

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|--|--|
| Alfa | kesäkuu 2003 | 145, 156, vain mallit 147 GTA, 156 GTA | 147: 04/2002 - 12/2002 156: 06/2001 - 12/2002 147: ...3112511 - ...3154885 ja ...5061811 - ...5086400 156: ...0180021 - ...0229169 ja ...1253019 - ...1316857 | Etuakseliston molemmat vahvistuskaaret saattavat irrota, mikä aiheuttaa melua ajettaessa ja ohjattavuushäiriötä. Edustaja vaihtaa kyseiset osat pulttiliitoksin varustettuihin modifioituihin osiin. Samassa yhteydessä tarkistetaan akseliston kaikkien pulttiliitosten kireys. |
| Alfa | elokuu 2004 | 147, 156, kaikki | 1/2004 - 8/2004 147: ...03001296 - ...03199283 ja ...05001188 - ...05115697 156: ...00150357 - ...00247973 ...01198067 - ...01345245 | Konepellin lukko ja varmuushaka saattavat epäsäännöllisestä huollosta johtuen muuttua kankealiikkeisiksi, minkä seurauksena konepelti saattaa aueta ajon aikana. Edustaja tähdentää, että säännöllisesti huollettuna ei esiinny mitään ongelmia. Edustaja voitelee lukon liikkuvat osat. Asiakkaalle annetaan mukaan ohjeita lukon säännöllisestä huollosta. |
| Alfa | joulukuu 2004 | 147 JTD | tammi 2002 - huhti 2003 ... 3084119 - ...3171718 | Moottorin lisälämmittimen ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa palovaaran. Ensivaiheessa elokuussa 2003 varustettiin moottorin sähköinen lisälämmitin etuvastuksella ja modifioidulla varokkeella. Jos tällä tavoin rajoitetun esilämmityksen tehoa nostetaan, kasvaa myös järjestelmän lämpörasitus. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ensivaiheessa, onko tarkastettava ajoneuvossa lisälämmitin. Korjatun ajoneuvon tunnistaa varokekiskossa olevasta 30 A varokkeesta 50A sijaan. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|--|--|
| Audi | joulukuu 2004 | A2, A3, A4, A6, kaikki kaksiventti- lisillä pumppusuutti- milla varustetut moottorit | maalis - elokuu 2004 A2: ... 4N 021240 - ...025806 ...5N 000101 - ...009414 A3: ...4A 144520 - ...181548 ...5A 000514 - ...077135 A4: ...4A 233721 - ...303879 ...5A 000345 - ...094674 ...5A 400011 - ...400285 A6: ...4N 084763 - ...104165 ...000169 - ...014972 | Virheellisten tandem- dieselpumpun kansiruuvien vuoksi saattaa ilmetä massiivista polttoainevuotoa moottoritulassa ja pahimmassa tapauksessa palovaara. Edustaja tarkastaa pumpun merkin (esiintyy vain LuK-pumpuissa) ja vaihtaa tarvittaessa kyseessä olevat kannen viisi kiinnitysruuvia. Vaihto kestää noin tunnin ja on asiakkaalle maksuton.. Työstä on merkintä huoltovihossa "20L1 suoritettu" varustettuna päivämäärällä ja korjaamon leimalla. |
| Audi | helmikuu 2005 | A4/S4 Caprio xenonvalonheittimin | 2003 - 2004 Saksassa n. 10 000, | Virheellisesti pinnoitetun ajovalon heijastimen vuoksi saattaa pidempiaikaisessa käytössä, n. 50 - 70 000 km aikana ilmetä n. 15% valotehon putoaminen. Virheelliset heijastimet vaihdetaan veloituksetta. |
| Audi | helmikuu 2005 | A4, A6, A8, vain 2,7/3,0 TDI - Common rail - dieselit | tammikuusta 2005 eteenpäin | CP 1H- dieselpumpun erään laakerihelan ennenaikaisen kulumisen vuoksi saattaa esiintyä pumppuvaurioita. Audin ilmoituksen mukaan ei kentällä ole esiintynyt vaurioita. Valmistaja on pidättynyt toimittamasta ajoneuvoja edustajille. Jo ajossa olevien ajoneuvojen haltijoille on ilmoitettu asiasta. |
| Audi | syyskuu 2005 | A6 | kesäkuu 2004 - alkuvuosi 2005 ... 4F. 5N 000101 - ...109817 ...5Z 021628 - ...074381 ...057137 - ...109522 - ... 006042 | Eturuvatyynyn myöhästyvä toiminta yhteenajotilanteissa. Tämä johtuu ohjauselektronikan ohjelmasta. Elektronikan päivitys kestää n. tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Huoltovihkossa on työstä merkintä "69F7 suoritettu" |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|----------------------------------|---|
| BMW | helmikuu 2003 | X 5 | valm.aika 20.6.2002-4.9.2002 | Euro NCAP- testissä todettiin, että turvavyön lukon kiinnityksen lujuus etuistuimeen saattaa olla riittämätön. Kyseisenä aikana valmistettujen ajoneuvojen turvavyön kiinnitys kiristimiseen vaihdetaan edustajan toimesta veloituksetta. Haltijoille on asiasta tiedotettu edustajan laatimalla kirjeellä. |
| BMW | heinäkuu 2004 | M 3 | valm.aika 11/2000 - 7/2004 | M 3- moottoreissa saattaa esiintyä likaantuneesta öljypumpusta johtuvia laakerivaurioita. Kyseiset ajoneuvot tarkastetaan edustajan toimesta. Tarvittaessa öljypumppu ja kampakselin laakerit vaihdetaan veloituksetta. Ajoneuvolle on varattava aikaa kaksi päivää korjausta varten, jona aikana haltijalle annetaan käyttöön korvaava ajoneuvo. Asiasta tiedotettu edustajille. |
| BMW | heinäkuu 2004 | 5-, 6-, 7-, X5 sarjat V8-, V12- moottorit | valmistettu 13.5. - 12.7 2004 | Moottorinohjainyksikön häiriön johdosta saattaa esiintyä moottorin toimintahäiriöitä tai äkillinen pysähtyminen. Koska ohjaustehostimen ja jarrutehostimen toiminta tällaisissa tapauksissa loppuu, ei ajoneuvolla tule häiriön sattuessa enää ajaa, BMW-kauppias informoi asiakasta virheestä. Ohjainyksikkö vaihdetaan parannettuun versioon veloituksetta ja asiakkaalle annetaan korjauksen ajaksi korvaava ajoneuvo. |
| BMW | elokuu 2004 | X 5, 3,0i vain käsivaihteisto | valm.aika 10/2003 - 4/2004 | Moottorinohjauselektroniiikan ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa tahattomia kiihdytyksiä hitaalla nopeudella ja kevyesti kytkintä käytettäessä (kaasuläppä aukeaa hieman suuremmaksi kuin mikä on tarpeen). Ohjelmayksikköön asennetaan uusi ohjelma. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|--|--|--|
| BMW | joulukuu 2004 | 5-, 7-sarjat, joissa lämmitettävät etuistuimet | valmistusaika 26.02.2003 - 09.06.2004 | Etuistuimen lämmitysvastus saattaa vaurioitua ja aiheuttaa palovaaran. Vaurioriski koskee sarja- ja urheilutyypisiä istuimia, ei valinnaisvarusteisia mukavuus- tai monitoimi-istuimia. Elementit vaihdetaan veloitusetta ja vaihtoaika n. 3 tuntia. |
| BMW | helmikuu 2005 | 3-, 5-, 7-, X3-, X5-sarjan ajoneuvot, joissa 6-sylinterinen diesel | valmistusaika 12/2004 - 1/2005 | Diesel- korkeapainepumpun vian vuoksi pumppu saattaa lyhyen ajon jälkeen kiinnileikata ja aiheuttaa moottorin pysähtymisen. BMW:ltä saadun tiedon mukaan on asianomaisia asiakkaita informoitu 07.02.2005 alkaen. Bosch on aloittanut virheettömien pumppujen toimittamisen helmikuun alusta ja ne vaihdetaan hetimiten veloitusetta asiakkaalle. Vaihtotyön suorituksesta on tieto On Board-diagnoosissa. |
| Citroen | elokuu 2005 | Picasso | valmistusaika 06/99 - 09/2003 | Korroosion vuoksi etuakselistossa saattaa joustintuen jousen tukilautanen murtua ja aiheuttaa rengasvaurion. Tämän estämiseksi joustintukeen asennetaan lisätukilautanen. Jousien vaihtaminen ei ole tarpeen. |
| Citroen | elokuu 2005 | C4, C5, ja Xsara 1,6 HDI-moottorit | 7/2004 - 12/2004 | Polttoainejärjestelmän paluuletku tankkiin saattaa olla vuotaa. Polttoaineen paluuletku vaihdetaan, työn kesto n. 1 tunti |
| Citroen | lokakuu 2005 | C 2, C 3, Pluriel | | Korroosion vuoksi etuakselistossa saattaa joustintuen jousen tukilautanen murtua ja aiheuttaa rengasvaurion. Tämän estämiseksi joustintukeen asennetaan lisätukilautanen. Jousien vaihtaminen ei ole tarpeen. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|---|-----------------------------------|---|
| Citroen | lokakuu 2003 | C 5 ,kaikki | valmistusaika 1/2002 - 6/2003 | Murtumia Kronprinz-merkkisissä alumiinilevypyörissä. Pitkässä rasituksessa saattaa alumiinilevystä valmistetuissa vanteissa ilmetä säröjä. Vanteet ovat teräslevypyörän näköisiä ja varustettuja kapselein. Uusissa vanteissa verrattuna vaihdettuihin vanteisiin on kartiokaaat reijät pyöränmuttereita varten. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu viimeistään huhtikuussa 2004 vanteiden kestävydestä mahdollisesta vaihtamisesta huollossa. |
| Ferrari | heinäkuu 2003 | 550 Maranello 456 automaattivaihteistoversio | valmistusaika 12/2000 - 3/2002 | Öljyputkistossa vaihteiston ja öljynlauhduttimen välillä saattaa esiintyä vuotoja. Vuodot saattavat johtaa vaihteiston vaurioon voiteluhäiöiden sattuessa. Virheelliset putket vaihdetaan edustajan toimesta. Työstä tehdään merkintä huoltotiedostoon. |
| Fiat | elokuu 2003 | Ulysse 3,0 automaattivaihteisto | valmistusaika 9/2002 - 6/2003 | Jarruletkuissa saattaa ilmetä vuotoja. Etujarrujen letkut vaihdeuuden mallisiin veloituksetta. Merkinä korjauksen suorituksesta on letkun korin puoleiseen päähän maalattu valkea väritäplä. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|---|---|--|
| Fiat | elokuu 2003 | Punto, kaikki tyypit | valmistusaika 1993 - 99 | Korroosiota jarruputkistossa. Korjaustoimenpiteet laajennettu vuonna 2001 aloitetusta. Nyttemmin korjaustoimenpiteet koskevat kaikkia ja myös v. 1999 valmistetuja ajoneuvoja. Eryyisen tärkeää on tarkastaa ajoneuvon kunto katsastuksessa. Ajoneuvon edustaja tarkastaa putkiston ja päättää kunnan perusteella, onko putkisto vaihdettava, vai riittääkö sen suojaaminen alustasuojaa-aineella. Eryyisesti polttoainetankin yläpuolella oleva osa putkistosta on altista puhkiruostumiseen johtavalle korroosiolle. Alkuperäinen jarruputkisto on väriltään harmaa. Alustasuojattu putkisto on väriltään ruskea suoja-aineesta johtuen. Uusittu johtimisto on väriltään kokonaan musta. |
| Fiat | marraskuu 2003 | Punto, tyyppi 188 jälkeen 1999 varust. vetokytkimellä | valmistusaika 1999 - 2003 ... 0432470 - ...0591894 ...2362963 - ...2433871 ...4430261 - ...4684484 ...5156720 - ...5256448 | Vetokytkimen kiinnityspisteiden välisessä poikkipalkissa saattaa pitkäaikaisessa käytössä syntyä murtumia. Edustaja on vikatapauksissa sellaisissa ajoneuvoissa, joissa ei kyseistä poikkipalkkia ole vahvistettu ja jossa on havaittu vikoja, varustanut vetokytkimen kiinnityspisteet poikittaisilla vahvikelevyillä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Vetokytkimellä varustetun auton asiakkaita on informoitu asiasta. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|---|---|--|
| Fiat | marraskuu 2003 | Ducato 2,8 JTD pakokaasujen takaisinkierätyksellä | malli 230: ... 05977619 - ...06225852 malli 244: ...07000007 - ...07263375 | Ilmanoton kautta saattaa ilmansuotimeen kerääntyä vettä, vaikeuttaen ilman kulkua suotimen läpi (märkä suodinpatruuna) joka edelleen antaa vikasignaalin ilmamäärän tunnistimen välityksellä moottorin ohjaukselle ja joka edelleen vaihtaa ohjauksen tehoa rajoittavalle hätäohjelmalle. Suotimen kotelo vaihdetaan toisen tyyppiseen, jossa ilmanohjaus on muutettu. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja vaihto kestää n. tunnin Vaihdetun suotimen tunnistaa valkoisesta väritäplästä suotimen pinnassa. Asiakkaita on informoitu puhelimella. |
| Fiat | lokakuu 2004 | Fiat Idea | valm.numerot ZFA 350 000000 001387 -040886 | Riittämätön turvavyön lukon kiinnityspisteen jäykkyys takavaseman ja keskivyön lukkojen kiinnityspisteessä saattaa törmäystilanteissa antaa periksi. Edustaja asentaa kiinnityspisteeseen jäykistyskappaleen joka lisää kiinnityspisteen kestävyyttä. toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. tunnin. Edustajille ilmoitettu viasta. |
| Fiat | joulukuu 2004 | Ducato | valmistusajat: 01/2002 - 11/2003 (rumpujarrut takana) 01/2002 - 09/2003 (levyjarrut takana) ...07000001 - ...07358857 ...07000001 - ...07316449 | Etuakseliston jarruletkut saattavat hankautua koria vasten. Ajoneuvoissa joissa on levyjarrut takana, vaatii käsijarrun säätö korjaamista. Puutteellisesta asennosta johtuen saattavat etuajrrujen letkut joutua kosketuksiin korin kanssa. Tämä saattaa johtaa jarrunesteuotoon ja etujarrupiirin poistumiseen käytöstä. Ajoneuvoissa, joissa on levyjarrut takana, halutaan myös tarkistaa käsijarrun perussäätö. Periaatteessa jarruletkuihin asennetaan kaulukset estämään korikosketus. Vahingoittuneet letkut vaihdetaan kahdella kaulusrenkaalla varustettuihin letkuihin. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|---|--|
| Fiat | toukokuu 2005 | Stilo, vain 1,8/ 16V, 2,4 20V | valmistusaika 2/2001 - 12/2003 ...00000001 - ...00436250 | Suuri vällys hammastangon ja akselin hammaspyörän välillä. Syyinä on hammastangon liukukappaleen ja säätöruuvien välinen kasvanut vällys. Vällys säädetään säätöruuvien avulla uudestaan tai koko ohjausvaihte vaihdetaan. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja työaika n. 2 tuntia. |
| Fiat | heinäkuu 2005 | Ulyss,Lancia Phedra Citroen C 8, Fiat ja Lancia JTD- moottorilla, Citroen HDI- ja 2.2 moottorilla | valm. ajat Fiat,Lancia 11/2001 -10/2004 Citroen 06/2002 - 10/2004 Ulysse ...3000001 - ...3197160 Phedra ...3000001 - ...3196803 | Moottoritalan alapeitelevy saattaa irrota. Suurella nopeudella saattaa alapeitelevy osittain irrota tai yksilötapauksissa on koko peitelevy irronnut paikaltaan. Edustaja kiinnittää levyn uudelleen käyttäen metallisia muttereita ja pultteja muovisten sijaan. Levyn uusiminen ei ole tarpeen. |
| Fiat | heinäkuu 2005 | Ulysse, Lancia Phedra, Citroen C 8 Peugeot 807 | valm.ajat Fiat ja Lancia 11/2001 - 06/2004 Citroen 06/2002 - 10/2004 Peugeot 06/2002 - 11/2004 | Ilmastointilaitteen kondensivesiputken tukkeutuminen johtaa siihen, että kondensivesi valuu airbagien ohjauselektronikan päälle sytyttäen airbagien häiriömerkkivalon kojelaudassa. Kondensivesiputki lyhyennetään ja kiinnitetään uudelleen. |
| Fiat | syyskuu 2005 | Scudo, 2.0 JTD, 8 V ja 16 V | valm.aika 01/2005 - 02/2005 | Jarrutehostimen alipaineputken väärä sijoitus moottoritalassa saattaa aiheuttaa putken vaurioitumisen ja tehostimeen toimintahäiriöitä. Edustaja tarkastaa letkun sijainnin, korjaa sen tarvittaessa tai uusii sen. Työ kestää arviolta tunnin eikä aiheuta ajoneuvon haltijalle kustannuksia. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------------|------------------|--|--|--|
| Ford | lokakuu 2004 | Mondeo ESP-varustuksella | 6/2004 - 9/2004 | ESP-järjestelmän kiertymistunnistin antaa virheellistä informaatiota. Epäsäännöllinen ESP-järjestelmän signaali saattaa antaa jarrujärjestelmälle vääriä ja yllätyksellisiä ohjaussignaaleja. Tunnistin vaihdetaan veloituksetta. |
| Ford | syyskuu 2005 | Focus ja C - Max | valmistusajat: C - MKax:: 4/2004 - 3/2005 Focus- mallit: 2/2004 - 3/2005 ja Valencian tehtailta välillä 10/2004 - 3/2005 | Vesi saattaa tunkeutua takalasin pyyhkimen moottoriin ja aiheuttaa oikosulun. Ylikuumentunut moottori saattaa sulattaa ympäröivät muovirakenteet. Uudenlaisen tiivisterenkaan asennus kestää n. tunnin ja työ suoritetaan veloituksetta. |
| Honda (mp) | toukokuu 2005 | VFR-800, XL 1000, CBR1100XX, st 1300, GL 1800, varustettuna taka- akselin CBS-ventti- iillä | Mallit 2002 - 2004 | Mainitut mallit on varustettu CBS-integraalijarrujärjestelmällä joka on varustettu PCV-paineen rajoitusventtiilillä ja joka sää- telee etu- ja takajarrun jarrupainetta jalkajarrua käytettäessä. Tämän vednttiin mahdollinen vuoto saattaa aiheuttaa jarruneste- vajausta ja jopa takajarrujen toimimattomuuden. Etujarrun toimintaa vuoto ei vaikuta. Paineokeen jälkeen edustaja vaihtaa kyseisen venttiilin veloituksetta. |
| Honda | heinäkuu 2004 | Civic 3-ovinen Civic 4-ovinen Civic 5-ovinen Civic Coupe Stream Jazz Insight | vm 2001 vm 2001 - 2002 vm 2001 vm 2001/2002 vm 2001 vm 2002 vm 2000/2001 | Valokatkaisimen kaapelikengän hapettuminen aiheuttaa virtapiirissä ylimenovastuksen kasvun ja lämpenemistä. Eriste- materiaali ja kaapelikengä saattavat sulaa ja katkaista sähkön kulun, jolloin valonvaihdin lakkaa toimimasta. Virheestä on ilmoitettu edustajille. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|---|---|
| Honda | elokuu 2002 | Accord, Civic(vain coupe) Logo Vain CVT -vaiht CRV, Shuttle, Prelude | vm 1999 - 2000 vm 1999 -2000 vm. 1999 vm 1997 - 1999 | Puutteellinen kontakti virtalukossa saattaa aiheuttaa käynnistys- vaikeuksia. Edustaja tarkastaa, onko tutkittavassa ajoneuvossa lukkomalli, joka aiheuttaa ongelmia. Lukon pohja vaihdetaan tarvittaessa veloituksetta. |
| Honda | lokakuu 2004 | Accord | valm.aika 10/2002 - 6/2004 | Johdinlenkki tavaratilassa saattaa vaurioitua avattaessa ja suljet- taessa kantta ja hankalimmassa tapauksessa katkaista kaikki sähköt takavaloista. Edustaja tarkastaa johdinlenkin kunnon ja uusii johtimet tarvittaessa. Samassa yhteydessä kaapelilenkki varustetaan jäykisteellä. |
| Jaguar | huhtikuu 2004 | XJ, XK 8, 3,2 l 4,0 l moottorit | valm. määrä 79 000 kpl | Kerrostumat kaasuläpn alueella saattavat aiheuttaa häiriöitä läpän toimintaan. Epäedullisissa tapauksissa moottorin ohjauselektroniikka jopa pysäyttää moottorin. Havaituissa 5000 tapauksessa ei tällaista kuitenkaan ole tavattu. Jaguar ohjelmoi uudestaan moottorin ohjauselektroniikan ja ilmoittaa tästä kyseisen tyyppisten ajoneuvojen haltijoille. |
| Jaguar | huhtikuu 2004 | XJ, XK - 8, S - Type | mallivuodet 2003 - 2004 S - Typessä 2002 - 2004 | Häiriöitä kuusivaihteisessa automaattivaihteistossa. Madaltunut öljynpaine saattaa aiheuttaa varoitusvalon syttymisen, erikoistapauksessa pysähdyksissä tai liikkeessä olevan ajo- neuvon kytketty D - vaihde saattaa kytkeä vaihteiston peruutukselle. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--------------------------------|--|--|
| KIA | heinäkuu 2003 | Sephia, Shuma, Sportage | 1995 - 1998 | KIA on ilmoittanut, että kyseisissä ajoneuvotyypeissä eturuvyöiden lukot saattavat toimia puutteellisesti kolaritilanteissa. Etuistuinten turvavyöiden lukot vaihdetaan veloituksetta. Vaihto kestää n. 20 min ja tehdään veloituksetta. |
| KIA | joulukuu 2003 | Rio, Carens, Carnival | mallivuosi 2003 | ABS - jarrujen liian aikainen toiminta. Ohjelmistovirheen vuoksi saattaa jarrujärjestelmä alle 40 km/h nopeudella raegoida yliherkästi normaaleissakin tieolosuhteissa. Tähän menessä ei ole tiedossa tästä johtuvia onnettomuuksia. |
| KIA | heinäkuu 2004 | Rio | valmistusaika 5/2000 - 3/2004 | Polttoaineen jakoyksikön ja syöttöjohtimen liitos saattaa vuotaa ja aiheuttaa palovaaran. Liitos korjataan veloituksetta ja kestää n. 1/2 tuntia. Ilmoitettu edustajille Tieto korjauksesta edustajan tiedostossa. |
| Lancia | lokakuu 2002 | Lybra 2,4 JTD | mallivuosi 1999 - 2002 nrot ...00069752 - ...00122328 | Katalysaattorin elementti saattaa irrota putkiston sisällä ja aiheuttaa kaasujen läpivirtaushäiriöitä ja johtaa ajettavuusongelmiin (moottori pysähtyy). Edustaja vaihtaa viallisen katalysaattorin virheettämään veloituksetta. |
| Lancia | elokuu 2003 | Phedra 3,0 automaattivaiht. | mallivuosi 9/2002 - 6/2003 | Etujarrujen letkuissa saattaa ilmetä yksilkövikana epätiiveyttä joka johtaa jarrunestevuotoon. Etujarruletkut vaihdetaan parannettuun versioon veloituksetta. Merkinä työstä on valkoinen väritäplä letkun korin puoleisessa päässä. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|-----------|------------------|----------------------------|--|---|
| Landrover | huhtikuu 2004 | Discovery LT | valm. aika 17.12.1996 - 10.12.2003 nrot XA900000 - XA907213 VA200000 - 4A846247 | ABS-modulaattorin viallisuus aiheuttaa jarrupolkimen liikematkan kasvun ja jarrutustehon laskun, ääritapauksessa jarrujen toiminnan loppumisen. Kaikissa kyseisissä ajoneuvoissa ABS-modulaattori vaihdetaan. Tieto vaihdosta edustajan tiedostossa. |
| Landrover | huhtikuu 2004 | Defender LD ABS-jarruin | valm.aika 27.8.1998 -9.12.2003 nrot XA159810 - YA199999 YA600000 - 4A671407 | ABS-modulaattorin viallisuus aiheuttaa jarrupolkimen liikematkan kasvun ja jarrutustehon laskun, ääritapauksessa jarrujen toiminnan loppumisen. Kaikissa kyseisissä ajoneuvoissa ABS-modulaattori vaihdetaan. Tieto vaihdosta edustajan tiedostossa. |
| MCC | kesäkuu 2002 | Smart, kaikki | valm.aika 27.5. - 12.6. 2002 valm.numerot 2H041546 - 2H048763 | Ohjausakselin suojaputkessa saattaa olla virheellinen hitsiliitos mikä voi johtaa ajoneuvon ohjauskyvyn menetykseen. Ajoneuvoa ei saa siksi käyttää, vaan on annettava edustajan tarkastettavaksi. Ohjausvaihte tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Toimenpiteestä on merkintä edustajan tiedostossa. |
| Mazda | joulukuu 2004 | Mazda 3 | 7/2002 - 3/2004 | Etumaisen turvatyynyn kolaritunnistimen tehottomuus saattaa johtua hiushalkeamista tunnistimen kuoressa, joista on mahdollista kosteuden tunketua laitteeseen.. Tunnistin vaihdetaan parannettuun versioon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------|-------------------|--|-------------------------------|--|
| Mazda | maaliskuu 2005 | Tribute 3.0 V6 | valm.aika 5/2001 - 12/2003 | Viallinen kaasuvaijeri estää täydellisen kaasun joutokäynnille palaamisen. Vaijerin ohjain saattaa aiheuttaa häiriön jossa kaasu ei pala joutokäynnille. Mazdan ilmoituksen mukaan ei ongelmaa ole ilmennyt Euroopassa. Vaijeri vaihdetaan huollossa parannettuun versioon. |
| Mazda | elokuu 2005 | RX 8 | valm.aika 28.7.2003 -1.7.2005 | Mahdollinen muoviosien ylikuumentuminen alustassa. Moottorin käyttö suurilla kierroksilla useiden minuuttien ajan saattaa aiheuttaa kardanitunnelin ja tankin alueella muoviosien ylikuumentumisen ja muodonmuutoksia. Tämän ehkäisemiseksi ajoneuvoon asennetaan lisälämpöeristeet mainituille alueille. Samassa yhteydessä moottorin ohjausyksikkö ohjelmoidaan uudelleen siten, että moottorin käyttö maksimikierroksilla rajoitetaan kahteen minuuttiin. Toimenpiteen yhteydessä tarkastetaan myös etuakseliston tukivarret. Tarkastus merkitään edustajan tiedostoon. |
| Mazda | elokuu 2005 | RX 8 | valm.aika 28.7.2003- 1.7.2005 | Mahdollinen virhe etuakseliston tukivarressa. Erittäin kovalla ajotavalla käytettynä (esim. kilpailut) saattaa tukivarsi löystyä akselistossa. Mazda ilmoittaa, että vika koskee tänä mennessä 170 tukivartta ja autoja on liikenteessä 100 000 kpl. Mainitut tukivarret vaihdetaan veloituksetta. Tieto merkitään edustajan tiedostoon. |
| Mercedes | kesäkuu 2004 | Viano, V - klasse, Vito (CDI moottorit) | valm.aika 11/2003 - 4/2004 | Dieselin ruiskutusohjelmassa puutteita. Tietyissä käyttöolosuhteissa Saattaa ohjelma katkaista ruiskutuksen ja moottori pysähtyy. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------|------------------|---|---|---|
| Mercedes | kesäkuu 2004 | S - luokka (W220) CL - Coupe (W215) | valm.aika 11/2002 - 12/2003 | Takaluukun jousipumppujen muovikorvakkeet saattavat rikkoutua. Tämä aiheuttaa ongelmia takaluukkuun avatessa. Edustaja vaihtaa jousipumput metallikorvakkeilla varustettuihin pumppuihin. |
| Mercedes | kesäkuu 2004 | A -Luokka (168) automaattivaihteistolla | mallivuosi 2004 | Jarrupolkimen levy saattaa olla heikosti hitsattu polkimen varteen. Jarrupolkimen levy saattaa 100 kg vinosti suuntauneella poljinvoimalla irrota tai taipua. Polkimen vaihto kestää n. tunnin ja on asiakkaalle maksuton. |
| Mercedes | syyskuu 2004 | S - luokka (W220) CL (W215) | valm. aika S -luokka 5/97 - 10/2000 CL 6/98 - 10/2000 | Mahdollinen ilmastoinnin puhaltimen ylikuormitus. Ilmastointilaitteen käyttö täysteholla moottorin käydessä saattaa aiheuttaa palaneen hajua autossa, joka johtuu puhaltimen ylikuormituksesta ja kuumenemisestä lämpimässä ilmastossa. Huollossa vaihdettu puhaltimen johdinsarja ja varoke. |
| Mercedes | joulukuu 2004 | Topsafe lastenistuin 18 kg Mercedes ja Opel | valm.aika 03/2003 - 11/2004 | Isofix-situimen kiinnitys puutteellinen. Mercedesille ja Opelille tarjotun Isofix- kiinnityksellä olevan lastenistuimen kiinnitys onnettomuustilanteissa saattaa pettää. Tästä syystä mainittua istuintyyppiä ei tule käyttää. Valmistaja on ottanut takaisin kaikki mainittuna aikana valmistetut istuimet ja korvannut asiakkaille istuimen arvon |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------|------------------|---|--|---|
| Mercedes | helmikuu 2005 | C - luokka, E - luokka, S - luokka, Vaneo, Viano, 4-, 5-, 6-sylinteriset dieselit | | Mahdollisesti virheellinen diesel-korkeapainepumppu kuuluu virheellisen laakerihelan vuoksi ennenaikaisesti ja johtaa pumpun äkilliseen pysähtymiseen. Moottori pysähtyy. Pumppu vaihdetaan virheettömään. Valmistaja pysäyttänyt kyseisellä viallisella pumpulla varustettujen ajoneuvojen toimitukset. |
| Mercedes | huhtikuu 2005 | E -luokka, tyyppi 211 CLS, SL, tyyppi 230 | valm.aika 7/2001 - 3/2005 | SBC - jarrujen ohjainyksikön kytkentä. Ohjainyksikön johdinliitos tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Häiriöt saattavat aiheuttaa elektrohydraulisten jarrujen toimittomuuden. Pidentynyt poljinliike, kohonnut tarvittava poljinvoima ja heikentynyt jarrutusteho voivat myös olla seurauksena Toimenpide merkitty edustajan tiedostoon. |
| Mercedes | huhtikuu 2005 | E - luokka, tyyppi 211 SL, tyyppi 230 | valm.aika 11/2003 - 1/2004 | SBC -jarrujen hydraulikkayksikön toiminnan keskeytyminen johtuu ei spesifikaation mukaisesta hydraulikkayksikön osien toiminnasta. Hydraulikkayksikkö tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. |
| Mercedes | lokakuu 2005 | A - luokka, tyyppi 168 Vaneo | valm.ajat: A-luokka 4/2002 - 4/2003 Vaneo 4/2002 - 3/2003 valm.nrot: WDB168 ...J773302 - ..J940544 WDB414 ..N206126- ...N225354 | Lasinpyyhkimen varren irtoaminen. Lasinpyyhkimen varren irtoaminen johtuu valmistusvirheestä ja voi johtaa pyyhkimien toimintahäiröön.. Edustaja tarkastaa varressa olevan urituksen kunnon ja vaihtaa varren tarvittaessa veloituksetta. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------------------|------------------|---|--|--|
| Mercedes | elokuu 2005 | Uebler Primavelo tarvike A - malleihin | valm. aika 3/2003 - 10/2003 | Mahdollisesti riittämätön polkupyörän kiinnitys kuljetustelineeseen saattaa aiheuttaa ajodynaamisista voimista johtuen polkupyörän irtoamisen telineestä. Pyörä saattaa irrota rungonpitimistä ja on lisäksi kiinnitettävä vanteistaan. Teline on kaupan Mercedes-organisaation mutta myös vapaiden tarvikemarkkinoiden kautta. Osanumero on B6 684 8282. Teline tarkastetaan ja annetaan uusi tilalle veloitusetta. |
| MG Rover | kesäkuu 2004 | Limousine | valm.aika 10/99 - 2/2002 | Etujousitus saattaa aiheuttaa rengasrikon. Kuluminen ja korrosio saattavat aiheuttaa jousen vastinlevyn murtumisen joustintuessa ja renkaan vaurioitumisen. Tästä syystä vastinlevyn alle asennetaan suojaksi tukilevy joka on vastinlevyn muotoinen ja kiinnitetään vastinlevyyn. Tämä levy estää vauriotilanteissa renkaan vahingoittumisen. |
| Michelin (rengas) | joulukuu 2005 | Pilote 255/35 ZR 20 Y XL | valm.aika 2000 eteenpäin ei koske Pilot Sport 2 -rengasta | Rakennekerrosten puutteellisesta tartumisesta toisiinsa sivupinnoissa saattaa aiheuttaa paineen putoamista renkaassa yhdessä pattien syntymisen kanssa sivupintaan. Renkaiden vaihto voidaan suorittaa autohuollon tai rengasliikkeiden toimesta veloitusetta. Autoilijoita, joita ei ole voitu tavoittaa yhteydenotolla, on Michelin varoittanut lehdistötiedotteella 27.12.05. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|------------|------------------|-------------------|---|--|
| Mitsubishi | lokakuu 2002 | Spacestar | valm.aika 6/98 - 5/2000 | Oikeanpuoleisen turvatyynyn virheellinen tunnistin. Sisäisessä tarkastuksessa on havaittu, että oikeanpuoleisen tuyrvatyynyn tunnistimessa on ohjelmavirhe. Tunnistin vaihdetaan veloituksetta. työn suorituksesta on merkintä edustajan tiedostossa, minkä lisäksi tunnistimessa on nähtävissä iso kirjain S ja valkoinen värimerkintä. |
| Mitsubishi | joulukuu 2003 | Galant tyyppi EAO | valm.aika 1996 - 2001 valm.nrot: Kombi: > ...NEA2W1Z000880 >...REA2W1Z000549 >...NEA3W1Z000567 >...REA3W1Z000411 >...NEA5W1Z000623 >...REA5W1Z000958 Viistoperä: >...NEA2A1Z001201 >...REA2A1Z001326 >...NEA3A1Z000923 >...REA3A1Z000579 >...NEA5A1Z000823 >...REA5A1Z001290 | Etumainen alatukivarsi etuakselistossa tarkastettava. Tukivarren nivelessä saattaa olla ylisuuri välys. |
| Mitsubishi | helmikuu 2005 | Pajero V20 | valm.aika 1991 - 2001 | Korroosio ja kuluminen aiheuttaa ohjausvaihteen varren kuulanivelen murtumisen ja ajoneuvo muuttuu ohjauskyvyttömäksi. Kyseiset ajoneuvot tarkastetaan ja vika korjataan. Samanaikaisesti säädetään ohjauksen ohjausvaihteen välys uudelleen. Ei koske Pajero Classicia! |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|---|--|
| Nissan | kesäkuu 2004 | Almera Diesel N 16 4- ovinen ja X- Trail Diesel T 30 japanilainen valmiste | valm.ajat Almera 9.7.1999 - 28.2.2001 X -Trail 12.12.2000-16.12.2002 valm.nrot N16: > JN1...N16U0008680 T30: > JN1...730U0035144 | Virheellinen jakoketjun kiristin. Moottorisarjassa YD 22 (2.2.Di) saattaa virheellisestä jakoketjun kiristimestä johtua, että ketju äänтелеe. Korjauksen laiminlyöminen voi aiheuttaa ketjun hyppäämisen siten, että moottori ei pysähdy tai ei käynnisty lainkaan. Lisäksi löystynyt ketju aiheuttaa epätarkkaa nokka-akselin pyörintää ja saattaa ääritapauksessa johtaa alipainepumpun ja jarrutehostimen toimimattomuuteen. |
| Nissan | toukokuu 2005 | Terrano II | valm.aika 2/2002 - 7/2004 | OPS -öljynpaineatkaisn viallinen, dynaaminen öljynpaineen säätö puuttuu, öljynpaineen merkkivalo palaa. Öljynpaineatkaisn ja tämän liitin uusitaan. Korjantun ajoneuvon tieto merkitty maahanatuojan tiedostoon. |
| Nissan | elokuu 2005 | Pick Up D 22 dieselmoottorilla | valm.aika 5.11.2001 - 25.12.2002 | Jakopään toisoketjun kiristin toimii epätydyttävästi. Ketjun kiristin toimii epätydyttävästi, mistä seuraa, että käyntiäänäni on rahiseva. Korjauksen laiminlyönnin seurauksena on mahdollisesti vaurioita ketjussa ja ääritapauksessa moottorissa. Kyseisissä ajoneuvoissa ketjunkiristin vaihdetaan. Merkinä suoritetusta korjauksesta on valkoinen värimerkki ketjukopassa. |
| Nissan | joulukuu 2005 | Almera, Almera Tino, Primera, X - Trail, kaikki YD 22 - dieselmoottorilla | valm.aika 1/2003 - 9/2005 | Vika ahtopaineen tunnistimessa saattaa aiheuttaa kasvaneen savutuksen ja tuntevan moottoritehon alenemisen.. Edustaja vaihtaa tunnistimen normaalissa huollossa, valmistusnumeron mukaan vaihdetaan myös moottorin ohjausyksikkö. Suoritettu työ on merkitty painetunnistimeen valkoisella värillä. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|---|----------------------------|---|
| Peugeot | elokuu 2003 | 307, kaikki moottori- ja korivaihtoehdot | valm.aika > 11/2001 | On mahdollista, että avaimen liike ohjauslukossa takertelee ja avain saattaa jäädä kiinni lukkoon. Rattilukko vaihdetaan edustajan toimesta veloituksetta. Vaihtotyö on aloitettu huhtikuussa 2002. |
| Peugeot | tammikuu 2004 | 307 keskuslukituksella | valm.aika 11/2002 - 3/2003 | Ylijännite antaa virheellistä tietoa elektroniikan keskusyksikölle. Tarkastuksessa X2D keskusyksikön ohjelma päivitetään, keskuslukitus aktivoidaan, laturin säädin tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Kaikki 307-mallin toiminnot perustuvat ns. multiplex-tekniikkaan, jossa kaikki toimintayksiköt on kytketty BUS-johtimeen, joka on edelleen on yhteydessä keskusyksikköön. |
| Peugeot | helmikuu 2002 | 607, kaikki mallit | valm.aika > 11/2002 | Riittämätön akkukaapelin suojaus saattaa aiheuttaa ajoneuvoon häiriöitä elektronisessa suojauksessa. Tarkastuksessa selvitetään kaapelisuojauksen tila ja vahvistetaan tarvittaessa. |
| Peugeot | helmikuu 2002 | 607, kaikki mallit | valm.aika 3/2001 - 8/2001 | Taka-akselin poikittainen tukivarsi saattaa muuttaa muotoaan raskaalla kuormalla ajettaessa. Molemmat tukivarret vaihdetaan. |
| Peugeot | heinäkuu 2004 | 206 SW | valm.aika 8/2003 - 2/2004 | Takaspoilerin kiinitys muutetaan estämään melua ja ääntä. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| Peugeot | elokuu 2005 | 206, 306, 307, HDI dieselm. DV6 | valm.aika 7/2004 - 12/2004 | Ruiskutussuutinten paluuletkut saattavat ajan kuluessa alkaa vuotaa. Paluuletkut vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. |
| Peugeot | elokuu 2005 | Partener | valm.aika 6/1999 - 9/2003 | Etujousitus saattaa pettää joustintukien vastinlevyn korroosion vuoksi. Joustinteun murtuminen saattaa aiheuttaa rengasvaurion. Tämä estetään asentamalla joustintukeen lisätuki. Työ kestää n 4 tuntia. |
| Peugeot | syyskuu 2005 | Expert Diesel Tyyppi DW10ATED4 | valm.aika 1/2005 - 2/2005 | Alipaineletkut jarrutehostimeen ja ahtimeen on asennettu väärin. Tarkastuksessa todetaan asennuksen tila ja tarvittaessa uusitaan letkunen kohdistus ja kiinnitys. |
| Peugeot | lokakuu 2005 | 307, 307 SW, benssiini ja diesel | valm.aika 23.1.2001 - 9.5.2003 ei koske kaikkia tänä aikana valmistettuja ajoneuvoja | Ohjaustehostimen sähköisten liittimien välinen korroosio ja suola saattaa aiheuttaa oikosulun myös pysäköidyssä ajoneuvossa. Liittimet tarkastetaan, puhdistetaan ja tiivistetään. Peugeot-korjaamoja on informoitu 16.7.2005 |
| Peugeot | lokakuu 2005 | 307, 307 SW | valm.aika 2/2002 - 9/2005 | Kosteuden tunketuminen ABS-yksikön liittimiin saattaa aiheuttaa ajan mittaan oikosulun. ABS-yksikön johdinliitokset tarkatetaan, milloin on havaittavissa kosteusvikoja, puutteelliset osat uusitaan. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Porsche | joulukuu 2004 | 911 Carrera Cabrio 993 | valm. aika 11.8.1993 -26.1.1998 | Katteen käyttömoottorin hammaspyörän säröily saattaa aiheuttaa katteen aukeamisen suurilla nopeuksilla. Molemmat moottorit vaihdetaan tyyppeihin, jotka on varustettu vahvemmillä hammaspyörillä. Mekanismiin lisätään varoitussignaalia varustettu koje varoittamaan puutteellisesti sulkeutuneesta katteesta. |
| Renault | helmikuu 2004 | Espace 2,2 dCi | valm.aika 1.3.2002 - 30.7.2002 | Vahingoittunut kaapeli ruiskutussuuttimissa saattasa aiheuttaa polttoaineensyöttöhäiriöitä. Seurauksena on moottorin nykivä käynti, ääritapauksessa moottori pysähtyy eikä käynnisty enää. Hankautunut kaapeli tarkastetaan ja tarvittaessa eristetään. Ajoneuvon haltijoita on puhelimitse informoitu. 30.7.2002 lähtien on johdotuksen sijoitus uusittu. |
| Renault | maaliskuu 2004 | Espace | valm.aika 9.9.1996 - 11.12.1998 | Varapyörän kelavaijeri saattaa ruostua. Varapyörä on sijoitettu korin alle ja on kiinnitetty sinne vaijerin avulla, jota käsitellään kelan välityksellä. Vaijerin korroosio vaikeuttaa varapyörön käsittelyä ja on vaara että vaijeri katkeaa. Vaijeri vaihdetaan veloituksetta. 12.12.1998 lähtien on otettu käyttöön parannettu kela. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Renault | huhtikuu 2004 | Espace | valm.aika 8/2002 - 2/2004 | Lisälämmitysvastusten vahingoittumisesta lattialevyn alla johtuen saattaa sisätiloihin tulla tuuletuskanavista käryä, ääritapauksissa saattaa syntyä palovaara. Lisälämmitys voidaan poistaa ilmastointiohjausyksikön deaktivoinnin avulla ja ajoneuvon muu lämmitys jää toimintaan.Välittömästi kun on tiedossa tekninen ratkaisu ongelmaan, lämmitysvastukset vaihdetaan ja aktivoidaan uudelleen. |
| Renault | toukokuu 2004 | Scenic II | valm.aika 6/2003 - 2/2004 | Turvapoljinjärjestelmän ennenaikainen löystyminen. Jarrupokimen kiinnityksessä on mekanismi, joka suojaaa jalkatilaa kolaritilanteissa tapaturmilta. Turvallisuusmekanismi saattaa ennenaikaisesti löystyä joka johtaa heikentyneeseen jarrutustehoon. Tarkastuksessa selvitetään mekanismin kunto ja vaihdetaan tarvittaessa. Tähän mennessä on ilmennyt vain muutamia vaihtotapauksia. |
| Renault | elokuu 2004 | Megane Cabrio, CC | valm.aika > 2.6.2004 | Kattomekanismi ei sulkeudu kunnolla ja katto saattaa vaurioitua sulkemisen yhteydessä. Vika korjataan muunnetuilla pidikkeillä ja säädöllä. Muutos kestää n. tunnin. |
| Renault | kesäkuu 2005 | Modus | valm.aika 14.9.2004 - 24.10.2004 | Rikkoutunut takajousi. Asiakkaita on kirjallisesti pyydetty ottamanna yhteyttä huoltoon jousien tarkastusta ja vaihtoa varten. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|---------|------------------|---------------------------|---|---|
| Renault | kesäkuu 2005 | Modus | valm.aika 5.4.2004 - 5.4.2005 | Ohjauspylvään keskiosa on suunnattu virheellisesti., joka saattaa haitata ohjausta.Tähän mennessä on tiedossa vain yksi tapaus, jossa ei ole syntynyt vahinkoa.Asiakkaita on pyydetty ottamaan yhteyttä huoltoon toimenpiteitä varten. Keskipylväs tarkastetaan, ja jos tarpeen, keski-akseli vaihdetaan. Työ kestää n. 25 minuuttia. |
| Renault | kesäkuu 2005 | Clio | valm.aika 8.5.2003 - 18.10.2004 | Äänitorven kaapelikierukka väärin koottu. Virheestä seuraa mahdollisesti oikosku. Ehkäisykeinona on kaapelikierukan koonnan tarkastus, ja jos tarpeen, tämän korjaaminen Toimenpide kestää noin tunnin. |
| Renault | heinäkuu 2005 | Clio vain 1,2 l moott. | valm.aika 11/2002 - 01/2005 | Moottorin ohjaimessa AU-kokeen nimellisarvot väärin asetettu. Ohjauselektronikka päivitetään uudestaan. |
| Rover | toukokuu 2003 | MG TF | valm.aika 2002 - 2003 nrot 000101 - 000154 | Iskunvaimentimen kiinnitys taka-akselilla virheellinen Vaimentimen kiinnitys alatukivarteen asennettu virheellisesti. Kiinnityspultti uusitaan, ja tapauksissa jossa on syntynyt liitokseen välystä, uusitaan vaimennin ja tukivarsi. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|---|--|
| SAAB | lokakuu 2005 | 9-3, 9-5, 2,0, 2,3, 3,0 bensinimoottorit | valm.aikamallivuodet 2000 - 2002 3,0 mallivuosi 2001 | Sytystysmoduli saattaa palaa. Sytystysmoduli saattaa palaa ja johtaa moottorin pysähtymiseen. Kyseisissä moottoreissa modulit tarkastetaan, ja tarvittaessa vaihdetaan. Saabin mukaan palovaaraa, joka saattaisi levitä, ei ole. Korjaustoimenpiteet on aloitettu vuoden 2006 alusta. |
| Seat | elokuu 2002 | Arosa | vm 19997 - 1999 | Murtumia jarrutehostimen alipaineletkussa. Letku tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan. VW Lupo on teknisesti pitkälti identtinen, virhe koskee mallivuosia 1998 - 2000. |
| Seat | lokakuu 2003 | Ibiza, Cordoba | vuosim.2000 | Virhe katonrajaturvatyynyn toiminnassa johtuu ohjainyksikön ohjelmavirheestä. Tämä vaihdetaan modifioituun laitteeseen . Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 2 tuntia. |
| Seat | joulukuu 2004 | Arosa, Ibiza, Cordoba Toledo, Leon, Alhambra, Altea diesel, pumppusuutin- moottorit | malliv. 2004 - 2005 tuontanto 3/2004 - 8/2004 | Tandem-dieselpumpun virheelliset kansiruuvit saattavat aiheuttaa massiivisen polttoainevuodon moottoritulassa ja palovaaran.. Edustaja tarkastaa, onko kyseessä virheellinen tuote (vain LuK-merkkinen pumppu) ja vaihtaa kansiruuvit. Toimenpide kestää n. tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään huoltokirjaan. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|-------------------|--|---|--|
| Skoda | joulukuu 2004 | Fabia, Octavia, Superb diesel, pumppusuutin- moottorit | malliv. 2004 - 2005 tuotanto 3 - 8/2004 | Tandem-dieselpumpun kannen virheelliset ruuvit saattavat aiheuttaa massiivisen vuodon ja palovaaran moottoritilassa. Edustaja tarkastaa ajoneuvon, onko kyseessä virheellinen pumpputyypin (LuK-merkinen pumppu) ja vaihtaa tarvittaessa pumppun kansiruuvit. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. tunnin. Työstä merkintä huoltovihkoon. |
| Suzuki | marraskuu 2004 | Wagon R+ | vuosim. 2002 - 2003 | Kaasuvaijeri saattaa takerrella. Kaasuvaijerin muovivaipan murtumisen tai kulumisen vuoksi saattaa itse vaijeri vahingoittua ja alkaa takerrella. Kaasuvaijeri vaihdetaan veloituksetta. |
| Suzuki | elokuu 2005 | Wagon R+ | vuosim. 1997 - 2000 | Kytkinvaijerin vaippa saattaa murtua. Kytkinvaijerin vaipan murtuma saattaa aiheuttaa vaijerin kulumista ja säikeiden katkeilua. Edelleen kosteus tunkeutuessaan vaippaan vaikeuttaa kytkimen käyttöä. Vaijeri vaihdetaan veloituksetta. |
| Suzuki | marraskuu 2005 | Ignis Sport (tyyppi FH) | malliv. 2003 valm. nrot JSAFHV81SOO100001- 105149 | Vasen vetoakseli saattaa irrota vaihteistosta. Konstruktiivisen puutteen vuoksi saattaa vetoakseli irrota vaihteistosta, jolloin voimansiirto katkeaa. Akselin lukkorengas vaihdetaan kaikkiin kyseisiin ajoneuvoihin veloituksetta. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|--|---|---|
| Tyota | syyskuu 2002 | Avensis 2,0 l suoraruisku bens.moott. | valm.aika 7/2000 - 7/2001 nrot 00000001 -0280655 | Polttoainepumpun kokoojaputken liitos takaiskuventtiiliin saattaa vuotaa. Sattuneet tapaukset esitetyjen valm.numeroiden välillä. Polttoainejohdin peiraatteessa vaihdetaan. |
| Toyota | heinäkuu 2004 | Lexus LS 430 | valm.aika 29.7.2003 - 14.1.2004 | Automaattivaihteiston pysäköintijarru puutteellinen Pysäköintijarru ei mahdollisesti kytkeydy, vakka vaihteenvalitsin siirretään P- asentoon ja ajoneuvo saattaa jäädä ilman jarrua. Koko vaihteisto vaihdetaan tarvittaessa. Työn kestoaika n. 4 tuntia. |
| Toyota | heinäkuu 2004 | Avensis 1,8 | valm.aika 15.1. - 15.11.2003 valm.numerot ...BR55L# OE009881 - OE041928 ...BR56L#OE001008 - OE042157 ...DR55L#OE012177 - OE041942 ...DR56L#OE001002 - OE042151 ...ER55L#OE005938 - OE042013 ...ER56L#OE001007 - OE042155 | Ohjausakselin ja ohjausvaihteen iliitos mahdollisesti riittämättömästi kiristetty. Saattaa aiheuttaa liitoksen enneaikais- ta kulumista, seurauksena on ääntelyä erityisesti pysähdyksissä ja pienillä nopeuksilla ohjausta käytettäessä. Ääritapauksessa saattaa liitos pettää. Korjaustoimesta merkintä maahantuojan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|-------------------------------|---|---|
| Toyota | joulukuu 2004 | Yaris, Yaris Verso, Celica | <p>valm.aika 1998 loppuv. - 2000 valm.numerot:</p> <p>Yaris: NCP 10.... JTD JW1 ...0001030 - 0057391 JTD JVV1 ...3000030 - 3011211 JTD KW1 ...0001042 - 0057395 JTD KW1... 3000008 - 3026340 SCP10... JTD JV1 ...0001042 - 0218043 JTD JV1 ...3000049 - 3162972 JTD KV1 ...0001043 - 0218037 JTD KV1 ...3000055 - 3199538</p> <p>Yaris Verso: NCP20 JTD KW" ...0001046 - 0107141 NCP21 JTD KT2...0018707 - 0029825 NCP22 JTD CW2...0001001 - 0001455</p> <p>Celica: ZZT23 JTD DR3...0001031 - 0065495 ZZT231JTD DY3...0001045 - 0034768</p> | <p>Mahdollinen jarrupääsylinterin vuotaminen johtuu puutteellisesti suoritetusta pääsylinterin puhdistuksesta ja saattaa johtaa korroosioon ja tiivistevaurioihin. Pääsylinteri saattaa tästä syystä alkaa vuotaa tai päästää ilmaa jarrujärjestelmään. Riittämättömästä jarrunesteestä syttyy kojelaudassa varoitusvalo, ilman joutuminen järjestelmään muuttaa jarrupolkimen pehmeäksi. Jarrujen häviämisestä ei Toyotan mukaan kuitenkaan ole kyse. Huolto tarkastaa pääsylinterin tiiveyden ja vaihtee sen tarvittaessa veloituksetta uuteen.</p> <p>Merkkinä suoritetusta työstä on värimerkki jarrutehostimessa pääsylinterin alla.</p> |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---------------------|---|--|
| Toyota | tammikuu 2005 | Lexus RX 300, Prius | valm.ajat: RX 300: 10/2002 - 7/2004 Prius: 6/2003 - 6/2004 Numerot: RX 300: 10/2002 - 7/2004 JT1 HF31U# 0001005 - 0028470 Prius: JTDKB20U# 0001001 - 0087670 JTD KB22U# 00011088 - 0086065 | Tarkastuksessa on havaittu, että jarrupainekatkaisimen liittimeen saattaa muodostua hapettumaa, jonka seurauksena jarruvalot eivät mahdollisesti toimi. Mainittu katkaisin vaihdetaan tarvittaessa veloituksetta. Työ kestää n. puoli tuntia. Tehtävä on merkitty huollon tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|----------------|--------------------------------------|--|---|
| Toyota | elokuu 2005 | Avensis, Corolla D4D-moottoreilla | valm.ajat: Avensis: 21.2.2003 - 24.11.2004 Corolla: 1.4.2003 - 14.3.2005 Combi: 7.6.2004 - 17.3.2005 valm.nrot: Avensis: ...BW55L# 0E001015 - 0E097958 ...BW56L# 0E001015 - 0E097058 ...DW55L# 0E001015 - 0E097058 ...DW56L# 0E001015 - 0E097058 ...EW55L# 0E001015 - 0E097058 ...EW56L# 0E001015 - 0E097058 Corolla: ...JW20E# 0E028853 - 0E070626 ...JW22E# 0E028853 - 0E070626 ...JW28E# 0E028853 - 0E070626 ...KW22E# 0E028853 - 0E070626 ...KW28E# 0E028853 - 0E070626 Corolla Combi: BW20E# 0R015191 - 0R019980 BW28E# 0R015191 - 0R019980 EW20E# 0R015191 - 0R019980 EW28E# 0R015191 - 0R019980 | Mahdollinen jarrutehostimen ja alipainepumpun välisen johtimen kokoonpuristuminen on seurausta kuumuudesta täydellä kuormalla ajettaessa tai perävaunua vedettäessä, joka saattaa aiheuttaa jarrujen tehostinvaikutuksen vähenemistä tai loppumisen kokonaan. Tästä seuraa jarruvoiman tarpeen kasvu. Tehty korjaus on erotettavissa lämpöeristeestä letkun päällä. |
| Toyota | elokuu 2005 | Landcruiser 90 | valm.aika 5/2001 - 8/2002 valm.nrot: ...AN99J# 00005412 - 00005508 ...AZ99J# 00008735 - 00012551 ...BN99J# 00086463 - 00098879 ...BZ99J# 00017943 - 00037288 | Mahdollinen virhe pallonivelessä. Pallonivelen pinta saattaa olla vahingoittunut. Kasvaneen kulumisen johdosta syntyy välystä ja tämän seurauksena ääntä ja värähtelyä. Ääritapauksessa saattaa esiintyä irtoamista. Virheelliset pallonivelet vaihdetaan veloituksetta. Toimenpiteestä tehdään merkintä edustajan tiedostoon. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|--|--|
| Toyota | lokakuu 2005 | Prius II 8/2003 jälk. | valm.ajat: polttomoottori ei käynnisty: 8/2003 - 11/2004 kaasupoljinyksikkö: 8/2003 - 9/2004 vaihteistoliitim: 8/2003 - 1/2005 | Mahdollinen ohjelmistovirhe estää moottorin käynnistymisen; nopea kaasupolkimen painaminen paljastaa virheen; mahdollinen kosketushäiriö vaihteiston sähköliittimessä häiritsee toimintaa. Moottorin käynnistyminen vaikeutuu sähköisesti ohjatun kaasulämpän antaessa liian vähän ilmaa.Liittimeen tunkeutunut kosteus aiheuttaa sähkökatkoksia vaihteiston ohjauksessa. Häiriöiden johdosta syttyy varoitusvalo ja käynnin ohjaus siirtyy varajärjestelmälle. Matkan jatkaminen varajärjestelmällä on mahdollista. Ohjausmoduli ohjelmoidaan uudestaan. Samassa yhteydessä vaihteiston liitin tiivistetään. |
| VW | joulukuu 2004 | Lupo, Polo, Golf IV, Bora, New Beetle, Touran, Passat, Sharan, Caddy, VW - Bus, Transporter Tyyppi 5 2-venttiilinen pumppu-diesel LuK diesel tandem- pumpulla | valm.aika 3.8.2004 | Ruuviliitoksen murtuminen saattaa aiheuttaa LuK- tandempumpun massiivisen polttoainevuodon moottoritilaan ja epäedullisissa olosuhteissa palovaaran. Edustaja tarkastaa onko kyseisessä ajoneuvossa LuK-merkkinen pumppu ja vaihtaa huolto-ohjeen mukaan pumpun kansiruuvit. Työ kestää noin trunnin ja on asiakkaalle maksuton. |
| VW | heinäkuu 2005 | Transporter tyyppi 5 California matkailuauto | valm.aika 5/2004 - 5/2005 | Nestekaasuvuoto mahdollista, joka on aistittavissa epämiellyttävästä hajusta. Vuoto saattaa johtua riittämättömistä kiristysmomenteista putkioliitoksissa. Ennen tarkastusta asiakasta kehoitetaan hajua havaitessaan olemaan käyttämättä kaasua. ja sulkemaan verkko päähanasta. Tarkastuksesta tehdään merkintä huoltokirjaan. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|----------------|------------------|---|---|--|
| VW | heinäkuu 2005 | Touran, 2,0 TDI 6 -vaihteisella vaiht. | mallivuosi 2004 2005 valm.numerot ...1T 4W 044331 - ... 1T 4W 177262 ... 1T 5W 000061 - ...1T 5W 193738 | Virheellinen kuristinventtiili kytkimen paineletkussa saattaa aiheuttaa kaksimassavauhtipyörän vaurion. Kytkimen paineletkun venttiilin virheellinen säätö saattaa aiheuttaa kytkimen käytön ääritilanteissa (kytkinpoljin päästetään pomppaamaan ylös) kaksimassavauhtipyörän vaurion. Ääritauksissa on olemassa palovaara. Tarkastuksessa vaihdetaan kytkimen paineletku tarvittaessa. Toimenpide on maksuton ja kestää n. tunnin. Tarkastuksesta tehdään merkintä "30C4 suoritettu" huolto-tiedostoon. |
| Yamaha (mp) | elokuu 2005 | XVS650, XVS 1100 | valm.nrot: XVS 650: 4VR 0000751 -... 4VR 0072519 4XR 0000601 - .. 4XR 0005442 VM031 0000301 - ...VM031 0006452 VM032 0000301 - ...VM032 0000378 XVS 1100: VP052 0000301 - ...VM052 0005936 VP057 0000301 - ...VM057 0005889 | Matkustajaistuimen kiinnitysruuvit saattavat irrota lokasuojasta ja aiheuttaa epästabiliin istuma-asennon . Apukeinona ensivaiheessa voidaan istuin kiinnittää pulteilla ja muttereilla. Nämä pultit vaihdetaan sitten vahvempiin. |

| Merkki | Ilm.aika | Malli | Valm. aika/valm.numero | Virheilmoitus |
|--------|------------------|---|---|---|
| Yamaha | toukokuu 2005 | XV 125, XV 250, XVS 650 (A), XVS 1100 (A) | Valm.nrot: XV 125: ...5AJ 0001006 - ...0130778 XV 250: ...3LS 0000101 - ...3LS 0085667 ...3LW 0000101 - ...3LW 001174 ...VG012 0000301 - ...VG012 0000487 XVS 650: 4VR 0000751 - ...4VR 0072519 4XR 0000601 - ...4XR 0005442 VM031 0000301 - ...VM031 0006452 VM032 0000301 - ...VM032 0000378 XVS 650 A: VM021 0000301 - ...VM021 0014059 VM022 0000301 - ...VM022 0006071 VM025 0000301 - ... VM025 0001363 VM035 0000301 - ...VM035 0007789 VM036 0000301 - ...VM035 0000419 VM041 0000301 - ...VM041 0005250 XVS 1100: VP052 0000301 - ...VM052 0005936 VP057 0000301 - ...VM057 0005889 VP161 0000301 - ...VM161 0008420 XVS 1100 A: VP055 0000301 - ... VM055 0010806 | Matkustajaistuimen kiinnitysruuvit saattavat irrota lokasuojasta ja aiheuttaa epästabiliin istuma-asennon. Apukeinona ensivaiheessa voidaan istuin kiinnittää pulteilla ja muttereilla. Nämä pulkit vaihdetaan sitten vahvempiin. |

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain sen luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa vireellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.