

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Alfa Romeo	tammikuu 2008	Alfa 147, Alfa 159, GT, Spider, Brera	valm.aika 12.10.2007- 19.11.2007	Virheellisesti vulkanoidut jarruletkut voivat johtaa jarrujen katoamiseen. Tämä koskee CFGomman valmistamia letkuja. Ajoneuvon edustaja selvittää, onko tutkittavassa kyseisenä ajankohtana valmistetussa ajoneuvossa em. tyyppiä olevat letkut, joissa on merkintä CFGOMMA lisättynä merkillä DOT ja vaihtaa ne tarvittaessa. Toimenpide ei aiheuta ajoneuvon haltijalle kustannuksia ja kestää n. 3 h. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Muutostyö on merkitty letkun korin puoleiseen päähän valkoisella värimerkillä.
Alfa Romeo	toukokuu 2008	159 Spider, Brera, neliveto Q 4	valm.aika 12.10. 2007 - 19.11.2007	Jakovaihteiston kuoren löystyminen saattaa aiheuttaa öljyvudon ja sen seurauksena vaihteiston kiinnileikkautumisen. Huolto tiivistää kuoren ja asentaa lisäksi varmistuksen. Alihankkija Continentalia tämä ei koske. Työ on veloitukseton ja kestää n. puoli tuntia. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Audi	kesäkuu 2008	A4, 2.0 TDI	valm.aika mallivuodet 2008 - 2009 valm.numerot WAU ZZZ 8K Z 8A 000204 - 036676 WAU ZZZ 8K Z 8N 000107 - 018939 WAU ZZZ 8K Z 9A 000227 - 001161	Pakokaasunkierrätysjäähdyttimen säätöläppä saattaa irrota, mikä voi johtaa moottorivaurioon. Huolto tarkastaa osan numeron ja vaihtaa tarvittaessa alipainerasian, joka ohjaa säätöläppää. Samalla päivitetään moottorin ohjaimen tiedosto. Tarkastus suoritetaan huolloissa käynnin yhteydessä. Työ merkitään auton huoltotiedostoon merkinnällä "26E4 suoritettu"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	maaliskuu 2008	TT	valm.numerot TRU...8J....7 1.000102 - 026630 TRU...8J....8 1.000101 - 001178	Etumaisten kiinnittimien puutteellisen pidätyksen vuoksi saattavat molempien C-pilareiden verhoilut irrota onnettomuus-tilanteissa ja lentää kontrolloimattomasti ajoneuvon sisällä. Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa verhoilujen kiinnikkeet. Toimenpide on maksuton ja kestää n. 1,5 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon merkinnällä "70D1 suoritettu"
Bentley	kesäkuu 2008	Continental, GT, GT Speed GTC, Fly Spur	valm.aika 04.12.2003 - 18.03.2008 valm. numerot SCBCE63W24C020002 - SCBBY53W77C051120 - SCBBR93W39C056837	Alumiinista valmistetussa polttoainesuotimessa saattaa virheellisestä korroosionsuojasta johtuen ilmetä puhkisyöpymistä ja tämän seurauksena polttoainevuotoa. Kyseisiin ajoneuvoihin asennetaan korroosiota paremmin kestäväällä suojauksella varustettu suodin jossa yhteyssä vaihdetaan tämän kiinnityspannan asento. Varaosasarjan nro 3D0201511A vaihto kestää noin 1 h ja on asiakkaalle maksuton.
BMW	syyskuu 2008	3-, 5-sarja, X3	valm.aika 3-sarja 2006 5-sarja 2004 - 2005 X3 2004 - 2006	Virheellisen istuintunnistimen vuoksi etumatkustajan turvavyö ei toimi kolaritilanteissa. Kuljettajan puoleinen tunnistin sensijaan ilmoittaa virheestä järjestelmän varoitusvalon muodossa. Tunnistin vaihdetaan veloituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tietojärjestelmään.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	heinäkuu 2008	330i, 330Xi, 530i, 530Xi 630i	valm.aika tammikuu 2008 lähtien	Moottorin ohjausyksikön ohjelmavirheen vuoksi saattaa moottorin hätäkäyntiohjelma käynnistyä, joka johtaa ajonopeuden ja moottorin käyntinopeuden rajoittumiseen. Ohjausyksikkö päivitetään ja topimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton. Asiakkaalle voidaan tarvittaessa antaa käyttöön korvaava ajoneuvo huollon ajaksi. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu häiriöstä. Toimenpide merkitään kyseisen ajoneuvon diagnoositiedostoon.
BMW	marraskuu 2008	3-sarja, M3	valm.aika maaliskuu - syyskuu 2008	Suorakytkentävaihteiston ohjausyksikön ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa voimakkaissa hidastuksissa kylmällä moottorilla virheellisen toiminnan (molemmat kytkimet yhtäaikaisesti auki) jolloin moottori sammuu. Kyseisissä ajoneuvoissa tehdään ohjelmiston päivitys moottorille ja vaihteistolle valoituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
BMW	elokuu 2008	Mini Cabrio	valm.aika 10.04.2008 - 19.04.2008	Kantavan etutukivarren pallonivelen puutteellinen kiristys saattaa johtaa pallonivelen murtumaan. Kaikissa mainittuna aikavälinä valmistetuissa ajoneuvoissa tarkastetaan pallonivelten kiristysmomentit ja tarvittaessa säädetään annettujen ohjeiden mukaiseksi Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	maaliskuu 2008	Mini Clubman, urheilullinen SA 228 alusta-asennussarja	valm.aika heinä-marraskuu 2007	Valmistaja asentanut kyseisiin ajoneuvoihin virheellisesti 18 mm paksuisen kallistuksenvakaajan taka-akselille 17 mm sijaan. Ajoneuvojen haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Cadillac	elokuu 2008	CTS, SRX STS	valm.aika 2005 - 2007	Vetoakselin akselitiiviste tasauspyörästössä saattaa olla tiiveydeltään epätydyttävä. Tämän seurauksena saattaa ilmetä voiteluainevajausta pyörästössä ja johtaa pyörästön vaurioitumiseen. Edustaja vaihtaa akselitiivisten veloituksetta. Työ kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Citroen Mitsubishi Peugeot	toukokuu 2008	Citroen: C - Crosser Peugeot 4007 Mitsubishi Outlander	valm.aika 04/2007 - 01/2008	Moottorinohjaus saattaa tarkoituksettomasti pysäyttää moottorin tietyissä ajo-olosuhteissa. Ohjausyksikkö päivitetään uudelleen ja työ kestää n. tunnin. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Citroen	lokakuu 2008	C - Crosser, 2,2l diesel	valm.aika elokuu 2007 - helmikuu 2008	Polttoaineen palautusletkun kasvanut vällys polttoaineen jakoyksikössä saattaa johtaa letkun vuotoon syntyvän hankautuman vuoksi. Letku varustetaan huollon toimesta kiinnikkeiden alueella lisäsuojuksella. Jos letkussa on havaittavissa hankautumia, se vaihdetaan. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dacia	helmikuu 2008	Logan	valm.aika tuotanto Venäjällä ja Romaniassa vuoden 2006 loppuun	Takaiskuvaimentimien yläpään vahvistukset lokasuojissa saattavat ruostua. Huolto tarkistaa kyseiset osat korissa ja tekee tarvittavat korjaukset. Työ kestää n. 1 päivän. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työsuoritus merkitään värimerkillä etuiskuvaimentimen kiinnityskupuun.
Ferrari	kesäkuu 2008	612 Staglietti F1- tyyppisellä vaihteenvaihtajalla	valm.aika 2004 - 2007	Kytkintunnistimen ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa vaihteenvaihtingelmia. Huolto vaihtaa tunnistimen paremmin kuumentumista kestävään tyyppiin. Operaatio aloitettu 03/2008 ja kestää n. 6 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Fiat	syyskuu 2008	Bravo, tyyppi 198	valm.numerot ZFA19800004 007493 - 044543	Virheellinen hitsisauma takanavan istukan ja akselirungon välillä saattaa johtaa liitoksen murtumiseen ja vaaraan ajotilanteissa. Edustaja tarkistaa akselin oikeassa päässä olevan valmistusaikakoodin. "07F06" tai "07F07" ollessa kyseessä liitossauma tutkitaan. Tarvittaessa akseli ja sen kiinnityspultit vaihdetaan. Tarkistus kestää n. 1/2 h ja akselin vaihto n. 2 1/2 h. Tehtävä 5298 on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään akseliin valkoisella merkillä, joka on nähtävissä ajoneuvon takaa.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	elokuu 2008	Doblo, maakaasuversio BiPower	valm.aika syyskuu - joulukuu 2007	<p>Kaasunpaineensäätimen mahdollinen epätiivius saattaa aiheuttaa kaasuvuotoa. Edustaja vaihtaa paineensäätimen parannettuun versioon (Nr 52761425) veloituksetta. Työ kestää n. 1/2 h.</p> <p>Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Vaihto merkitään valkoisella maalitplällä paineensäätimen liittimeen.</p>
Fiat	elokuu 2008	Grande Punto	valm.aika 12/2006 - 10/2007	<p>Lämpölaitteen puhaltimen johdotuksessa saattaa esiintyä puhkihankautumisesta johtuva oikosulku ja mahdollinen kaapeleiden palaminen. Edustaja tarkistaa kaapeliston oikean sijoituksen, lisäeristää tämän tarvittaessa ja asentaa kaapeliin lisäpidikkeen.</p> <p>Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1/2 h.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	tammikuu 2008	Punto, Grande Punto, Multipla, Bravo, Stilo, 500, Seicento, Panda, Ducato	valm.aika 15.10.2007 - 15.11.2007 .....1028264 - 104835 (Punto) .....347085 - 363506 (Grande punto) .....1325671 - 1347783(Grande Punto) .....2041923 - 2050313(Grande Punto) .....2310141 - 2331490 (Multipla) .....668256 - 669396 (Stilo) .....32289 - 46519 (500) .....1280723 - 1283548 (Seicento) .....1023629 - 1045874 (Panda) .....4101184 - 4106814 (Bravo) Ducato (ei tiedossa)	Virheellisesti vulkanoidut jarruletku voivat johtaa jarrujen katoamiseen. Tämä koskee CFGomman valmistamia letkuja. Ajoneuvon edustaja selvittää, onko tutkittavassa kyseisenä ajankohtana valmistetussa ajoneuvossa em . Tyyppiä olevat letkut, joissa on merkintä CFGOMMA lisättynä merkillä DOT ja vaihtaa ne tarvittaessa. Toimenpide ei aiheuta ajoneuvon haltijalle kustannuksia ja kestää n. 3 h. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Muutostyö on merkitty letkun korin puoleiseen päähän valkoisella värimerkillä.
Fiat	toukokuu 2008	Stilo SW Uproad	valm.aika ei tiedossa	Alumiinista valmistettu 16 ja 17 tuuman alkuperäsivannetyyppi saattaa raskaissa olosuhteissa murtua. Tämä vannetyyppi korvataan 16- tuumaisena numeron 46819997- vanteella ja 17- tuumaisena numeron 46796525- vanteella. Jos ajoneuvossa jo on em. numeroilla varustetut vanteet, ei vaihto ole aiheellinen. Työ tapahtuu veloituksetta ja kestää n. tunnin. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	syyskuu 2008	Focus, C-MAX	valm.aika 02.04.2008 - 15.05.2008	Ei spesifikaation mukainen ohjaustehostimen johdinosa saattaa olla tiiveydeltään puutteellinen ja johtaa nestevuotoon ja tehostimen vajaatoimintaan, ääritapauksissa ulos vuotava neste joutuessaan tekemisiin moottorin kuumien osien kanssa saattaa aiheuttaa palovaaran. Edustaja tarkistaa johdinosan valmistuskoodin vaihtotarpeen selvittämiseksi. Mahdollinen vaihto kestää n. 1,6 h ja on asiakkaalle maksuton.
Ford	toukokuu 2008	Focus Turnier 1.6 l TDCi- diesel 66 ja 80 kW moottorit	valm.aika 16.07.2004 - 01.12. 2006 (Saarlouisin tehdas)	Paljon suolaa talvisin käytettävissä maissa on huomattu tapahtuneen, että jäähdytyspuhaltimen ohjausyksikköön on kertynyt suolaa, joka aiheuttamallaan korroosiolla häiritsee yksikön toimintaa. Ääritapauksissa suola on saattanut tunkeutua elektroniikkaan ja aiheuttaa ylikuumenemista yksikössä ja sen johtimissa. Kyseisissä ajoneuvoissa ohjausyksikkö tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan uudentyypiseen. Vaihtotyö kestää n. 0,8 h. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Ford	kesäkuu 2008	Galaxy, S-Max	valm.aika 27.09.2006 - 05.10.2006 valm.numerot ei tiedossa	Panoraamalasikatto saattaa irrota puutteellisen liimauksen vuoksi. Huolto asentaa uuden katon. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	kesäkuu 2008	Transit, takaveto ilman paripyöräsennusta	valm.aika 11.12.2003 - 30.04.2006 valm.numerot ei tiedossa	Vetoakseliston kulumisen seurauksena saattaa vetoakselien pidättimet löystyä ja akselit siirtyä ulospäin aiheuttaen ajettavuusongelmia. Akselit varustetaan lisäpidätyksellä. Akseleiden ennenaikainen kuluminen korvataan. Tarkastustyö on aloitettu maaliskuussa 2008 ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Ford	toukokuu 2008	Transit	valm.aika 07.11.2007 ja 07.12.2007 Southampton/UK	Ford Transit- autoissa saatta matkustajan puoleisen turvavyön istuisrungossa oleva kiinnike olla väärin suunnattu ja kiinnityspultti kiristetty virheellisellä momentilla. Tärinä yhdessä virheellisen suuntauksen kanssa saattaa aiheuttaa pultin ja turvavyön kiinnityksen irtoamisen. Kyseisissä ajoneuvoissa tarkastetaan kiinnityspisteen suuntaus ja kiristysmomentti.
Honda	toukokuu 2008	3- ja 5- oiset Civic- mallit	valm.aika: vuodet 2006 - 2007 valm.numerot: SHHF N1 ... 7U000001 - ...7U011682 SHHF N2 ... 7U000001 - ...7U008564 SHHF N3 ... 7U000001 - ...7U006880 SHHF K1 ... 6U000001 - ...7U020686 SHHF K2 ... 6U000001 - ...7U062135 SHHF K3 ... 6U000001 - ... 7U036527	Vedettäessä käsijarru päälle samanaikaisesti lukitusnappia painaen, saatta epäedullisissa tilanteissa kahva jäädä kunnollisesti lukittumatta ja jarru löysäänä. Tämä saattaa johtaa jarruttomuuteen pysäköintitilanteissa. Käsijarrukahva vaihdetaan modifioituun versioon. Ajoneuvon haltijoille on Saksassa ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	marraskuu 2008	Jazz	valm.numerot 04YM GD1: 232566 - 247249 04YM GD5: 310286 - 212382 05YM GD1: 200004 - 287642 05YM GD5: 200002 - 236804	Käsijarrua käytettäessä saattaa epäedullisissa tilanteissa tapahtua, että kahva ei lukitu tai tärähdyksien vaikutuksista avautuu. Käsijarrukahva vaihdetaan veloituksetta modifioituun tyyppiin. Vaihtotyö kestää n. 1/2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Honda	kesäkuu 2008	Legend	valm.aika mallivuodet 2007 - 2008 valm.numerot ei tiedossa	Ohjaustehostimen syöttöletkun ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa letkun pettämisen ja öljyvuodon, joka saattaa edelleen johtaa palovaaraan pakoputkisto alueelle roiskuessaan. Huolto vaihtaa letkun paremmin kuumuutta kestävään letkuun ja asentaa sille roiskesuojan. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
KIA	elokuu 2008	Sorento, 2,5 CRDi (125 kW)	valm.aika 05/2006 - 02/2008	Ruiskutuslaitteiden kiinnityspulttien kiristysmomentit saattavat olla liian suuret, mistä seuraa, että suutinten pidikkeet murtuvat ja johtavat ruiskutuslaitteiden putoamiseen ja ajettavuusongelmiin. Edustaja tarkistaa kiristysmomentit ja vaihtaa tarvittaessa kiinnityspultit. Toimenpide on maksuton ja kestää n. 1/2 tuntia. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lancia	tammikuu 2008	Ypsilon	valm.aika 12.10.2007 - 19.11.2007	Virheellisesti vulkanoidut jarruletkut voivat johtaa jarrujen katoamiseen. Tämä koskee CFGomman valmistamia letkuja. Ajoneuvon edustaja selvittää, onko tutkittavassa kyseisenä ajankohtana valmistetussa ajoneuvossa em. Tyyppiä olevat letkut, joissa on merkintä CFGOMMA lisättyä merkillä DOT ja vaihtaa ne tarvittaessa. Toimenpide ei aiheuta ajoneuvon haltijalle kustannuksia ja kestää n. 3 h. Viheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Muutostyö on merkitty letkun korin puoleiseen päähän valkoisella väimerkillä.
Land Rover	marraskuu 2008	Freelander Diesel	valm.aika mallivuosi 2007 - 2009	Ilmastointilaitteen höyrystimen kondensivesi saattaa aiheuttaa moottorin lisälämmittimen kaapeloinnissa oikosulun, mikä saattaa purkaa akun ja aiheuttaa palo-vaaran kaapeloinnissa. Huolto poistaa ensiaputoimena lämmittimen varokkeen, joka estää virheen syntymisen. Vuoden 2009 alusta korjataan virhe, jolloin lämmitin voidaan uudelleen aktivoida. Toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1/2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	toukokuu 2008	Mazda 3, Mazda 5, 2.0 l diesel	valm.ajat: Mazda 3: 26.12.2006 - 06.09.2007 Mazda 5: 19.04.2005 - 03.09.2007 valm. numerot: Mazda 3: JMZBK1 R671584967 - 595701 JMZBK1 R681595713 - 670819 Mazda 5: JMZCR19 670137205 - 200006 JMZCR19 680200008 - 229845	Moottoriripustuksen kiinnityspultti ei täytä asetettuja laatuvaatimuksia. Epäedullisissa olosuhteissa saattaa pultti murtua ja aiheuttaa moottorin löystyessä laturin hihnapyörän murtumisen. Moottorin kiinnityspultti tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2008	A-luokka tyyppi 169, B-luokka	valm.aika 07.08.2008 - 13.08.2008	Virheellinen turvavyön kelauslukko saattaa onnettomuus-tilanteissa murtumisellaan aiheuttaa turvavyön löystymisen ja turvallisuusriskin. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa turvavyön. Työ on asiakkaalle veloitetun. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Mini	marraskuu 2008	Clubman	valm.aika 07.05 - 01.08.2008	Etujarrulevyiksi on mahdollisesti asennettu 16" jarrulevyt 17" sijaan, minkä johdosta vaativissa jarrutusolosuhteissa saattaa esiintyä jarrujen häipymisilmiötä. Valmistaja ilmoittaa, että kyseisen tyyppisiä virheellisiä jarrulevyjä on asennettu n. 2% kyseisenä aikavälinä valmistetuista ajoneuvoista. Mahdollinen levyjen vaihto on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 2 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Vaihtotyö merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	maaliskuu 2008	Cabstar-E ja Atleon 3,0 l diesel	valm.aika 22.08.2006 - 24.07.2007	Moottorin johdinsarja saattaa joutua kosketuksiin jäädytystuulettimen kanssa. Seurauksena moottori pysähtyy eikä enää käynnisty. Atleonissa saattaa kosketus johtaa lämmönmuodostukseen. Huolto kiinnittää johdinsarjan uudella tavalla, työ kestää n. 2 h. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.
Nissan	helmikuu 2008	Navara	valm.aika 01/2005 - 05/2007	Turvatyynyn ohjausautomaatiikan uudelleenohjelmoinnin avulla kaikkien Navara- mallien turvatyynyt saatetaan toimimaan yhdenmukaisella tavalla. Muutos kestää n. 20 min. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu asiasta.
Nissan	joulukuu 2008	Primastar	valm.aika 01.01.2006 - 10.06.2008	Ennenaikaisen korroosion vuoksi käsijarrun päävaijerin vastimessa saattaa käsijarru menettää toimintakelpoisuutensa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa vastimen vahvistettuun versioon. Toimenpide, joka on aloitettu 11/2008 lähtien, on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 45 min. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	joulukuu 2008	Qashqai, Note 1,5 l dieselmoottorit paertikkelisuotimella	valm.aika 4.01 - 28.10.2008	Polttoainejohtimen pistoke partikkelisuotimen suuttimessa on mahdollisesti virheellisesti kiinnittynyt, mistä seuraa polttoainevuoto suotimen toiminnan yhteydessä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa johtimen kiinnityksen Työ kestää n. 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Nissan	elokuu 2008	X-trail	valm.aika 07.03.2007 - 08.04.2008	Perävaunun varotusvilkut eivät toimi kun sytysvirta on katkaistu. Edustaja tarkistaa järjestelmän toiminnan ja modifioi peräaunuvalojen sähkökytkentäsarjan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.
Opel	elokuu 2008	Agila	valm.aika mallivuosi 2008	Etumatkustajan turvatyynyn suojakannen murtumispaikka tyynyn toimintatilanteissa saattaa olla virheellinen, mikä johtaa turvatyynyn virheelliseen toimintaan. Edustaja irrottaa kannen ja tarkastaa onko kannessa olemassa tarvittava stanssaus. Tarvittaessa vaihdetaan kansi uuteen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	huhtikuu 2008	Astra G, Astra H, 1,6 l moottorilla tunnus XEP	valm.aika mallivuosi 2003 - 2005	Paljon ajetuissa ajoneuvoissa saattaa sylinterin kannessa olevan öljynpaineanturin kalvossa esiintyä hiushalkeilua, joka saattaa johtaa anturin epätarkkaan toimintaan ja mahdollisiin vuotoihin. Ulos tunkeutuva öljy saattaa joutuessaan kontaktiin kuumien moottorin osien kanssa aiheuttaa käryn ja hajun muodostusta. Huollossa sylinterin kannen anturi korvataan tulpalla ja tämän lisäksi sylinterilohkon paineanturi korvataan edelleen kehitetyllä anturityypillä, joka korvaa poistetun anturin toiminnan. Tämä toimenpide on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Opel	elokuu 2008	GT	Valm.aika 2005 - 2007	Vetoakselin akselitiiviste tasauspyörästössä saattaa olla tiiveydeltään epätyytyvävä. Tämän seurauksena saattaa pyörästössä ilmetä voiteluainevajausta ja johtaa pyörästön vaurioitumiseen. Edustaja vaihtaa tiivisteiden vaihtoa. Työ kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Opel	elokuu 2008	Meriva, 1,7 CDTI 74 ja 92 kW	valm.aika 2007 loppuvuosi - alkuvuosi 2008	Moottorin vasemman värinänvaimentimen toinen vastinlevy saattaa puuttua. Tämä johtaa vaimentimen ennenaikaiseen kulumiseen. Edustaja tarkastaa vaimentimen ja varustaa sen toisella vastinlevyllä tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu mahdollisesta virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	joulukuu 2008	Vivaro, Vivaro Life	valm.aika 01.01.2006 - 10.06.2008	<p>Ennenaikaisen korroosion vuoksi käsijarrun päävaijerin vastimessa saattaa käsijarru menettää toimitakelpoisuutensa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa vastimen vahvistettuun versioon.</p> <p>Toimenpide, joka on aloitettu 11/2008 lähtien, on asiakkaille maksuton ja kestää n. 45 min.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p>
Peugeot	helmikuu 2008	307,407, 2,0 HDI FAP (DW10 BTED4)	valm.aika 07/2005 - 12/2006	<p>Alipainepumpun viallinen venttiili saattaa vähentää jarrutehostusta, mikä tuntuu jarrupolkimen poljinvoiman kasvuna. Jarrujen häipymisestä ei Peugeotin ilmoituksen mukaan kuitenkaan ole kyse. Kuitenkin on huomattava, että suurentunut poljinvoima saattaa aiheuttaa kuljettajalle vaaratilanteita jarrujen tehokkuuden vähentymisenä. Huolto vaihtaa venttiilin virheettömään. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Korjaus merkitään kyseisen ajoneuvon huoltotiedostoon.</p>
Peugeot	lokakuu 2008	308, 607, Partner	valm.aika vuoden alusta - 07.2008	<p>Virheellisen moottoritilassa olevan varokerasian vuoksi saattaa aiheutua sähkökatkoksia.</p> <p>Edustaja tarkistaa rasian ja vaihtaa sen tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään Peugeotin sisäiseen tiedostoon ja siitä ilmoitetaan kysyttäessä.</p>



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	lokakuu 2008	4007, 2,2 l diesel	valm.aika elokuu 2007 - helmikuu 2008	Polttoaineen palautusletkun kasvanut vällys polttoaineen jakoyksikössä saattaa johtaa letkun vuotoon syntyvän hankautuman vuoksi. Letku varustetaan huollon toimesta kiinnikkeiden alueella lisäsuojuksella. Jos letkussa on havaittavissa hankautumia, se vaihdetaan. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon.
Renault	heinäkuu 2008	Kangoo II	valm.aika 07/2007 - 06.03.2008	Ohjausakselin ja ohjausvaihteen välinen kiinnitys saattaa olla väärin asennettu. Tämä saattaa aiheuttaa kolinaa ohjauslaitteistoon tulevan iskun vaikutuksesta, ääritapauksessa ohjattavuuden menetyksen. Huolto tarkastaa liitoksen kunnon ja tarvittaessa uusii tarpeelliset osat. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään vasempaan etuiskunvaimentimen kupuun moottoritilassa teipillä sekä kyseisen ajoneuvon huoltotiedostoon.
Renault	kesäkuu 2008	Kangoo II	valm.aika 07/2007 - 06.02.2008	Turvavyön rullakela saattaa olla virheellisesti asennettu. Mikäli tarkastuksessa todetaan virhe, vaihtotyö vyötyypistä riippuen kestää 1 - 2 h. ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Tarkastus merkitään merkkitaralla vasemman puolisen iskunvaimentimen kupuun moottoritilassa.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	syyskuu 2008	Master L2 ja L3	valm.aika 04.09.2006 - 08.07.2007	Lisävarusteena myytävät kattotikkaat ( osanro 7711224192 ja 7711224193) saattavat löytyä virheellisen kiinnityksen vuoksi. Tätä varustetta myydään ainoastaan Ranskassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Kiinnityksen tarkistus kestää n. 20 min ja mahdollinen kiinnityspulttien vaihto n. 1 3/4 h Master L2:ssa ja 2 h L3:ssa. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Renault	joulukuu 2008	Traffic	valm. Aika 01.01.2006 - 29.05.2008 valmistus Barcelonassa 01.01.2006 - 10.06.2008 valmistus Lutonissa	Ennenaikaisen korroosion vuoksi käsijarrun päävaijerin vastimessa saattaa käsijarru menettää toimintakelpoisuutensa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa vastimen vahvistettuun versioon. Toimenpide, joka on aloitettu 11/2008 lähtien, on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 45 min. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Renault	maaliskuu 2008	Traffic II	valm.aika - 05.092007	Valmistajan toimesta on ajoneuvoon asennettu vääränkoiset 195/65 R 16C- renkaat 205/65 R 16- renkaiden sijaan. Seurauksena on paitsi riittämätön kantavuus, myös ajokäytöksen häiriöt kuormattuna ja mahdolliset käyttöpaikasta riippumattomat rengasvauriot. Kaikki 5 rengasta vaihdetaan oikean kokosiin, myös vararenkaan renkaan kiinnitys vararengaskotelossa. Tämän lisäksi päivitetään rengaskoko ajoneuvon tietojärjestelmään. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Saab	helmikuu 2008	vain Limousine ja Sportcombi, ei Caprio	valm.aika 01.11 - 21.11.2007	Päälle kytketyn käsijarrun vaikutus saattaa vaijerien venymisen vuoksi heikentyä pitkäaikaisessa seisotuksessa. Huolto vaihtaa vaijerit toisentyypisiin, työ kestää n. 45 min. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään huoltovihkoon otsikon "kampanjat" yhteyteen.
Skoda	kesäkuu 2008	Octavia	valm.aika mallivuosi 2008 valm.numerot ei tiedossa	Laaduntarkkkailussa on havaittu oikeanpuoleisen takaiskunvaimentimen ylälaakerissa virhe. Skoda painottaa, että tästä ei synny kuluttajalla reklamaation tarvetta. Huollon suorittama tarkastus- ja vaihtotyö on katsottava ennaltaehkäiseväksi. Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Smart	lokakuu 2008	Fortwo	valm.aika 19.04.2008 - 26.06.2008	Pintakäsittelyaineiden laatuvihtelun vuoksi saattaa katon tuulilasin liimaus matkustan puolella pettää maalin irtoamisen vuoksi. Ajoneuvon täydellinen maalaus kestää 5 pv. Täksi ajaksi ajoneuvon haltijalle annetaan korvaava ajoneuvo käyttöön veloituksetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään kyseisen ajoneuvon huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	syyskuu 2008	Grand Vitara Diesel	valm.numerot JSAJTA44V00100031 - 302336 JSAJTD44V00100055 - 306862	Imuputken ja kaasuläppäkotelon välinen kumilaippa saattaa vuotaa. Tästä seuraa epätiiveyttä imujärjestelmään ja kohonnut palolämpötila saattaa ylikuumentaa partikkelisuotimen. Tämän seurauksena on palovaara. Edustaja tutkii laipan vaihtotarpeen puolessa tunnissa ja korjaa vuodon. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Suzuki	helmikuu 2008	Grand Vitara, vain 3-ovinen 1.6l-versio valm. Japanissa	valm.numerot JSAJTA74V00114726- JSAJTA7V00216420	Polttoaineletku moottoritilassa saattaa epäedullisen taivutuksen ja tärinän vuoksi alkaa pykiä. Epäedullisessa tapauksessa saattaa syntyä vuoto moottoritilaan. Letku vaihdetaan, työ kestää n. 0,7 h ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Suzuki	elokuu 2008	Hayabusa 1300	valm.aika 2008 valm.numerot JS1CK11110010 .0050 - 4027	Virheellisesti sijoitettu virtalukon johdinsarja saattaa hankautumisen seurauksena aiheuttaa oikosulun ja moottorin äkillisen pysähtymisen ajon aikana. Edustaja tarkistaa johdinsarjan sijoituksen ja jos virheitä havaitaan, uusitaan virtalukkokokonaisuus. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään huoltotiedostoon ja huoltokirjaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	heinäkuu 2008	Splash, tyyppi EX	valm.numerot TSMEXB22S00120963 - 00133607 TSMEXB32S00119436 - 00133854 TSMEXB52S00120933 - 00133246 TSMEXB62S00120818 - 00133590	Etumatkustajan turvatyynyn peitelevyn virheellisyyden vuoksi saattaa tyyny toimia lauuetessaan virheellisesti. Huolto tarkastaa peitelevyn ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. puoli tuntia ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Suzuki	elokuu 2008	Swift, Sport	valm.aika 2006 alusta - 17.03.2008	Epäedullisesti sijoitettu polttoainejohdin saattaa hankautua moottorin muovikatteisiin ja vaurioituessaan aiheuttaa polttoainevuodon. Edustaja tarkistaa johtimen sijoituksen ja kiinnityksen ja korjaa sijoituksen. Hankautunut johdin uusitaan. Tämän toimenpiteen yhteydessä tarkistetaan tarvittaessa myös etumatkustajan turvatyynyn johtimet. Työ kestää n. 1/2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu mahdollisista virheistä.
Suzuki	huhtikuu 2008	SX 4, 1,5l ja 1,6l bensinimoottorit	valm.aika 2006 - 2007 valm.numerot TSMEYA11S00100001 - 190092 TSMEYA21S00100001 - 190092 TSMEYB21S00100001 - 190092	Katalyysaattorielementin irtoaminen katalyysaattorin kuoren sisällä saattaa aiheuttaa kolinaa katalyysaattoriyksikössä ja mahdollisesti pakokaasuarvojen heikentymistä. Huolto tarkastaa katalyysaattorin kunnon ja vaihtaa sen tarvittaessa. Vaihtotyö kestää 0,5 - 1 h, tarkastus 10 min. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Suoritettu työ merkitään ajoneuvon huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	lokakuu 2008	C 30, C 70, S 40, V 50 vain 5-syl. bens.moott.	valm.aika 15.04 - 31.05.2008	Vuotavan ohjaustehostimen paluujohtimen vuoksi saattaa tehostimen toiminta häiriintyä ja loppua kokonaan. Huolto tarkistaa johtimen valmistuskoodin vaihtotarpeen toteamiseksi. Mahdollinen vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Vaihtotyö merkitään huoltotiedostoon.
Volvo	huhtikuu 2008	XC 90, diesel-moottori D5244T4	Mallivuodet 2007 - 2008	Ohjaustehostimen letkun riittämättömän kiinnityksen vuoksi tämä saattaa hankautua jäähdytystuulettimen vaikutuksesta ja aiheuttaa vuodon nestejärjestelmään ja edelleen tehostimen toimintahäiriön. Letkun kiinnitys tarkastetaan ja asennetaan oikeaan asentoon. Samanaikaisesti asennetaan letkulle lisätuenta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon.
VW	tammikuu 2008	Fox, 1,4 TDI 51 kW moott.	valm.aika 01/2005 - 07/2007	Polttoaineen syöttöpumpun häiriö saattaa aiheuttaa moottorissa käynnin epätasaisuutta, myös käynnistyminen saattaa olla mahdotonta. Syöttöpumppu vaihdetaan, työ kestää n. 30 min. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työsuoritus merkitään varapyöräkoteloon tarralla jossa päivämäärä ja leima.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	heinäkuu 2008	Golf V, Golf Plus	valm.numerot WVWZZZ*1K*8W 046339 - 100383 WVWZZZ*1K*8W 515222 - 537015	Moni-instrumentissa olevan virheellisen kondensaattorin vaikutuksesta saattaa ajoneuvo aktivoitua, eikä käynnistys siksi ole mahdollista. Huolto ohjelmoi instrumentin ohjainyksikön uudelleen. Toimenpide kestää n. puoli tuntia ja on ajoneuvon haltijalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään varapyöräkoteloon teipillä jossa merkintäkoodi "90D9".
VW	helmikuu 2008	Golf V, Jetta, dieselmoot. ilman pysäköintilämmitystä (vain Golf Variant)	valm.aika 08.01.2007 - 09.01.2008 valm.numerot WVW...1K...7M.099441- 20289 WVW...1K...8M.000025 - 111903 WVW...1K...7M.300066 - 307813 WVW...1K...8M.300001 - 360414 3VW...1K...7M.101615 - 202685 3VW...1K...8M. 000033 - 105765 3VW...1K...7M. 300151 - 303116 3VW...1K...8M.300043 - 321362	Lämmityselementin maaajohtimen puutteellinen kiristys saattaa johtaa ylimenovastuksen kasvuun ja lämmön muodostukseen, joka epäedullisissa tapauksissa saattaa aiheuttaa palovaaran. Lämmityselementti sijaitsee lämmityslaitteessa kojelaudan keskikonsolin takana kuljettajan puolella. Huolto irrottaa suojuslevyt ja tarkastaa maaajohtimen kiristyksen, joka tulee säätää 9 Nm tiukkuuteen. Toimenpide on maksuton ja kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon merkinnällä "87B4 suoritettu" sekä tarralla varapyöräkoteloon, jossa merkintä "87B4, pvm/leima".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	Joulukuu 2008	Lupo, Polo, Golf, Passat, New Beetle, Sharan	valm.aika 05/2002 - 05/2005	Ajoneuvoihin jälkiasennuksena saatavilla olevan "Classic"- kaasun ja jarrun käsikäyttölaitteen pohjalaatan tapissa olevan hitsaussauman hiushalkeaman vuoksi saattaa laite menettää toimintakykynsä, mistä seuraa mahdollinen häiriö jarrujen toiminnassa. 03.11.2008 aloitetun kampanjan puitteissa vaihdetaan kyseessä olevien ajoneuvojen käsikäyttölaitteen pohjalevy veloitusetta. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään teipillä jossa teksti "67A1" varapyöräkoteloon ja huoltotiedostoon.
VW	maaliskuu 2008	Passat, Touareg, 3.2/3.6 FSI- moottorit	valm.aika mallivuosi 2006 ja 20067 valm.numerot WVG...7L... 6 D 000033 - 069879 WVG ...7L...7 D 000001 - 071580 WVW...3C...6 E 001678 - 239950 WVW...3C ..6 P 000075 - 226975 WVW...3C...7 E 000001 - 227984 WVW...3C...7 P 000001 - 157295 WVW...3C...6 Z 000038 - 000054	Kylmäkäynnistyksen jälkeisen liian suuren joutokäynnin vaikutuksesta saattaa aiheutua öljypumpun vaurioita. Virheen korjaamiseksi moottorinohjausyksikkö ohjelmoidaan uudelleen, jolla rajoitetaan joutokäynnin maksimikäyntinopeutta. Toimenpide on ajoneuvon haltijalle maksuton ja kestää n. 1 h. Ajoneuvon edustaja ohjaa myös lastuviritettyjen ajoneuvojen päivitystä. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon merkinnällä "24L8 tehty" ja tarralla varapyöräkoteloon merkinnöin "24L8, pvm/leima"



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	marraskuu 2008	Passat VI	valm.numerot WVW..3C..9E 023951 - 057828 WVW..3C..9E 515773 - 523742 WVW..3C..9P 026694 - 031381 XW8 ..3C..9G 004211 - 004323	Ohjaustehostimen ohjausyksikön lauhduttimen tehottomuus saattaa aiheuttaa häiriöitä ohjauksen toiminnassa. Huoltaja vaihtaa häiriötapauksissa ohjausvaihteen asiaankuuluvine säätöineen. Työ on asiakkaalle veloitukseton ja kestää n. 4 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään varapyöräkoteloon kiinnitettävällä tarralla, jossa merkintä "48J1" ja ajoneuvon huoltotiedostoon.
VW	heinäkuu 2008	Tiguan TDI ilman pysäköintilämmitystä	valm.aika 11.07.2007 - 10.02.2008 valm.numerot WVG. 5N8W 000002 - 026941 WVW.5N8W 000014 - 000094	Sähköisen lisälämmittimen maajohdin saattaa olla kiristetty riittämättömään tiukkuuteen, joka aiheuttaa ylimenovastusta ja paikallista kohteen kuumentumista ja ääritapauksissa jopa tulipalon. Lisälämmitin sijaitsee keskikonsolin takana kuljettajan puolella. Huolto tarkistaa johtimen kiristystiukkuuden (9 Nm) Toimenpide on maksuton ja kestää n. 1 h. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon ja tarralla varapyöräkoteloon varustettuna merkinnällä "87B5"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	kesäkuu 2008	VW-Bussi, Transporter 5 syl. Dieselmoottorit	valm.aika 12.03.2008 - 08.04.2008 valm.numerot WV1...7H.8H139827 - 149179 WV1...7J.8X 018696 - 0202239 WV2...7H.8H139810 - 149276 WV2...7H.8X018666 - 020248 WV2...7H.9H001194 - 001199 WV3...7J.8X018686 - 020245	Polttoaineen syöttö- ja paluujohtimien välinen H-kappale saattaa vuotaa ja aiheuttaa jopa palovaaran. Huolto vaihtaa johdinyhdistelmän nr. 7H0 201V 080 S veloitusetta ja työ kestää n. 2 h. Toimenpide merkitään huoltotiedostoon merkillä "20N8" ja edelleen matkustajan jalkatilaan kiinnitettävällä tarralla. Ajoneuvon haltijoille on tiedotettu virheestä.
VW	toukokuu 2008	USA-mallit B5 1.8l turbo 2.8l V6, 4.0W8	valm.aika: virhe 1: 14.06.1999 - 2005 virhe 2: mallivuodet 2001 - 2005 virhe 3: mallivuodet 2001 - 2005	1. Katalyysaattori saattaa aiheuttaa palovaaran puutteellisen lämpöeristyksen vuoksi (vain automaattit). Eristettä lisätään katalyysaattorin alueelle. 1.8 l turbossa päivitetään myös moottorin ohjausyksikkö. 2. Lokasuojan alueelle rakennettu vaahtomuovipala saattaa aiheuttaa polttoaineen esijuoksuputkeen muodonmuutoksen ja epätiiveyttä.. Putki tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa. 3. Tankin ilmausjohtimen venttiili-istukka saattaa jännityksistä johtuen murtua ja johtaa polttoainevuotoihin. Johdin tarkastetaan. Valmistaja painottaa, että virheet koskevat vain USA:n markkinoille tarkoitettuja malleja.

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä.

Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.