

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	helmikuu 2010	A 4, A 5, Q 5, 2.0 TFSI-moottorit	valm.aika 03/2009 - 05/2009	Valmistusvirheen vuoksi saattaa jäähdytysnesteen syöttöputki ahtimen tuntumassa vuotaa. Edustajan mukaan jatkuva vuoto aikaansaa varoitusvalon syttymisen, jolloin kuljettaja voi nopeasti reagoida vuotoon, eikä virhe aiheuta esim. kiinnileikkautumisia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa putken modifioituun osaan. Työ kestää n. 1 h, ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla "21C5 suoritettu" huoltotiedostoon.
Audi	helmikuu 2010	A 4, A 5 Cabrio, A 6, 3.0 TFSI-moottorit	valm.aika 10/2009 - 11/2009	Valmistusvirheen vuoksi saattaa ilmetä epätiiveyttä välijäähdyttimessä. Edustajan mukaan tämä tuntuu alentuneena moottoritehona. Ajoneuvon edustaja tarkistaa välijäähdyttimen valmistusajan ja vaihtaa tämän perusteella jäähdyttimen virheettömään. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää tarkastuksen osalta n. 10 min ja vaihdon osalta n. 3 h. Ajoneuvon haltijoille ei ole ilmoitettu virheestä, koska ajoneuvot on tarkistettu ennen luovutusta.
Audi	tammikuu 2010	Q 5	valm.aika 12/2008 - 03/2009	A-pylvään verhoilulista saattaa irrota pään suojaksi tarkoitetun turvatyynyn laukeamisen yhteydessä ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran matkustajalle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa verhoilulistan kiinnikkeet tyypiltään modifioituihin. Työ kestää n. ½ h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon merkinnällä "70D4 suoritettu".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	marraskuu 2010	1, Coupe, Cabrio	valm.aika alusta 2007 - 2010	<p>Takavalaisinten tiivisteiden ennenaikainen hapettuminen saattaa vaarantaa valaisinten tiiveyden ja johtaa LED-jarruvalojen toimintahäiriöön.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa valaisinten tiivisteet, jarruvaloissa ilmenevien häiriöiden ilmetessä vaihdetaan koko valaisin.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä ei ole ilmoitettu, työ suoritetaan korjaamokäyntien yhteydessä.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.</p>
BMW	lokakuu 2010	135i, 335i, 535i, X6, 3.0 l kaksoisturbo bens.	valm.aika mallivuodet 2007 - 2010	<p>Mahdollisesti virheellinen moottorinohjauksen tietokonevirhe saattaa aiheuttaa käynnistysvaikeuksia ja tehon menetyksiä.</p> <p>Ääritapauksissa saattaa tulla kysymykseen myös korkeapainepumpun vaihtaminen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää moottorin ohjausyksikön ja vaihtaa tarvittaessa korkeapainepumpun.</p> <p>Asiakkaalle on työ maksuton</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	lokakuu 2010	5-,6-,7-sarjat V8-ja V12-moottorit	valm.aika 5- ja 6-sarjat mallivuodet 2004 - 2010 7-sarja mallivuodet 2002 - 2008	Alipainepumpusta saattaa joutua liikaa öljysumua jarrutehos- timeen ja tämä aiheuttaa tehostimen kalvojen vaurioitumisen ja tehostuksen häiriintymisen Tästä seuraa, että kuljettaja joutuu käyttämään jarrupoljinta huomattavasti suuremmalla poljinvoimalla. Ajoneuvon edustaja vaihtaa alipaineletkun ja siihen integroidun takaiskuventtiilin, tarkistaa terhostimen kunnon ja tarvittaessa vaihtaa tämän. Työ on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
BMW	lokakuu 1020	X 3, 6-sylint. Moottorit	valm.aika 11/2007 - 08/2008	Tehoton polttoainepumppu saattaa aiheuttaa moottorin pysähtymisen. Edustajan mukaan tätä edeltää moottorin hallinnanmenetys ja tähän liittyen lisääntyneet ohjausvastus ja jarruvoimat. Ajoneuvon edustaja vaihtaa polttoainepumpun ja työ on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Chrysler	heinäkuu 2010	Grand Voyager	valm.aika mallivuodet 2008 - 2009	<p>Liukuoven pidättimen ja ovea ohjaavan kaapelinipun välille syntyvä hankauma saattaa johtaa oikosulkuun ja kaapelinipun ylikuumentumiseen ja edelleen palovaurioon. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kaapelikimpun ohjausjärjestelyn ja tarvittaessa korjaa vauriot.</p> <p>Työ kestää 1 -2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
Chrysler	heinäkuu 2010	Jeep Wrangler	valm.aika mallivuodet 2007 2010	<p>Löystyneen sisälokasuojan vuoksi jarruletku saattaa hankautua joutuessaan kosketuksiin sisälokasuojan reunan kanssa. Tämä saattaa johtaa jarruletkun katkeamiseen ja toimimattomuuteen toimimattomuuteen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa sisälokasuojan kiinnityksen ja mahdolliset kontaktit jarruletkuun ja uusii letkun ja sisälokasuojan kiinnityksen tarvittaessa. Tarkistus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	helmikuu 2010	C 1, bensiinim. Ja ESP	valm.aika 05/2005 - 08/2009	Sähköisellä kaasupolkimella varustetuissa ajoneuvoissa saattaa poljinvastus kasvaa ja poljin juuttua jopa pohja-asentoon. Tämä saattaa johtaa vaarallisiin ajotilanteisiin. Syynä edustajan mukaan on poljinmekanismin palautusjousen ohjaama lisääntynyt kitkavastus. Ajoneuvon edustaja tarkistaa polkimen toiminnan ja vaihtaa poljinmodulin toiminnaltaan modifioituun versioon tai asentaa polkimen liikettä rajoittavan vastinlevyn. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Citroen Ennakoilmoitus	joulukuu 2010	C3 Picasso	valm. Aika 02/2008 - 01/2010	Muodonmuutoksista johtuen jarruputkistossa saattaa aiheutua epätiiveyttä. Ajoneuvon haltijoiden tavoittamisesta riippuu, tehdäänkö virrheestä aikanaan vakio muotoinen ilmoitus. Ajoneuvon edustaja tarkastaa putkiston ja vaihtaa sen tarvittaessa.
Citroen	maaliskuu 2010	C 5 Limousine	valm.aika v 2007 lopulta 2009 puoliväliin	Tuulilasin laitojen koristelistat saattavat irrota virheellisten kiinnikkeiden vuoksi. Tämä saattaa aiheuttaa turvallisuusriskejä takana ajaville. Ajoneuvon edustaja tarkastaa listojen kiinnityksen ja uusii nämä tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	maaliskuu 2010	C 5 Tourer (Kombi)	valm.aika 03.06.2009 - 12.11.2009	Takaluukun kaasujousien kuulakiinnittimet saattavat löystyä riittämättömän varmistuksen vuoksi. Takaluukku saattaa siksi äkkiarvaamatta sulkeutua aiheuttaen vahinkoja. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnitinten kireyden ja tarvittaessa korvaa löysät kiinnittimet uusilla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.
Daihatsu	toukokuu 2010	Cuore	valm.aika mallivuodet 2007 - 2009	Ohjaustehostimen puuteellisen tiiveyden vuoksi ja tehostin- nesteeseen vuotamisen vuoksi saattaa syntyä tilanne jossa tehostimen toiminta häiriintyy ja johtaa kohonneisiin oijhausvoimiin. Ajoneuvon edustaja tarkistaa tehostimen ja tarvittaessa korjaa vuodon. Työ kestää n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Daihatsun edustajan tiedostoon.
Daihatsu	toukokuu 2010	Rocky/Feroza	valm.aika mallivuodet 1988 - 1996	Polttoainetankin ilmausventtiilin rungon vuoto saattaa aiheuttaa polttoainehöyryjen tunkeutumisen ajoneuvon sisätiloihin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa venttiilin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Daihatsun edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	elokuu 2010	Abarth	valm.aika 01/2010 - 04/2010	Puutteellisen käyttökestävyyden vuoksi saattavat kytkimen pääsylinterin kiinnityspultit murtua jolloin kytkimen toiminta ja vaihtaminen eivät ole enää mahdollisia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pultit parannetun mallisiin (osanro 71765469). Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ kirjataan koodilla 5459 sisäiseen tiedostoon.
Fiat	elokuu 2010	Diablo, Panorama ja Cargo	valm.aika Cargo: 08/2009 - 02/2010 Panorama: 12/2009 - 02/2010 valm.numerot: ...8000920 - ...80044999 ...9000500 - ...9006875	Kallistuksenvakaajatangon valmistusvirheen vuoksi saattaa vakain murtua. Tämä saattaa johtaa ajotilanteesta riippuen yllättävään ajokäyttöön. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tangon parannetun malliseen. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Tämä työ (5462, 5463) merkitään valkoisella väritäplällä vakaimen oikeaan päähän.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	joulukuu 2010	Ducato (250) 2,3JTD/3,0JTD,3,0CNG- moottorit	valm.numerot16114651 -1907289	Asennusvirheen vuoksi saattavat moottorin ja vaihteiston väliset kiinnityspultit löystyä. Tämä saattaa ensiksi aiheuttaa vaihtamisvaikeuksia ja pidempään jatkuessaan pysähtymisen. Tämä ongelma on havaittu ensiksi matkailuautojen piirissä. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja tarvittaessa kiristää kiinnityspultit 65 Nm kireyteen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon ja matkailuautojen haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään asiakastietojärjestelmään ja valkoisella väritäplällä öljyntäyttöaukon tuntumaan.
Fiat	elokuu 2010	Panda	valm.aika 1.6.2010 valm.numerot0549070 - ...0550399	Puuttuvan ruuvilukitusaineen vuoksi saattaa ohjausvaihteen ja ohjausakselin välinen ruuviliitos löystyä. Tämä saattaa johtaa kiinnitysruuvien löystymisen vuoksi lisäksi ohjausakselin ja ohjausvaihteen liitoksen irtoamiseen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kyseisen liitoksen ja lisää tarvittaessa lukitusaineen ruuviin. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ (5475) merkitään valkoisella väritäplällä kyseisen ruuvien kantaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	heinäkuu 2010	Punto EVO, 1.4 16V- moottori	valm.aika 01/2009 - 01/2010 valm.numerot0545886 -06254731470304 -16148780491054	Ajoneuvon on asennettu väärän nopeusluokan 185/65 R 15 T- renkaat, kun luokan tulisi olla H. Tästä syystä ajoneuvo ei täytä nopeusluokituksen määräyksiä Ajoneuvon edustaja vaihtaa T- nopeusluokan renkaat H- nopeusluokan renkaiisiin. Tämä koskee myös varapyörää. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä
Fiat	heinäkuu 2010	Punto EVO	valm.aika 10/2009 - 09 2009 valm.numerot0547730 -06087941547156 -1598179 ...1487478	Kuljettajan katkaistua kojelaudan turvatyynyn toiminnan valmistajan ohjeiden mukaisesti lasten turvaistuimen käytön vuoksi, tyyny saattaa aktivoitua itseksensä. Valmistajan mukaan tämä saattaa olla mahdollista kun virta-avainta käytetään toistuvasti useita kertoja päälle/pois. Turvatyynyn varotusvalo tosin syttyy myös, mutta saattaa jäädä kuljettajalta huomioimatta. Ajoneuvon edustaja asentaa uuden ohjelmistoversion (7.80.1) Toimenpide kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkoisella väritäplällä kojelaudassa sijaitsevan sulake/releerian kannen oikeaan kulmaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	helmikuu 2010	Focus RS	10/2008 - 30.11.2009	<p>Riittämätön alipaine saattaa aiheuttaa jarrutehostimen toimintavajaukseen, joka tuntuu poljinvoiman huomattavana kasvuna.</p> <p>Fordin mukaan häiriö ilmenee vain heti käynnistyksen jälkeen yli 400 metrin korkeudella merenpinnasta kun poljinta käytetään useita kertoja peräkkäin.</p> <p>Kyseisissä ajoneuvoissa tehdään moottorinohjauksen päivitys, joka kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
Ford	marraskuu 2010	Ranger, automaattivaiht.	valm.aika 15.05.2007 - 25.06.2008	<p>Vaihteenvalitsimen vaijerinpidättimen väärä hitsausliitos saattaa aiheuttaa liitoksen rikkoutumisen.</p> <p>Tästä seuraa valitsimen käytössä kohonneet valitsinvoimat ja käytössä olevan vaihteen näytön virheet. Näytössä oleva P (pysäköinti) saattaa siten tarkoittaa että on valittu N (vapaa) eikä ajoneuvo ole pysäköintitilassa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja korjaa vaijerin pidättimen.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	helmikuu 2010	Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Acura TL	valm.aika 2001 - 2002	USA:ssa on muutamissa onnettomuustapauksissa tapahtunut matkustajan puoleisen turvatyynyn auetessa tyynyn repeäminen, mikä saattaa johtaa vammautumiseen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn tarvittaessa uuteen tyyny-moduliin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Honda	joulukuu 2010	Jazz	valm.aika 2002 - 2008	Lähivalojen toimimattomuus saattaa johtua valonvaihtimen liian lyhyestä kaapelista, joka aiheuttaa kontaktihäiriöitä. Tämän seurauksena lähivalot saattavat sammua ajon aikana. Ajoneuvon edustaja lisää kaapeliin jatkokappaleen ja tarkistaa vaihtimen toiminnan. Tarvittaessa uusitaan myös valonvaihdin. Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Honda	heinäkuu 2010	Jazz, Civic	valm.aika 02/2010 - 04/2010	Jarrupolkimen saranatapin varmistussokka saattaa puuttua. Tämä saattaa valmistajan mukaan aiheuttaa pidentyneen poljinliikkeen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa polkimen ja asentaa sokerin tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	lokakuu 2010	Jazz, teräslevypyörät	valm.aika mallivuodet 2009 - 2010	<p>Renkaiden asennusautomaatin virheellisten säätöjen vuoksi saattaa renkaan sisäkalvoon syntyä viiltoja asennuksen yhteydessä.</p> <p>Tämä vaurio saattaa aiheuttaa rengaspaineen ennenaikaisen tai äkillisen vähenemisen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja vaihtaa tarvittaessa kaikki neljä rengasta.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään myyjän tiedostoon.</p>
Honda	marraskuu 2010	Legend, Odyssey, Acura RL (vain USA)	valm.aika Mallivuodet 2005 - 2007	<p>Jarrutehostimesta saattaa pidemmän ajan kuluessa vuotaa pieniä määriä jarrunestettä.</p> <p>Tämä saattaa johtaa vajaukseen nestesäiliössä ja edelleen varoitusvalon syttymisen mittaristossa.</p> <p>Mikäli tätä ei huomioida, on jarrujen toimintahäiriö mahdollinen.</p> <p>ajoneuvon edustaja vaihtaa johtimen kiristysmansetin modifioituun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	marraskuu 2010	Santa Fe, Trajet	valm.aika Santa Fe: aloituksesta - 26.01.2004 Trajet: aloituksesta - 04.05.2004	Puutteellisesta korroosiosuojauksesta johtuen saattaa taka-akselin pitkittäistuissa ilmetä korroosiota joka voi johtaa tuen murtumiseen. Tämä saattaa johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa tukien korroosiosuojaustilan ja ainevahvuuden. Jos virheitä ei ilmene, suojataan tuet, tarvittaessa tuet vaihdetaan. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.
KIA	syyskuu 2010	Magentis, 2.0 ja 2.5 l	valm.aika 19.11.2003 asti	Etumaisessa apurungossa saattaa esiintyä läpiruostumista. Ajoneuvon edustaja tarkastaa rungon ja joko maalaa tämän tai korvaa sen uudella. Toimet on aloitettu 08/2010 ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään Kia:n tiedostoon.
KIA	maaliskuu 2010	Venga	valm.aika 19.02.2010 asti	ADAC on havainnut NCAP-testissä etumaisten turvavöiden hankautumisvaurion ja ilmoittanut siitä valmistajalle. Kia on reagoinut siihen välittömästi ja varustaa molemmat etumaiset turvavyöt hankaussuojalla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
KIA	heinäkuu 2010	Picanto	valm.aika 11/2009 - 03/2010	Polttoainetankin täyttöputki saattaa vuotaa materiaalivirheen vuoksi. Ajoneuvon edustaja vaihtaa putken materiaaliltaan parannettuun versioon. Työ kestää n. 20 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon ja KIA:n takuujärjestelmään.
Lexus	lokakuu 2010	GS 300, IS 250, IS 220d, RX 300, RX 330	valm.aika GS: 28.09.2004 - 09.12.2005 IS: 28.09.2004 - 09.12.2005 RX: 10.02.2003 - 22.11.2005	Jarrutehostimesta saattaa pidemmän ajan kuluessa vuotaa pieniä määriä jarrusnestettä. Tämä saattaa johtaa vajaukseen nestesäiliössä ja edelleen varoitusvalon syttymiseen mittaristosssa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa johtimen kiristysmansetin modifioituun versioon. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	lokakuu 2010	GS 300	valm.aika 28.09.2004 - 28.02.2006	Polttoainetankin polttoainepumpun liittimen kaapelimateriaali-hauraus saattaa johtaa katkoksiin pumpun toiminnassa. Tämä johtaa moottorin häiriöihin ja pysähdyksiin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa liittimen modifioituun versioon. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Lexus	heinäkuu 2010	GS 450, LS 460/L, LS 600H, V6 ja V8- moottorit	valm.ajat GS 450H: 02/2006 -07/2008 LS 460: 08/2006 - 08/2008 LS600H: 04/2007 - 08/2008 valm.numerot GS450H: ...05000125 - ...05016761 LS 460: ...05000193- ...05083639 ...05002739 - ...05084013 ...05000150 - ...05033001 ...05000152 - ...05033211 LS 600H:...05000157- ...05006499	Murtuva venttiilinjousi saattaa aiheuttaa moottorivaurioita. Tämäntyyppiset vauriot aiheuttavat myös epätasaista käyntiä ja mekaanista ääntä. Tarpeellinen moottorikorjaus saattaa aiheuttaa viikon keskeytyksen ajoneuvon käyttöön. Korjaus on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	elokuu 2010	3, 5, 1.6 CD diesel, 1.8 ja 2.0 bensiinimoott.	valm.aika 01.04.2007 - 30.11.2008	Hydrauliikkaletkuista irronneet pinnoitepartikkelit saattavat aiheuttaa ohjaustehostinpumpun toimintahäiriön. Tämä johtaa tehostintoiminnon loppumiseen ja ohjausvoimien tuntuvaan kasvuun. Valmistajan ilmoituksen mukaan ajoneuvon ohjauttavuus kuitenkin säilyy. Ajoneuvon edustaja uusii hydraulikkaletkut ja ja tehostimen. Lisäksi huuhdellaan ohjausvaihde. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2010	A- luokka tyyppi 169) B- luokka, vain bens.	valm.aika 07/2010 alusta	Virheellisen pa-tankin ilmausletkun vuoksi joutuu polttoainetta aktiivihiiisuotimeen. Kun tämä täyttyy, seuraa polttoaineen ylivuoto ulos. Ajoneuvon edustaja tarkastaa polttoainetankin ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 2 h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Daimler-edustajan sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	lokakuu 2010	C-mallit (W204), E-mallit (W212, C207), GLK (X204)	valm.aika 01.07.2009 - 28.02.2010	<p>Ohjaustehostimen korkeapainejohdin saattaa olla kiristetty liian pienellä kiristysmomentilla pumppuun ja sen seurauksena syntyä tehostinnesteen vuoto ja tehostimen toiminnan loppuminen. Ajotilanteissa tämä johtaa ohjausvoimien tuntuvaan kasvuun.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa johdinliitoksen kireyden ja säätää sen ohjekireyteen. Jos tehostinnestettä on vuotanut, uusitaan myös liitoksen O-rengastiiviste.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutyötiedostoon.</p>
Mercedes	marraskuu 2010	C-/E-/S-/G-/GL-/GLK-/R-/M-luokat/Vito/Viano/Sprinter 4-/6-sylinteriset dieselmootorit joissa polttoainesuodinlämmitys	valm.aika C-luokka: 03/2010 - 10/2010 E- : 12/2009 - 10/2010 S- : 04/2010 - 10/2010 G- : 06/2010 - 10/2010 GLK- : 03/2010 - 09/2010 R- : 11/2009 - 10/2010 M- : 01/2010 - 10/2010 Vito/Viano:04/2010 - 10/2010 Sprinter: 06/2010 - 09/2010	<p>Intergroidulla lämmittimellä varustettu polttoaineensuodin saattaa vuotaa liitinpinnasta vedenpoistoaukon alueelta.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa suotimen modifioituun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	joulukuu 2010	Vito, Viano, Sprinter, 6- sylint. dieselmoottorit	valm.aika 10/2009 - 03/2010	Moottoriöljyn täyttöputken liitoskohdassa saattaa esiintyä öljyvuotoa putken kiristimen puutteellisen jännityksen vuoksi. Tämä saattaa johtaa moottorin vaurioitumiseen voitelun puutteen vuoksi ja myös öljyn likaantumiseen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko putken. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.
Mitsubishi	marraskuu 2010	L 200 Pick-up	valm.aika valm. Alusta 2006 - 01/2009	Etuakseliston ylätukivarsien pallonivelten kiinnityspultit saattavat löystyä riittämättömän kiristysmomentin vuoksi ja liian suuren ohjausvälyksen muodossa aiheuttaa ajettavuus-ongelmia suoraan ajettaessa. Ajoneuvon edustaja tarkastaa pulttien kireyden ja tarvittaessa kiristää ne oikeilla kiristysmomenteilla. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.
Mitsubishi	heinäkuu 2010	Outlander, 2.0 Diesel	valm.aika 01/2008 - 03/2008	Moottorinohjauksen kaapelikimpun hankautumisesta johtuen saattaa syntyä paikallista johtimien ylikuumentumista ja jopa kaapelipalo. Ajoneuvon edustaja tarkistaa johtimiston ja modifioi sen tarvittaessa. Tarkistus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	elokuu 2010	Cube	valm.aika 08/2009 - 12/2009	Matkustajanpuoleinen yläturvatyyny saattaa toimia epävarmasti kolaritilanteissa, eikä aikaansaa maksimaalista turvallisuutta. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen turvatyynyn, työ kestää noin 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu mahdollisesta virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
Nissan	marraskuu 2010	Frontier, Xterra	valm.aika Frontier: 09.07.2001 - 26.06.2008 Xterra: 09.07.2001 - 13.06.2008	Sisätilojen erityisissä kosteusolosuhteissa saattaa alemmassa ohjausakselin nivelessä esiintyä korroosiota. Tästä seuraa ohjauksen vaikeutumista ja ääritilanteissa ohjausakselin murtuminen. Kolmessa tapauksessa Kanadassa ja kuudessa Brasiliassa, joissa ajoneuvoa käytetään erikoisolosuhteissa pääasiassa tien ulkopuolella, on tavattu kyseistä vikaa. Alempi nivel ja akseli vaihdetaan tarvittaessa. Ohjeita ilmoituksesta haltijoille ei ole saatavilla
Nissan	helmikuu 2010	Interstar	valm.aika 22.02.2008 - 18.05.2009	Erillisillä etuistuimilla varustetuissa ajoneuvoissa saattaa oikean etuistuimen kiinnikkeiden hitsausliitokset olla lujuudeltaan riittämättömät. Tämä saattaa aiheuttaa korkeissa rasiuksissa (onnettomuudet) kasvaneen tapaturmariskin. Ajoneuvon edustaja lisää kiinnikkeisiin kaksi lisähitsisaumaa. Ajoneuvon edustaja on ottanut suoraan yhteyden ajoneuvon haltijoihin. Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	marraskuu 2010	Pathfinder (R51), Micra (K12), Navara (D40)	valm.aika Pathfinder: 01.11.2004 - 28.06.2006 Micra: 29.01.2004 - 04.04.2006 Navara: 30.05.2005 - 28.06.2006	Relekokonaisuudessa, joka ohjaa moottorin ohjelmatietokonetta, saattaa yksi releistä joutua epäkuntoon. Seurauksena on virransyötön keskeytyminen ja moottorin pysähtyminen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa releen, työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Nissan	marraskuu 2010	Sentra	valm.aika 22.05.2010 - 08.07.2010	Kosketushäiriöstä akun +-johtimessa johtuen saattaa esiintyä moottorin käynnistysvaikeuksia ja äkillistä moottorin pysähtymistä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa +-johtimen liittimen. Ilmoituksesta ajoneuvon haltijoille ei ole tietoa.
Opel	marraskuu 2010	Astra J, Meriva B Oikea etuistuin ilman korkeudensäädintä	valm.aika mallivuosi 2011	Puutteellisen istuinkiskojen kiinnityspulttien lujuu den vuoksi (karkaisuvika) saattavat pultit murtua suurissa rasituksissa. Tämä saattaa kolaritilanteissa heikentää istuimen ja turvavyön pidätyskykyä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kuusi kiinnityspulttia. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sinisellä väritäplällä istuinkiskoihin.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	tammikuu 2010	Corsa D, autom.ilmast.	valm.aika mallivuodet 2007 - 2008	Lämmönsäätö saattaa toimia epätydyttävästi. Ajoneuvon edustaja vaihtaa lämmönohjaimen säätöläpän ohjausmoottorin hammaskehän ja tämän pohjalevyn. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon ja vihreällä värimerkillä jarrupolkimen varren vasempaan pintaan.
Opel	heinäkuu 2010	Corsa-D	valm.aika 11/2009 - 03/2010	Käsijarruvaijerin päätylippa saattaa siirtyä pidättimeensä, jolloin jarrun pidätysvaikutus loppuu ja ajoneuvo lähtee liikkeelle. Ajoneuvon edustaja asentaa kaksi lisäaluslevyä vaijeriin. Rumpujarrullisissa 01/2010 - 02/2010 välillä valmistetuissa versioissa vaihdetaan vaijerit. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään vihreällä väritäplällä jarrunestesäiliöön.
Opel	tammikuu 2010	Movano	valm.aika mallivuodet 2008 - 2009	Erillisellä oikean puoleisella etuistuimella varustetuissa ajoneuvoissa saattaa istuimen kiinnikkeiden hitsausliitokset olla riittämättömät. Nämä saattavat suurissa rasituksissa (onnettomuudet) murtua ja aiheuttaa kasvavan tapaturmariskin. Ajoneuvon edustaja lisää kaksi hitsiliitosta kyseisiin kohteisiin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon ja keltaisella väritäplällä istuimen perusrakenteen ulkopintaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	syyskuu 2010	Zafira a, Zafira B, Combo C, vain maakaasu- versiot	valm.aika'vuosimallit 2005 - 2007	Magneettiventtiilin painesäätimen hiushalkeama saattaa aiheuttaa tankkauksen jälkeen kaasuvuodon. Ajoneuvon edustaja vaihtaa venttiilin tarvittaessa parannettuun versioon. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ on tunnistettavissa vihreästä pisteestä tankkausaukon luukun saranassa.
Peugeot	helmikuu 2010	107, bensiinimoott., ESP	valm.aika 01/2005 - 06/2009	Sähköisellä kaasupolkimella varustetuissa ajoneuvoissa saattaa poljinvastus kasvaa ja poljin juuttua jopa pohja-asentoon. Tämä saattaa johtaa vaarallisiin liikennetilanteisiin. Syynä edustajan mukaan on poljinmekanismin palautusjousen ohjaama lisääntynyt kitkavastus. Ajoneuvon edustaja tarkistaa polkimen toiminnan ja vaihtaa poljinmodulin toiminnaltaa modifioituun versioon tai asentaa polkimen liikettä rajoittavan vastinlevyn. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille.
Peugeot	tammikuu 2010	307, 308, Expert III	valm.aika 11/2006 - 03/2008	Tietokonevirhe valokatkaisimen ohjauksessa saattaa johtaa siihen että katkaisimen asennon tunnistus ei toimi. Tämä saattaa johtaa häiriöihin valojen kytkeytymisessä. Ajoneuvon edustaja päivittää tietokoneohjelman. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	toukokuu 2010	Panamera	valm.aika 02/2009 - 25.02.2010	<p>Kun etuistuin siirretty ylimmäiseen ja etumaiseen asentoon, saattaa esiintyä, että turvavyön kiristin toimii epävarmasti. Vyö saattaa tällöin irrota ankkurointipisteestään, eikä täytä pidätystehtäväänsä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja lisää lisälukkorenkkaan vyön kiinnityskenkään.</p> <p>Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä</p> <p>Tehty korjaus voidaan havaita istuimen ollessa etuasennossa kirkkaasta muovirenkaasta vyön kiinnityskengässä.</p>
Renault	helmikuu 2010	Master 2, Master Maxi	22.02.2008 - 18.05.2009	<p>Erlisillä etuistuimilla varustetuissa ajoneuvoissa saattaa oikean etuistuimen kiinnikkeiden hitsausliitokset olla lujuudeltaan riittämättömät. Tämä saattaa aiheuttaa korkeissa rasiituksissa (onnettomuudet) kasvaneen tapaturmariskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja lisää kiinnikkeisiin kaksi lisähitsisaumaa.</p> <p>Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään moottoritilaan tarralla jossa merkintä "A1"</p>
Renault	heinäkuu 2010	Kangoo II	valm.aika 01.04.2009 - 24.04.2009	<p>Etumaiset jarruletkut saattavat olla liian lyhyet ja ulosjoustoissa esiintyvissä tilanteissa letkut murtua pyörän puoleisista päistä. Seurauksena on häiriö jarrujen toiminnassa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa varmuuden vuoksi letkut pidempi-tyyppisiin. Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään "L 3" merkinnöin olevalla teipillä kuljettajan puoleiseen jousikupuun moottoritilassa.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	heinäkuu 2010	Scenic 2	valm.aika - 20.06.2005	Renault ilmoittaa, että poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten löystyneen akkukaapelin vaikutuksesta sähköinen käsijaru saattaa mennä päälle ja aiheuttaa odottamattoman jarrutuksen sekä edelleen vaarallisen liikennetilanteen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa jarrun ohjelmayksikön ja ohjelmoi sen uudelleen. Työ on asiakkaalle maksuton Työ merkitään "M1"- merkinnällä varustetulla teipillä kuljetajan puoleiseen iskunvaimentimen kuppiin moottoritilassa.
Seat	elokuu 2010	Altea, Toledo, diesel- moottorit, ilman lisäläm- mitintä	valm.aika 01.11.2006 - 21.12.2007	Löysä maadoitusjohtimen liitos moottorin lämmityselementissä saattaa aiheuttaa ylikuumentumisen vaurioita johdinliitoksessa ja pahimmissa tapauksissa ajoneuvon palovaaran Ajoneuvon edustaja tarkastaa ja kiristää johdinliitoksen säädettyyn kiristysmonettiin. Ylikuumentumistapauksissa vaihdetaan kyseiset osat. Tarkistus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon toimintokoodilla "87B9" ja em. merkinnällä varustetulla tarralla varapyöräkoteloon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	elokuu 2010	Legacy, Outback	valm.aika mallivuosi 2010	Ratin kontaktispiraali saattaa aiheuttaa kuljettajan turvavyönnin ja äänimerkin toimintahäiriön. Tämän seurauksena passiivinen turvallisuus onnettomuus-tilanteissa saattaa vähentyä samoinkuin äänimerkin toiminta häiriintyä. Valmistajan mukaan saattaa myös vakionopeus-säätimen ja radion kaukosäätimen toiminta häiriintyä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kontaktispiraalin toiminnan ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Tarkistus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Suzuki	tammikuu 2010	Alto (tyyppi GF)	valm.numerot MA3GFC31S00 ... 100323 - 205469	Polttoainepumpun ja tankin välisen O-rengastiivisteiden kohdistus tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa. Asiakkaalle on ilmoitettu virheestä. Työ on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään huoltotiedostoon.
Suzuki	maaliskuu 2010	Alto	valm.aika vm. 2009	Polttoainetankin aukon liian suurten toleranssien vuoksi saattaa polttoainepumppuyksikön kiinnityslaipan liitoksessa esiintyä vuotoja. Ajoneuvon edustaja tarkastaa liitoksen kunnon ja korjaa sen tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	elokuu 2010	Jimmy (FJ), Grand Vitara (JT/HT)	valm.aika vm 2005 - 2006	Lisäagrekaattien käyttöihnan kiristinrulla saattaa murtua ja aiheuttaa toimintahäiriön kyseisiin aggregaatteihin. Seurauksena saattaa olla myös ohjaustehotimen toimattomuus ja raskaaksi muuttunut ohjaus. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen kiristysrullan parannettuun versioon. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
Toyota	helmikuu 2010	Aygo, IQ, Yaris, Auris, Corolla, Corolla Verso, Avensis, RAV-4	valm.aika Aygo 02/2005 - 08/2009 iQ 11/2008 - 11/2009 Yaris 11/2005 - 09/2009 Auris 11/2006 - 05.01.2010 Corolla 11/2006 - 12/2009 Verso 02/2008 - 12/2009 Avensis 11/2008 - 12/2009 RAV 4 11/2005 - 11/2009	Sähköisellä kaasupolkimella varustetuissa ajoneuvoissa saattaa poljinvastus muuttua suureksi ja poljin juuttua pohja-asentoon. Tämä saattaa johtaa vaarallisiin liikennetilanteisiin. Syynä edustajan mukaan on polkimen palautusjousen ohjaaman ohjauskulissin suuri kitka. Ajoneuvon edustaja tarkastaa ajoneuvon ja vaihtaa poljinmodulin rakenteeltaan modifioituun versioon. Työ kestää n. 1 h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2010	IQ	valm.aika 11.09.2008 - 22.10.2010	<p>Ajettaessa epätasaisella tiellä, joka aikaansaa korkeataajuista värähtelyä, saattaa tämä värähtely häiritä ohjaustehostimen tunnistimia ja edelleen aiheuttaa virheinformaatiota tehostimen toiminnassa. Tämän seurauksena edustajan mukaan syttyy varoitusvalo mittaristossa ja ohjausvoimat kasvavat suuriksi. Mekaaninen ohjattavuus kuitenkin säilyy. Ajoneuvon edustaja päivittää tehostimen ohjelman. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuuasioita koskevaan tiedostoon.</p>
Toyota	elokuu 2010	Landcruiser 100	valm.aika 31.07.2002 - 26.09.2006	<p>Ohjausakselin välivarren lukkorengas saattaa lähteä liikkeelle terävään syvään kuoppaan ajettaessa. Tämä saattaa johtaa ääritapauksissa koko välivarren irtoamiseen ja ohjattavuuden menetykseen. Ajoneuvon edustaja irrottaa ylemmän ohjauspylvään välivarsineen ja asentaa modifioidun lukkorengkaan, joka estää varren siirtymisen. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota Ennakkoilmoitus	joulukuu 2010	Prius	valm.aika vuosimallit 2003 - 2007	Hybridivoimansiirron jäähdytysnestepumppu saattaa vuotaa. Edustajan mukaan varoitusvalo kojelaudassa tästä syytty, joten ajoneuvon käyttäjä voi reagoida virheeseen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa jäähdytysnestepumpun modifioiversion Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.
Volvo	heinäkuu 2010	C 30, S 40, V 50, C 70, V 70, XC 60, XC 70, XC 90, 6- vaiht. Mallit	valm.aika 11/2009 - 03/2010	Vaihdekulissin löystynyt kuulapultti saattaa aiheuttaa vaihtamis ongelmia mainituissa ajoneuvoissa. Ajoneuvon edustaja kiristää kuulapultin valmitajan ilmoittamaan oikeaan kiristysmomenttiin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon edustajatiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	syyskuu 2010	C 30, S 40, V 50, C 70, V 70, S 80, XC 60, XC 70 vain partikkelisuotimella varustetut dieselmoot.	valm.aika S 40, V 50: 2006 - 2010 S 80: 2007- 2009 C 30, C 70: 2007 - 2010 V 70, XC 70: 2006 - 2010 XC 60: 2009 moottorikoodinumerot 69, 71, 77, 78, 86	Partikkelisuotimella varustetuissa ajoneuvoissa saattaa regenerointiperiaatteesta johtuen esiintyä moottoriöljyn ohentumista, joka johtaa öljymäärän lisääntymiseen yli maksimäärän ja edelleen jopa moottorivaurioihin. Ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaisiin oli Volvo tähdentänyt säännöllisen öljymäärän tarkistusta. Elokuussa 2010 on asiakkaille tiedotettu ruiskutusohjelman päivityksestä. Parannettu ohjelma huomioi infonäytössä myös kohonneen öljymäärän. Ajoneuvon edustaja päivittää ohjelman ja asentaa moottoritilaan tarran moottoriöljyn tarkistuksesta. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon edustajatiedostoon ja tarralla moottoritilassa.
Volvo	toukokuu 2010	XC 60	valm.aika 04/2009 - 09/2009	polttoainejohtimen suojus ajoneuvon alla saattaa irrota ja avoin johdin saattaa vahingoittua. Ajoneuvon edustaja tarkistaa suojuksen kiinnityksen ja korjaa virheen annettujen ohjeiden mukaan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon myyjätiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	syyskuu 2010	XC 90, D 5 dieselmoott.	valm.aika mallivuosi 2010	<p>Polttoainejohtimen liitos polttoainepikakytkimeen saattaa aueta ja polttoaineen syöttöpaine aiheuttaa polttoainevuodon. Moottorin ollessa pysäytettynä ei vuoto edustajan mukaan ole mahdollinen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitoksen ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Volvon sisäiseen tiedostoon.</p>
VW	marraskuu 2010	Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Touran, Tiguan, Scirocco, vain 1.4 l TSI-moottorit	valm.aika mallivuosi 2009 - 2011	<p>Ajo-olosuhteiden vaatimuksista moottorin käyntiominaisuuksin erilaisissa ajotilanteissa johtuen ajoneuvon edustaja päivittää uudelleen moottorin käyntiohjelman.</p> <p>Tästä johtuen siirtyy mm. ahtimen kytkeytyminen takaisin tehdasasetusten mukaiseksi.</p> <p>Oppivaisessa ohjelmatyypissä asettuvat vaihtopisteet muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen ajotavan mukaisiksi, mikä mahdollisesti johtaa muuttuneeseen tehokarakteristiikkaan. Edustajan mukaan maksimiteho ja vääntömomentti eivät muutu. Muita konsernin merkkejä Audi, Skoda ja Seat 1.4 TSI-moottorilla tämä päivitystehtävä ei koske.</p> <p>Päivitys kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille ilmoitetaan edustajan toimesta, mikäli tehtävää ei ole suoritettu edellisellä korjaamokäynnillä.</p> <p>Työ merkitään varapyöräkoteloon "24S4"-merkinnällä varustetulla teipillä ja samalla merkinnällä huoltovihkoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	helmikuu 2010	Novo Gol, Voyage	valm.aika 07/2009 asti	<p>Takapyörien laakerien riittämätön voitelu saattaa aiheuttaa äänekkyyttä, epänormaalia kulumista, laakerien leikkautumisia ja ääritauksissa pyörän irtoamisia.</p> <p>Tarpeen mukaan lisätään laakereihin voiteluainetta tai uusitaan laakerit.</p> <p>VW ilmoittaa, että kyseisen tyyppisiä ajoneuvoja tavataan vain Etelä Amerikassa.</p> <p>Tarkastus ja työ kestävät n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>
VW	lokakuu 2010	Polo	valm.aika mallivuosi 2011	<p>Jäähdytysnesteen (G12++) sekoitussuhteessa tislattuun veteen saattaa olla virhe, minkä johdosta nesteen jäähdytysominaisuudet erityisesti pienellä käyntikuormalla saattaa olla rajoitettu.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa moottoriin kokonaan uuden jäähdytysnesteen.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Edustaja on ilmoittanut ajoneuvon haltijoille virheestä.</p> <p>Työ merkitään Koodilla 19H2 huoltovihkoon ja tarralla varapyöräkotelossa.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	lokakuu 2010	Sharan	valm.aika mallivuosi 2011	Oven tiivisteiden sijaintipaikasta johtuen ei oven sisäosaan kertynyt vesi pääse purkatumaan ulos. Ajoneuvon edustaja poraa molempiin ovien tiivisteisiin 5 kpl 8 mm läpimittaista reikää veden poistumisen helpottamiseksi Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on edustajan puolesta ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon koodilla 57D6 ja em merkityllä tarralla työkalujen tuntumaan.

VW	heinäkuu 2010	T%, Caravelle, Multivan, California, Transporter	valm.aika 02.11.2009 - 10.11.2009	Konepellin lukon kiinnitysruuvit saattavat liian pienen kiristysmomentin vuoksi löystyä ja seurauksena lukko löystyä ja konepelti tästä johtuen ajon aikana äkillisesti aueta. Ajoneuvon edustaja tarkastaa lukon kiinnityksen ja kiristää ruuvit 12 Nm kireyteen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon koodilla "55F7" ja "55F7"-teipillä kuljettajan jalkatilaan päiväysteipin viereen.
----	------------------	---	--------------------------------------	---

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä.

Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista millään osin.