

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	tammikuu 2012	A3, 2.0 CR TDI-moott.	valmaika mallivuodet 2010, 2012 asti	Polttoaineen korkeapainejohtimissa saattaa esiintyä värähtelymurtumia materiaali- ja virheen vuoksi, mikä johtaa polttoainevuotoihin. Tämä saattaa aiheuttaa myös merkittäviä käyntihäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tarkastaa johtimet ja varustaa nämä värinänvaimentimin, vaikka ei murtumia esiintyisikään. Vaurioituneet johtimet vaihdetaan. Työ kestää muutamia tunteja ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "23J8" huoltovihkoon ja kyseisellä koodilla merkityllä tarralla varapyöräkoteloon.
BMW	maaliskuu 2012	3 - ja 5- sarjat	valm.aika 2003 - 2010	Tavaratilassa sijaitsevan akun +-kaapelin suojaus saattaa aiheuttaa virtapiiriin häiriöitä ja myös oikosulun palovaaroinen. Ajoneuvon edustaja asentaa kaapelille uuden suojauksen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään BMW-diagnosijärjestelmään.
BMW	joulukuu 2012	X5, X6, 3.0 dieselmoott.	valm.aika: 07/2006 - 09/2012	Laturin kiinnityspultit saattavat matalissa lämpötiloissa murtua. Murtuminen johtaa myös vesipumpun ja ohjaustehostimen pumpun toimintojen loppumiseen. Valmistajan mukaan tämä on havaittavissa varoitusvalojen syttymisenä kojelaudassa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseiset pultit. Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon diagnosijärjestelmään.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	tammikuu 2012	Mini Cooper S, Mini John Cooper Works	valm.aika 03/2006 - 01/2011	Vesipumppu saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pumpun. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan ajoneuvon diagnoositiedostoon.
BMW	lokakuu 2012	X5 , X6	valm.aika: 04 - 05/2012	Valmistajan mukaan saattaa ohjauksen hammastangon ohjaimen työstövirheen vuoksi syntyä hydraulinestevuoto hammastangon suojapalkeeseen. Tämän seurauksena saattaa syntyä ohjaustehostimen toimintahäiriö minkä seurauksena ohjausvoimat kasvavat suuriksi ja aiheuttavat mahdollisia ohjausongelmia vaaratilanteissa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko ohjausvaihderyksikön. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on ilmoitettu ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Britax lasten istuin	huhtikuu 2012	Römer Baby Safe, kahdella kannatinsilmukan säädöllä jalustassa	valm.aika 01.02. - 31.03.2012	Materiaalivirheen vuoksi saattaa istuimen kannatinsilmukka äkillisesti löystyä ja istuimella istuva lapsi pudota. Kyseisen tuotteen käyttäjiä kehoitetaan ottamaan yhteys Britaxin myyjään, istuin vaihdetaan veloituksetta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Chevrolet	kesäkuu 2012	Captiva	valm.aika mallivuosi 2011	Valmistusvirheen vuoksi saattaa polttoainetankin täyttöyhde vuotaa ja aiheuttaa polttoainevuodon ja palovaaran. Ajoneuvon edustaja tarkistaa yhteen tiiviyden ja tarvittaessa vaihtaa koko tankin. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.
Daihatsu	lokakuu 2012	Gran Move	valm.aika: 1999 alusta valm.numerot: 1.5 l moottorit: JDAG30G000500447 - ...516051 1.6 l moottorit: JDAG301G000501250 - ...508762	Valmistajan mukaan saattaa jäähdyttimen paisuntasäiliön ylitäyttö aiheuttaa jäähdytysnestevuodon. Vuotava neste joutuu alla olevaan turvatyynyn ohjauyksikköön aikaansaaden mahdollisen oikosulun. Valmistajan mukaan tämä johtaa varoitusvalon syttymiseen. Mikäli tähän ei reagoida, saattaa matkustajan puoleinen eturuvatyyny laueta äkillisesti itseksään. Ajoneuvon edustaja tarkistaa, onko ohjainyksikkö kastunut ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Lisäksi asennetaan yksikölle suojaus. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sähköiseen huolto- ja takuutiedostoihin.
Fiat	toukokuu 2012	Dobblo Work Up	valm.aika 03/2011- 12/2011	Makuulaverin alapuolinen kiinnityssanka saattaa antaa periksi kuormitettaessa. Tämä saattaa vaikuttaa laverin vakavuuteen ja aiheuttaa vaaraa muille matkustajille. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnityssangan vahvistettuun malliin. Työ kestää n. 2 h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkealla väritäplällä sangan kiinnitysruuviin tilan seinämässä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	tammikuu 2012	Fiesta, 1.4/1.6 TDCI-dieselmoot.	valm.aika 21.07.2011 - 02.11.2011 valm. Köln 22.08.2011 - 28.10.2011 valm. Valencia	Pakokaasujärjestelmän eräs porauksen messinkitäyte saattaa löystyä minkä seurauksena kuumia pakokaasuja saattaa tunkeutua moottori tilaan. Muovista valmistettu jäädyttimen suojustus kuumentua voimakkaasti tämän seurauksena ja mahdollisesti sulaa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen messinkitäytteen teräksiseen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon edustajan huoltotiedostoon.
Ford	marraskuu 2012	Fiesta pakettiauto	valm.aika: 30.09.2008 - 14.05.2012	Keskipilarin turvavyön kiinnityspultin vastinlevy on lujuudeltaan riittämätön ja tämän kierre saattaa onnettomuustilanteissa löystyä ja aiheuttaa etuisistuimen matkustajalla huomattavasti kasvaneen onnettomuusriskin. Ajoneuvon edustaja asentaa kiinnitykseen vahvikelevyn. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon koodilla "2C456"
Ford	helmikuu 2012	Focus, C-max, 1.6/1.8/2.0 TDCi ja 1.8/1.8 Flexifuel, 2.0 bens.	valm.aika Focus: 19.02.2004 - 31.05.2006 (1.6 TDCi) 01.01.2006 - 31.05.2006 (2.0 bens.) C-max: 01.06.2006 - 22.05.2007 (1.6 TDCi) 01.06.2006 - 25.01.2007 (1.8/2.0 bens) 01.06.2006 - 25.01.2007 (1.8/2.0 TDCi)	Kosteushäiriö tuulettimessa saattaa aiheuttaa oikosulun ja toimintahäiriön, palovaaraakaan ei ole poissuljettu. Ajoneuvon edustaja täydentää tuulettimen virransaantia lisäjohtimistolla, joka syöttää virtaa tuulettimen moduliin tilanteissa joissa sytystysvirta on katkaistu. Lisäksi moduliin asennetaan lisäsuojaus, joka estää kosteuden tunkeutumisen ja korroosion. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Suoritettua työtä tunnustetaan lisäsuojauksesta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	joulukuu 2012	Focus CC	valm.aika: 01.06.2006 - 30.04.2007	<p>Tiesuola saattaa tunkeutua jäähdytyspuhaltimen ohjainyksikköön, aiheuttaa ylikuumentumisen ja epäedullisissa tapauksissa jopa palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjainyksikön ja tarvittaessa asentaa kaapeloinnin, joka katkaisee virransyötön moduliin, kun sytytysvirta on katkaistu. Lisäksi asennetaan yksikölle suojaus, joka estää tämän kastumisen ja korroosion.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on satavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon koodilla "2C470".</p>
Ford	joulukuu 2012	Ranger (Pick Up)	valm.aika: 05.09.2011 - 10.05.2012	<p>Takaistuimen säädön lukitus ei lukitse istuinta kunnollisesti ja tämä saattaa suurilla kuormituksilla (onnettomuustilanteissa) johtaa istuinsäädön pettämiseen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja korjaa säätölaitteiston.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	joulukuu 2012	Transit Connect	valm.aika: 01.06.2011 - 31.10.2011	<p>Lasinpyyhkoneiston ohjausvarren ja niveltapin liitos saattaa löystyä ja aiheuttaa että ohjausvarsi ei kiinnity tarpeellisella puristusvoimalla tappiin saattaa jopa irrota aiheuttaen näkyvyysongelmia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausvarret.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.</p>
Honda	helmikuu 2012	Civic, Tyyppi R	valm.aika 2007 - 20120	<p>Moottorin kaapelikimppu saattaa olla virheellisesti sijoitettu ja tämä saattaa aiheuttaa hankautumia. Tämän seurauksena saattaa syntyä kontaktivirheitä oikeanpuoleisissa ajovaloissa, sumuvaloissa, suuntavilkkuissa, jarruvaloissa ja/tai äänimerkissä.</p> <p>Epäedullisissa tapauksissa saattaa syntyä kaapelipalo.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa kaapelikimpun sijoituksen.</p> <p>Tapauksesta riippuen korjataan sijoitus tai vaurioituneena uusitaan kokonaan. Työ kestää tapauksesta riippuen 10 min:sta neljään tuntiin ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään pistepuikolla kirjainyhdistelmän VIN-Nr alle moottoritalassa.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	kesäkuu 2012	CR-V, 2.0 bensiinimoott.	valm.aika 07.11.2001 - 17.09.2004 valm.numerot SHSRD8"2U000101 - 999999 SHSRD8"3U1001 -999999 SHSRD" 4U200101 -999999	Valokatkaisimen kaapelipistokeliitos saattaa olla löysä ja tämän seurauksena pistokkeen kohdistus kuluu aiheuttaen kohonneen ylimenovastuksen ja liitoksen kuumenemisen ja sulamisen. Tämän seurauksena syntyy virtakatkoksia ja ajovalojen toimintahäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa 16-napaisen pistokkeen ja valokatkaisimen liitoksen ja edelleen vaihtaa nämä tarvittaessa. Työ kestää n. tunnin (vaihtotyö) ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään ajoneuvon tiedostoon.
Honda	lokakuu 2012	Jazz, Civic, automaattivaiht.	valm.aika: 06.05.2008 - 13.12.2011	Vaihteiston ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa, että liikkeelle lähettäessä pysäköintiasennosta ohjelma ei aktivoidu tai kytkee peruutusvaihteen päälle. Ajoneuvon edustaja tarkistaa peruutusvaihtekytken ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Tämän lisäksi päivitetään vaihteisto-ohjelma. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistusnumeron yhteyteen.
Hyundai	lokakuu 2012	Elantra (XD), Coupe (GK)	valm.aika: Coupe: 2000 - 2003 Elantra: 2002 - 2003	Poikittaisten etutukivarsien voimakas korroosio saattaa johtaa puhki- ruostumiseen ja lujuusongelmiin ja edelleen turvallisuuden vaarantumiseen. Ajoneuvon edustaja suojaa tukivarret korroosionestoainein ja korroosion heikentämät tukivarret uusitaan Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	maaliskuu 2012	1x35, 1.7CRDi-moottorit	valm.aika 2010 - valm.nro U5Y...	Jarrutehostimen alipainepumppu saattaa lopettaa toimintansa. Tästä seuraa tarvittavan poljinvoiman huomattava kasvu ja pidentyneet jarrutusmatkat. Jarrujärjestelmä muilta osin toimii normaalisti. Ajoneuvon edustaja vaihtaa alipainepumpun. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden mukaisesti ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sisäiseen takuutiedostoon.
Jeep	lokakuu 2012	Cherokee, Liberty (KJ)	valm.aika: mallivuodet 2004 - 2005	Taka-akselin alatukivarsissa saattaa ilmetä voimistunutta korroosiota, joka saattaa johtaa osan lujuuden heikentymiseen ja jopa tukivarsien murtumiseen. Tämän seurauksena ajovakavuus ei enää ole mahdollista. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tarvittaessa molemmat tukivarret. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden puitteissa ilmoitettu. Työ merkitään edustajan tiedostoon merkinällä "L27"
KIA	maaliskuu 2012	Sportage, 1.7CRDi-moottorit	valm.aika 05.10.2010 - 30.04.2011	Jarrutehostimen alipainepumppu saattaa lopettaa toimintansa. Tästä seuraa tarvittavan poljinvoiman huomattava kasvu ja pidentyneet jarrutusmatkat. Jarrujärjestelmä muilta osin toimii normaalisti. Ajoneuvon edustaja vaihtaa alipainepumpun. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevien osoitteiden mukaisesti ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon toimintakoodilla "120S01"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Knaus	lokakuu 2012	Tabbert matkailuauto Sky TI	valm.aika: 04/2011 - 06/2012	Muovinen katon verhous tuulilasin yläpuolella saattaa ajon aikana irrota. Näin sattuesssa saattavat irtoavat osat vaarantaa takana tulevan liikenteen. Ajoneuvon edustaja asentaa lisäkiinnityskulman verhoukseen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon nähtävillä olevan kiinnityskulman ohella.

Knaus	lokakuu 2012	Tabbert BoxStar 600,630	valm.aika: mallivuodet 2011 - 2012	Ulosvedettävän istuimen turvavyön ruuvikiinnitys saattaa kovassa kuormituksessa löystyä (onnettomuus) ja aiheuttaa kasvaneen loukkaantumisriskin. Ajoneuvon edustaja asentaa kyseissä ajoneuvoissa modifioidun kiinnityksen istuimeen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
-------	-----------------	-------------------------	---------------------------------------	---

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lancia	tammikuu 2012	Ypsilon (tyyppi 312)	valm.aika mallivuosi 2011 valm.numerot ZLA312000000000 - ...5028935	<p>ABS-johdinkimppu saattaa hankautua akun kannattimen kulmaan. Tämän seurauksena ABS-toiminto häiriintyy ja kojelaudassa syttyy ao. varoitusvalo. Perusjarrutoimintoihin tämä ei kuitenkaan vaikuta. Tarkastuksen yhteydessä koskien 1.2 I bensiinimoottoreita (69 hv) vaihdetaan myös ruiskutussuutinten sulake.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa johtimiston kunnon ja tarvittaessa asentaa johtimistolle lisäsuojuksen.</p> <p>Ruiskutussuutinten 10 A sulake vaihdetaan työn yhteydessä 15 A sulakkeeseen.</p> <p>Työt kestävät n. 1 h ja ovat asiakkaalle maksuttomia.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työt ovat tunnistettavissa johtimiston suojuksesta ja sulakkeesta paikassa F 17 sulakerasiassa.</p>

Maserati	toukokuu 2012	Gran Turismo, Cran Cabrio (M145)	valm.aika 2007 - 2010	<p>Valmisvirheen johdosta ajoneuvon takavalot saattaavat mennä epäkuntoon, kaikkien muiden, kuten jarruvalot, suuntavilkut jne toimiessa ja aiheuttaa kriittisiä ajotilanteita takana liikkuville.</p> <p>Ajoneuvon edustajan mukaan vika ilmoitetaan vikainfossa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa valojen toiminnan ja tarvittaessa vaihtaa molemmat valaisimet annettujen ohjeiden mukaan.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.</p>
----------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	lokakuu 2012	SL (tyyppi231)	valm.aika: 28.09.20122 - 22.03.2012	Daimler Benz on kokeissaan havainnut uuden kylmäaineen omaavan kohonneen palovaaran ja vetää siksi pois markkinoilta kylmäaineen R- 1234yf. Ajoneuvon edustaja vaihtaa SL-malleihin kylmäaineen R-134a. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on käytössä olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään R- 134a- kylmäaineteipillä moottoritilaan ja edustajan sisäiseen tiedostoon.
Mitsubishi	maaliskuu 2012	Lancer, 1.8 DI-D-moottorit	valm.aika 2011	Laturin hihnapyörän kiinnityspintaan saattaa olla syntynyt työstettäessä muodonmuutos, minkä vuoksi tämän esijännitys jää liian pieneksi ja hihnapyörä löystyy. Hankalimmassa tapauksessa tämä irtoaa akseliltaan ja latauksen merkkivalo syttyy. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko laturin hihnapyörineen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Nissan	maaliskuu 2012	Juke, turbo-dieselmoott.	valm.aika 08.03.2010 - 14.11.2011	Virheellinen ahtopainetunnistin saattaa aiheuttaa käynnistysongelmia tai moottorin pysähtymisen. Tunnistin epätiivinä antaa väärää signaalia moottorinohjauksyksikölle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tunnistimen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	huhtikuu 2012	Pathfinder (R 51), Navara (D 40)	valm.aika Pathfinder: 01.11.2004 - 05.11.2009 Navara: 30.05.2005 - 29.09.2009	Liikehtiminen etuistuimilla saattaa aiheuttaa istuintyynyn painumisen siten, että istuimen keinoahkavarhoilu koskettaa istuimen säätökatkaisinta ja saattaa johtaa kriittisiin ajoilanteisiin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa verhoilun modifioituun versioon. Työ kestää n. ½ h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille tiedottamisesta ei tietoa. Työ merkitään huoltotiedostoon.
Nissan	toukokuu 2012	Qashqai, Qashqai+2 1.6 dCi-moottorit	valm.aika 25.09.2011 - 05.01.2012	Polttoainesuotimen ja polttoainejohtimen liitos saattaa olla riittätömästi varmistettu ja saattaa aiheuttaa epätiiveyttä. Tämän lisäksi saattaa ilmetä, että polttoaineen esilämmittimen pistoke on kiinnittynyt puutteellisesti ja aiheuttaa katkoksia lämmityksessä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitosten tilan ja tarvittaessa korjaa nämä. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä on ilmoitettu edustajille. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.
Nissan	lokakuu 2012	Qashqai, Qashqai 2+, NV 200	valm.aika: Qashqai: 27.02. - 16.05.2012 NV 200: 27.02. - 20.04.2012	Ohjauspyörän navalla saattaa olla puutteellinen lujuus. Käytettäessä suuria ohjausvoimia on mahdollista, että ohjauspyörä irtoaa ohjausakselista. Tällöin menetetään ajoneuvon ohjattavuus. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjauspyörän navan valuajan ja vaihtaa pyörän tarvittaessa. Tarkistus kestää neljännestunnin ja vaihtotyö n. ½ h. Ilmoituksesta ajoneuvon haltijoille ei tietoa. Työ merkitään edustajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	kesäkuu 2012	Antara	valm.aika mallivuosi 2011	Valmistusvirheen vuoksi saattaa polttoainetankin täyttöyhde vuotaa ja aiheuttaa polttoainevuodon ja palovaaran. Ajoneuvon edustaja tarkistaa yhteen tiiveyden ja tarvittaessa vaihtaa koko tankin. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.
Opel	lokakuu 2012	Antara	valm.aika: mallivuodet 2007 - 2010	ABS-modulin venttiilin sinkitys saattaa reagoida jarrunesteen kanssa ja irrota. Irtoaines saattaa aiheuttaa sulkuventtiiliin takertelua ja valmistajan mukaan aiheuttaa pidentyneen poljinmatkan ja pehmentyneen poljintunnon. Tämä heikentää jarrustehoa ja saattaa aiheuttaa turvallisuusriskejä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tarvittaessa koko jarrumodulin ja huuhtelee jarruputket. Tarvittaessa vain huuhdellaan jarrujärjestelmä ja täytetään uudelleen. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.
Opel	maaliskuu 2012	Monterey, 3.0 l diesel	valm.aika mallivuodet 1998 - 1999	Kaasuläpän tunnistimen muuttunut kosketusvastus saattaa aiheuttaa moottorin joutumisen tahattomasti korkeille kierroksille. Tämä saattaa aikaansaada kriittisiä ajotilanteita. Ajoneuvon edustaja tarkistaa vastuksen ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valkoisella väritäplällä imukanavaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	maaliskuu 2012	Vivaro, Movano	valm.aika 2007 - 2011	Lisälämmittimen virheellinen pakokaasujen ohjaus saattaa johtaa kuumien kaasujen ohjautumisen polttoainetankille. Tankki saattaa tämän johdosta lämmitä tarpeettomasti. Ajoneuvon edustaja tarkastaa lämmittimen pakokaasuputken ja tankin. Tarvittaessa vaihdetaan tankki ja lämmittimen osat. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään punaisella värimerkillä täyttöaukon luukun sisäpuolelle.
Opel	lokakuu 2012	Zafira Tourer	valm.aika: mallivuosi 2012 valm.numerot: C2 015615 - 038907 043773 - 046502	Ajoneuvon valmistajan ilmoituksen mukaan etumatkustajan turvatyynyn laukeamisen yhteydessä tyynyn kansi ei avaudu suunnitellulla tavalla tai saattaa irrota. Molemmissa tapauksessa tämä saattaa aiheuttaa kasvaneen loukkaantumisriskin. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kojelaudan ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää (tarkistus) n. ½ h ja vaihtotyö n. 3 h. ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Peugeot	maaliskuu 2012	207, 82 kW diesel, 115 kW bensiinimoottorit	valm.aika ei tiedossa valm.numerot ei tiedossa	Akun maadoitusjohdin akun ja vaihteiston välillä saattaa murtua. Tämän seurauksena moottori pysähtyy. Ajoneuvon edustaja vaihtaa maadoituskaapelin kyseisiin ajoneuvoihin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	maaliskuu 2012	207	valm.aika ei tiedossa	Sulakerasia saattaa puutteellisen kiinnityksen ja virheellisen kirstysmomentin vuoksi aiheuttaa vaikeutuneen moottorin käynnistymisen ja diagnoosimerkkivalojen häiriön. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko sulakerasian. Työ kestää n. 1 h ja asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille tiedottamisesta ei tietoa. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Peugeot	maaliskuu 2012	508	valm.aika ei tiedossa	Lasinpyyhkimen varsi saattaa löystyä akselissaan puutteellisen kirstysmomentin vuoksi ja pyyhkimen toiminta häiriintyä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ja tarvittaessa kiristää akselimutterin oikeaan momenttiin. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja tiedottanut virheestä. Työ merkitään edustajan tiedostoon.
Porsche	maaliskuu 2012	Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo	valm.aika mallivuodet 2010 - 2011	Valonheittimien kiinnityslevyjen jousien puutteellinen jäykkyys saattaa aiheuttaa valonheittimien löystymisen ja kääntymisen. Tämä saattaa vaarantaa muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Ajoneuvon edustaja asentaa jäykemmällä jousilla varustetut kiinnityslevyt valoheittimiin ja myös levyn kiinnitysnotat modifioidaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon, lisälehdellä asennusohjeineen ohjekirjaan

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	helmikuu 2012	Kangoo II	valm.aika 01.03.2010 saakka	<p>Turvavyön istuinkiinnityksestä istuimissa Typ GSFE 2W, ja 4W, GSFE LA POSTE, PARERE tai INNOVANT puuttuu kiinnityspulttien lukitukset. Tästä saattaa seurata pulttien löystyminen ja istuinkiinnityksen löystyminen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnityspultit versioon, jossa on lukitus. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään oikeanpuoleiseen etuiskunvaimentimen kiinnityksen tuntumaan tarralla jossa merkintä "B1"</p>
Renault	toukokuu 2012	Koleos	valm.aika 06. - 10.09.2010	<p>Ohjaustehostimen ohjausyksikön elektrodin juotosvihre saattaa aiheuttaa tehostimen toimintahäiriön, ohjausongelmia ja samanaikaisesti STOP-varoitusvalon syttymisen kojelaudassa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausyksikön.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään "C1"-varustetulla teipillä oikean etuiskunvaimentimen kupuun.</p>
Renault	tammikuu 2012	Megame III, Cabrio, CC, Scenic, EDC-automaattiv.	valm.aika Megame III (kaikki mallivaihtoehdot) 12.01.2011 asti Megame III Cabrio- Coupe 25.06. 2011 asti Scenic 17.01.2011 asti	<p>Valitun vaihdeportaan katoaminen saattaa johtaa vedon loppumiseen alle 20 km/h nopeuksilla. Tämän seurauksena ajotietokoneeseen ilmestyy ohje "tarkista pakokaasusysteemi" tai "vaihteiston tarkistus". Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjaustietokoneen ohjelmatyyppin ja tarvittaessa päivittää ohjelman.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään merkkiteipillä vasemman etuiskunvaimentimen kuppiin.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	lokakuu 2012	Megane 3, Scenic 3, 1.2 l 85 kW bensiini- moottori (H5Ft)	valm.aika: 03/2012 - 08.08.2012	<p>Riittämättömän alipaineen vuoksi imukanavassa saattaa jarrutehostimen toiminta vaikeutua siten, että jarrupoljinvoima kasvaa huomattavasti tehostimen toiminnan puutteen vuoksi.</p> <p>Ilmiö valmistajan mukaan saattaa esiintyä vuoristossa moottorilla jarrutettaessa tai moottorin joutokäynnillä polttoaineen ruiskutuksen ollessa katkaistu.</p> <p>Ajoneuvon edustaja päivittää moottorin ohjaustietokoneen ja mukauttaa keskuselektroniikan.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston pohjalta ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään merkinnällä "N6" varustetulla tarralla vasemman etuiskunvaimentimen kupuun. Moottoritilassa.</p>
Renault	marraskuu 2012	Twizy	valm.aika: 2012	<p>Mahdollisen vaurion vuoksi saattaa takajarrusatulan jarruvivun akselin epätiivius johtaa jarrunestevuotoon ja johtaa nestevajaukseen. Tämä saattaa johtaa jarrupaineen putoamiseen ja epäedullisessa tapauksessa jarrujen toimattomuuteen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa takajarrusatuloiden tiiveyden, valmistajan ja vaihtaa ne tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää tarkistuksen osalta n. ½ h, vaihto n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	tammikuu 2012	Altea (5P), Leon (1P) 2.0 CR TDI-moottorit	valm.aika 03/2009 - 09/2009	<p>Polttoaineen korkeapainejohtimissa saattaa esiintyä värähtelymur- tumia materiaalivirheen vuoksi, mikä johtaa polttoainevuotoihin. Tämä saattaa aiheuttaa myös merkittäviä käyntihäiriöitä. Ajoneuvon edustaja tarkastaa johtimet ja varustaa nämä värinän- vaimentimin, vaikka ei murtumia esiintyisikään. Vaurioituneet johtimet vaihdetaan. Työ kestää muutamia tunteja ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään toimintakoodilla "23K6" huoltovihkoon ja kyseisllä koodilla merkityllä tarralla varapyöräkoteloon.</p>

Seat	lokakuu 2012	Ibiza (6J)	valm.aika: 01.04.2010 30. - 30.11.2011	<p>Konepellin avausvipu saattaa takerrella ympäröivään A-pilarin verhoukseen. Tästä seuraa, että koneplti ei lukitu kunnollisesti ja saattaa avautua ajossa aiheuttaen onnettomuusvaaran. Valmistajan mukaan voivat käyttäjät vivun toimintaa tarkkailemalla jatkaa ajoaan tarkistustilanteeseen asti. Ajoneuvon edustaja asentaa kyseiseen verhoukseen lisäkiinnityksen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla "55H3" varustetulla teipillä tavarasäiliön työ- kalutilaan ja merkinnällä huoltovihkoon.</p>
------	-----------------	------------	---	--

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	tammikuu 2012	Octavia, Superb, Yeti, 2.0 CR TDI-moottorit	valm.aika mallivuodet 2009 - 2011 Yeti: mallivuosi 2010	<p>Polttoaineen korkeapainejohtimissa saattaa esiintyä värähtelymurtumia materiaali- ja virheen vuoksi, mikä johtaa polttoaineuotoihin. Tämä saattaa aiheuttaa myös merkittäviä käyntihäiriöitä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa johtimet ja varustaa nämä värinänvaimentimin, vaikka ei murtumia esiintyisikään. Vaurioituneet johtimet vaihdetaan.</p> <p>Työ kestää muutamia tunteja ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään toimintakoodilla "23K6" huoltovihkoon ja kyseisillä koodilla merkityllä tarralla varapyöräkoteloon.</p>
Smart	lokakuu 2012	Fortwo (BR 451)	valm.aika: 28.02. - 06.03.2012	<p>Etujarrusatuloiden kannattimien kiinnityspultit saattavat olla kiristetyt liian pienellä kiristysmomentilla. Tästä saattaa seurata, että satula löystyy ja joutuu kosketuksiin levypyörän kanssa. Tämä saattaa johtaa ajovakavuushäiriöihin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa pulttien kireyden ja korjaa nämä tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	maaliskuu 2012	Impreza, Forester	valm.aika Impreza: 2001 - 2007 Forester: 2003 - 2008	<p>Poikittaisten etutukivarsien voimakas korrosio saattaa aiheuttaa osien lujouden heikentymisen. Tämä saattaa johtaa myöhemmässä vaiheessa jopa osien vaurioon.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa osien korrosioasteen ja suojaa nämä korrosionestoaineella. Tarvittaessa vaihdetaan tukivarret. Työ kestää ½ tunnista 2 tuntiin tehtävästä riippuen ja asiakkaalle maksuton .</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon edustajan tiedostoon.</p>
Suzuki	maaliskuu 2012	Swift (NZ), Splash (EX), SX4 (EY)	valm.aika 2011-2012	<p>Ohjausakselin ja ohjausvaihteen välinen ruuviliitos (nivelristikko) saattaa löystyä ja ajoneuvo muuttua ohjauskelvottomaksi.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseisen liitoksen kiristystiukkuuden ja korjaa sen tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.</p>
Suzuki	helmikuu 2012	Swift (tyyppi NZ)	valm.aika 2011	<p>ESP-ohjainyksikön virhe saattaa aiheuttaa toiminnan myöhästelyn kriittisissä ajotilanteissa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjain- ja hydraulikkayksikön modifioituun versioon.</p> <p>Työ kesää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2012	Avensis (T25), Corolla (E12) 2012 Prius II (W20)	Valm.aika: Avensis: 21.08.2002 - 14.11.2008 Corolla: 06.07.2001 - 31.03,2004 Prius: 04.06.2003 - 27.03.2009	<p>Puutteellisen materiaalikestävyyden vuoksi saattaa ohjausvaihteen hammaspyörän ja ohjausakselin välinen liitos löystyä ja aiheuttaa jopa ohjattavuuden menetyksen.</p> <p>Valmistajan mukaan ensivaiheessa virhe aiheuttaa huomattavaa kolinaa ohjauksessa ja vasta tämän jälkeen ongelmia ohjausakselin ja hammaspyörän välisen liitoksen toimattomuutena</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisissä ajoneuvoissa ohjausakselin alapään. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.</p>
Toyota	lokakuu 2012	Auris (2.2 D-CAT-moottorit Avensis (T 27) RAV-4 (A3)	valm.aika: Auris: 02/2007 - 02/2011 Avensis: 11/2008 - 01//2011 RAV-4: 11/2005 - 08/2010	<p>Taka-akselin aurauksensäätötankojen säätöelinten lukkomutterit saattavat olla kiristetyt puutteellisella kiristysmomentilla. Tämä saattaa johtaa aurauksen muuttumiseen ja ajovakavuuden häiriintymiseen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa lukkomuttereiden kireyden ja tarvittaessa säätää aurauksen. Kierteiden vaurioiden ollessa kyseessä säätötangot vaihdetaan.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2012	Prius II (NHW20)	valm.aika: 23.07.2003 - 27.03.2009 valm.numerot: JTDKB20U# #0001072 - #0133249 JTDKB20U# #3000015 - #3546422 JTDKB20U# #7000633 - #7893861 JTDKB22U# #0002646 - #0002646	Moottoritilan hybridikomponentit ovat nestejäähdytteisiä. Puutteellisen nestekierron vuoksi saattavat nämä lopettaa toimintansa ja jopa aiheuttaa oikosulun. Toiminnan keskeytyessä varoittavat moottorin, systeemin ja hybridisysteemin varoitusvalot häiriöstä. Tässä tapauksessa voidaan vielä ajaa ajoneuvolla huoltoon. Oikosulkutapauksessa palaa varoke ja ajoneuvo pysähtyy. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisissä ajoneuvoissa häiriön aiheuttaneen vesipumpun. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan sisäiseen tiedostoon.
Toyota	lokakuu 2012	Yaris (P9), Auris (E15), RAV-4 (A3)	valm.aika: 09/2006 - 12/2008	Puutteellinen voitelu ikkunan nostimen kytkimessä saattaa aiheuttaa kytkimen nopeaa kulumista ja toimintahäiriöitä. Seurauksena saattaa aiheutua kiinnijuuttuminen tai oikosulku. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kytkimen toiminnan ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	joulukuu 2012	S 60, V 60	valm.aika: mallivuosi 2013	A-pilarin verhoilut saattavat olla kiinnitetty liian suurella kiristysmomentilla. Tämän seurauksena nämä saattavat sivuturvatyynyjen laukeamisen yhteydessä irrota ja vahingoittaa matkustajaa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa verhoilukappaleet ja niiden kiinnitykset. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvo-edustajatiedostoon.
VW	maaliskuu 2012	Polo V, golf VI, Jetta, Beetle, Touran, Caddy, 1.2 TSI-moottorit	valm.aika mallivuodet 2010 - 2012	Ahtimen painesäädin (hukkaportin ohjaus) saattaa johtaa moottorin tehon rajoittumiseen ja moottorin puuteelliseen täytökseen. Samalla sytty varoitusvalo moottorin häiriöstä ja vikasieto-ohjelman käynnistymisestä. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ahtimen osanumeron, onko kyseessä em. virheen mukainen ajoneuvo. Jos on, asennetaan säätötangon ja painesäätimen väliin välilevy (2 mm). Lisäksi päivitetään moottorin ohjausohjelma. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Virheestä ei ole erikseen tiedotettu. Työ merkitään huoltovihkoon koodilla "24V9" ja tarralla "24V9" varapyörä- tai työkalutilaan (Caddy)

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	lokakuu 2012	Touran Ecofuel, maakaasukäyttö	valm.aika: 09/2005 - 05/2009	Valmistajan mukaan kentällä sattuneen vauriotapauksen johdosta kahdessa taaimmaisessa maakaasusäiliössä saattaa esiintyä venttiilin alueella korroosiovaurioita, jotka johtuvat puutteellisesta fosfatoinnista. Tästä saattaa seurata vakava vaurioriski. Suoraa syytä sattuneeseen vaurioon ei vielä voida esiintuoda. Varovaisuustoimenpiteenä ajoneuvon edustaja sulkee kaikissa ajoneuvoissa tyhjäksi ajon jälkeen taaimmat kaasusäiliöt siten, että tankkausvaiheessa ei painetta voida nostaa 250 bar arvoon. Täten ajoneuvoa voidaan käyttää ilman vauriovaaraa, kunnes säiliöt voidaan vaihtaa marraskuu 2012 jälkeen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltovihkoo tunnuksella "20T3"

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.