

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Bentley	joulukuu 2015	Continental GT/GTC, Flying Spur	valm.aika: 02/2011 - 06/2014	Akkukaapelin sidos päätyseinän läpiviennissä saattaa löystyä ja johtaa käynnistymättömyyteen ja ääritilanteissa oikosulkuun ja palovaaraan. Ajoneuvon edustaja asentaa uudenlaisen sidoksen. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja tiedottaa virheestä. Työ merkitään sisäiseen tiedostoon toimintakoodilla "RA 36"
BMW	tammikuu 2015	2- Active Tourer, 3- lim- ja Touring- mallit, 4- Grand Coupe	valm.aika: 09/2014 - 11/2014	Virheellisestä tunnistimesta turvavyön kelausmekanismeissa johtuen saattaa etumatkustajan turvavyö juuttua kiinni tai muuttua vaikeasti kelautuvaksi. Valmistajan mukaan ilmiötä esiintyy etupäässä alhaisissa lämpötiloissa ja voi estää matkustajan turvavyön käytön. Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko turvavyömekanismin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään ajoneuvon diagnoosisysteemiin.
BMW	tammikuu 2015	Mini, kaksiovinen	valm.aika: 08/2014 - 09/2014	Matkustajan etuistuimen säätömekanismi saattaa takerrella virheellisen vipumekanismin vuoksi. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti istuimelta noustaessa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa vipumekanismin. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Edustaja informoinut ajoneuvon haltijoita. Työ merkitään diagnoosiohjelmaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BRC Kaasu- varusteet	huhtikuu 2015	Eurooppa I -kaasuventtiilit	valmistusaika ei tiedossa	Saksan ajoneuvohallinnon tiedotteen mukaan jälkiasennukseen tarkoitettussa BRC- maakaasulaitteiston monitoimiventtiilissä on virhe, jonka mukaan venttiililtä puuttuu ylipainetoiminto ja jonka johdosta kaasusäiliö saattaa murtua ajoneuvopalon sattuessa. Kyseinen Eurooppa I -tyyppinen venttiili on varustettu hyväksymisnumerolla E 13 67R-010004 ja eroaa myöhemmin tuotetusta samalla hyväksymisnumerolla olevasta Eurooppa II- venttiilistä punaisen värin osalta kun myöhempi versio on sininen. Kaasuvarustuksen omaavien auton haltijoiden tulee tarkistaa venttiilin tyyppi tai antaa tämä asiantuntijan suoritettavaksi, joka tarvittaessa vaihtaa Eurooppa I- venttiilin Eurooppa II- tyyppiseen.
Chevrolet	helmikuu 2015	Cruze, Orlando 2.0 diesel-moottorit	valm.aika: Cruze: 11/2008 - 02/2011 Orlando: 09/2010 - 03/2011	Valmistajan mukaan saattaa kaarteenjossa voimakkaan ohjaukseen kohdistuvan iskun seurauksena syntyä murtuma vatoakseliin. Tämä johtaa ajoneuvon välittömään pysähtymiseen. Vika saattaa johtaa myös yllätyksellisiin liikennetilanteisiin. Korjaustoimenpidettä ei vielä ole määritetty, mutta kyseinen tapaus edellyttää vähintään oikeanpuoleisen vetoakselin vaihtoa. Toimenpiteet on aloitettu tammikuussa ja ovat ajoneuvon haltijoille maksuttomia. Työ merkitään valmistajan sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Chevrolet	helmikuu 2015	Spark	valm.aika; 2009 - 2014	<p>Konepellin tuulihaan liike saattaa jäykistyä korroosion vuoksi, jolloin varmistamaton konepelti saattaa äkillisesti aueta ajettaessa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa haan korroosiota paremmin kestävään hakaan.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p>
Chrysler	tammikuu 2015	Grand Cherokee (ZG) Liberty (KJ)	valm.aika: Grand Cherokee 1993 - 1998 Liberty (KJ)	<p>Kyseisten mallien polttoainetankki on suhteellisen leveä ja suojaamaton alapuolelta. Tästä johtuen saattaa takapäähän kohdistuneissa törmäyksissä tankki vahingoittua ja syntyä polttoainevuotoja palovaaroiheen. Ajoneuvon edustaja asentaa vetokoukuttomissa malleissa takapäähän poikittaistuen, joka antaa rakenteille paremman stabiliteetin ja joka suojaa polttoainetankkia. Vetokoukullisissa malleissa tarkistetaan koukun tukiranteen kunto (terävät kulmat) ja vällys tankkiin. Liian pieni vällys ja kunto antavat aiheen vaihtaa tämän em. poikittaistukeen tai alkuperäiseen koukun tukirakenteeseen.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan tiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	maaliskuu 2015	Sedici	valm.aika: 07/2014	Oikeanpuoleinen polttoainetankin kiinnityspanta saattaa äkillisesti murtua ja tankin kiinnitys vaarantua. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pannan lujempaan versioon. Vaihtotyö kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Fiatin edustajatiedostoon.
Ford	helmikuu 2015	Fiesta	valm.aika: 09/2014 - 11/2014	Keulaan kohdistuvassa törmäyksessä saattavat takaistuimen turvavöiden lukot puutteellisten lukitusmekanismien vuoksi aueta ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Ajoneuvon edustaja tarkistaa lukot valmistusaikojen osalta ja vaihtaa nämä tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Fordin edustajatiedostoon.
Ford	maaliskuu 2015	Transit, Transit Custom, Tourneo Custom 2.2 litran Duratorq dieselit	valm.aika: Transit: 01.10.2011 . 04.10.2013 Tr/Tourneo Custom: 01.10.2013 - 04.10.2013	Moottorin öljypumpulla on valmistajan ilmoituksen mukaan korostunut kulumistaipumus, aiheuttaen liian alhaisen öljynpaineen ja voi johtaa mahdolliseen moottorivaurioon. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pumpun parannettuun versioon. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla (Aktion 4S616)

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	toukokuu 2015	Transit/Custom 2.2 TDCI- dieselmoot. 74 ja 92 kW versiot	valm.aika: 20.09.2011 - 23.11.2013	<p>Valmistajan mukaan moottoreissa saattaa esiintyä alle 20 ast. C lämpötiloissa virheellistä polttoaineen ruiskutusta joka johtaa ylisuuriin palamispaineisiin. Tämä saattaa aiheuttaa mäntien ylikuormituksen ja moottorivaurion.</p> <p>Korjaamokäynnin yhteydessä ajoneuvon edustaja päivittää moottorin ohjausyksikön. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ suoritetaan korjaamokäynnin yhteydessä.</p> <p>Työ merkitään edustajatiedostoon.</p>
Honda	kesäkuu 2015	CBR 1000, CBR 1000RR SP CBR 1000RR SP ABS	valm.aika: CBR 1000: malliv. 2015 CBR 1000RR SP: malliv. 2014 CBR 1000RR SP ABS: malliv. 2014	<p>Taemman jousijalan (valm. Öhlins) valmistuksessa saattaa keskusmäntämutterin kiristysmomentti olla jäänyt riittämättömäksi. Tämän seurauksena saattaa vaimentimen toiminta loppua äkillisesti ja aiheuttaa vaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja irrottaa jousijalan ja lähettää tämän tarkastettavaksi valmistajalle. Tarkistus ja asennustyöt on laskettu kestävän n. 10 pv.</p> <p>Menettelytapa Suomessa ei tiedossa.</p> <p>Toimenpide on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään vaimentimen alatukeen.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	helmikuu 2015	Sonata (NF) Grandeur (TG)	valm.aika_: Sonata: 03/2005 - 01/2010 Grandeur: 09/2005 - 11/2010	Puutteellisen korroosiosuojan vuoksi saattaa taempi akselikannatin murtua. Tämän tapahduttua ei ajoneuvon hallinta ole mahdollista ja saattaa johtaa onnettomuuteen, Ajoneuvon edustaja suorittaa korroosion estokäsittelyn ja tarvittaessa edelleen vaihtaa kannattimen. Työ kestää n. yhden työpäivän ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään työtiedostoon koodilla "31C031"
Jeep	marraskuu 2015	Cherokee	valm.aika: 2014 asti	Turvatyynyjen ohjausyksikön ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa sivu- tai istuintyynyjen laukeamisen suurilla kallistuskulmilla maastossa ajettaessa ja johtaa kasvaneeseen tapaturmavaaraan. Ajoneuvon edustaja päivittää ohjausyksikön ohjelmat. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuujärjestelmään tunnuksella "R05 suoritettu".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Land Rover Jaguar	syyskuu 2015	Range Rover/Sport	valm.aika: 2013 - 2015 2014 - 2015 (Sport) valm.numerot: SALGAFOEA000001 - ....001235 SALGS2DF7DA100000 - SALGW3TFXFA223058 SALWA2AF0FA000001 - ....001229 SALWA2EEOEA300000 - ....524055 ....500000 - ....620148	Ovilukkojen ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa useita häiriöitä, kuten että ovia ei voida lukita tai avata ja että lukitsemattomat ovet saattavat avautua itsekseen ajon aikana. Ajoneuvon edustaja päivittää lukkojen toimintaohjelman. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään Jaguar Land Roverin huoltotiedostoon koodilla P068.
Land Rover Jaguar	syyskuu 2015	Range Rover	valm.aika: 2010 - 2012 valm.numerot: SALLMAMC46A198146- SALLMAMH3CA393639	Etumaiset jarruletkut saattavat pykiä ja aiheuttaa nestevuotoja häiriten jarrujen toimintaa. Ääritapauksissa saattaa jarrujen puuttuminen aiheuttaa onnettomuusvaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa letkut. Työ. Kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon koodilla P054.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	marraskuu 2015	Demio, MPV, Lantis, Sentia	valm.aika: 04/1998 - 12/2002	Liian suuri voiteluainemäärä virtalukossa saattaa aiheuttaa kytkinpesässä oikosulkuvaaran. Tämä aikaansaa edelleen pesän ylikuumentumisen ja ääritapauksissa palovaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa virtalukon parannettuun tyyppiin. Työ on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuutiedostoon viitteellä.
Mazda	tammikuu 2015	3, 6, Sky-G ottomoottorit varustettuna i-Eloop jarrutusenergian talteen- otolla	valm.numerot: Mazda 3: JMZBM****21124994 - JMZBM****211140890 Mazda 6: JJMZGJ****21154413 - JJMZGJ****211169715	Polttoainepumppu saattaa virhesignaalin aiheuttamana pysähtyä ajettaessa. Moottori pysähtyy tämän johdosta äkillisesti. Valmistajan ilmoituksen mukaan tämä ilmiö esiintyy vain ennalta aktivoituneen Motor-Start-Stop- toiminnon yhteydessä. Ajoneuvon edustaja asentaa uuden ohjelman moottorin ohjausyksikköön. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Mazda EPPS-systeemiin.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	kesäkuu 2015	6, RX8, BT50, ei skyactiv- mallit	valm.aika: 2002 – 2008	<p>Etumatkustajan tyrvatyyny saattaa laueta liian suurella intensiteetillä.</p> <p>Tällä takaisinkutsulla Mada laajentaa virhettä koskevaa malli-Valikoimaansa vuodelta 2014 ja valmistusaikaväliä. Virhe koskee Takatan valmisteita.</p> <p>Virhe koskee tyyny ajopanoksen kostumista valmistuksessa, minkä johdosta laukeamisintensiiteetti on liian kova ja saattaa aiheuttaa tapaturmariskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen tyynyn, työ kestää n 4 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon maahantuojalla saattaa olla vaikeuksia osien toimittamisessa ja voi joutua nimeämään osan vaihtoajan.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Mazdan huoltotiedostoon.</p>
Mercedes	tammikuu 2015	A-, B-, CLA-, C-, GLK-, SLK-, E-, CLS-, ML-, GL-, S- luokat, Sprinter (BR 906) V-luokka (VR 639, BR 447) varustettuna dieselmoottorilla (OM651) , Lisäksi ilmoitus koskee ajoneuvoja, joihin on korjaamon toimesta asennettu ketjunkturistin mainittuna ajanjaksona.	valm.aika: 02/2014 - 11/2014	<p>Ketjunkturistin mahdollisesti vuotavan tiivisteiden vuoksi saattaa kirstimen toiminta häiriintyä. Tämä saattaa johtaa jakoketjun hypäämiseen hampaan yli, joka johtaa moottorivaurioon.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen tiivisteiden.</p> <p>Työ kestää n, 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Edustaja informoinut ajoneuvon haltijoita.</p> <p>Työ merkitään Daimlerin valmistajatiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2015	C-luokka Coupe tyyppi205 E-luokka Cabrio/Coupe tyyppi 207	valm.aika: 02.06.2014	<p>Kuljettajan istuimen taemmat kiinnitysruuvit saattavat olla kiristetyt riittämättömällä momentilla, joka saattaa vaikeuttaa kuljettajan toimintaa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseisten ajoneuvojen istuimien kiinnityspultit ja säätää ne oikeaan tiukkuuteen.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijolille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Mercdes-Benzin tiedostoon.</p>
Mercedes	heinäkuu 2015	C-luokka T-malli, (tyyppi 205)	valm.aika: 10/2014	<p>B-pilarin turvatyynyn tunnistin saattaa olla kiinnitetty riittämättömällä kiristysmomentilla ja saattaa vaikuttaa turvatyynyn avautumiseen ja aiheuttaa täten vammautumisriskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa tunnistimen asennuksen ja korjaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltotiedostoon.</p>
Mercedes	helmikuu 2015	CLS (218), E-luokka (212)	valm.aika: 07/2012 - 12/2014	<p>Moottoritilan eristysseinämän eriste saattaa irrota ja aiheuttaa epä-edullisissa tapauksissa kuumien moottorin osien kosketuksessa palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja asentaa seinämän eristykselle neljä lisäkiinnikettä.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Mercedes-Benz edustajatiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	toukokuu 2015	Almera, Navara, Pathfinder, Patrol, Terrano II, X-Trail	valm.aika: 01/2004 - 03/2007	Nissan on laajentanut matkustajan turvatyynyn virheiden takaisin-kutsuja valmistusajan muihinkin malleihin. Onnettomuustilanteessa saattaa turvatyynyn laukeaminen aikaansaada erityisen suuren voiman. Tämä saattaa aiheuttaa matkustajalle tapaturmavaaran. Ajoneuvon edustaja tarkistaa malleissa Almera ja Tino matkustajan turvatyynyn valmistusnumeron ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Muissa malleissa vaihdetaan kyseinen tyyny pääsääntöisesti. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuutiedostoon.
Nissan	maaliskuu 2015	Leaf	Valm.aika: 12.02.2013 - 16.10.2014	Lukitus, jolla ohjausakselin kiinnitys ohjausvaihteeseen varmistetaan, saattaa olla kadonnut. Tämän seurauksena on mahdollista, että ohjausakselin ja -vaihteen välinen kiinnityspultti löystyy, irtoaa ja johtaa ajoneuvon ohjattavuuden katoamiseen. Ajoneuvon edustaja tarkastaa liitoksen ja tarvittaessa jopa vaihtaa ohjausakselin. Tarkistus kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	tammikuu 2015	Micra (K 13)	valm.aika: 05/2010 - 02/2014	<p>Alihankkijan Takata tuotevirheen vuoksi saattaa kolaritilanteessa turvavyönnyn auetessa sytytyspaine nousta niin suureksi, että kaasugeneraattorista irtoaa metallisiruja aiheuttaen haavoittumista.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kuljettajan turvavyönnyn.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään ajoneuvon valmistajan tiedostoon.</p>
Nissan	maaliskuu 2015	Qashqai, Qashqai 2+, NV 200	valm.aika: Qashqai: 27.02.2012 - 16.05.2012 NV 200: 27.02.2012 - 20.04.2012	<p>On mahdollista, että ohjauspyörän navan materiaalilujuus ei ole riittävä. Kun napaan kohdistuu suuri voima, on mahdollista, että napa irtoaa ohjausakselista ja ajoneuvo menettää ohjattavuutensa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa navan valvintajärjestelmän ja vaihtaa ohjauspyörän tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan sisäiseen tiedostoon.</p>
Opel	lokakuu 2015	Antara, 2.2 CDTI diesel	valm.aika: mallivuodet 2011 - 2015	<p>Hiukkassuotimen regenerointivaiheen virhetoiminta saattaa aiheuttaa moottorin peitteissä ylikuumentumista ja edelleen mahdollisen palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa moottorin peitteet parannettuun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja -tiedostoon koodilla 15-C- 068.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	lokakuu 2015	Antara	valm.aika: mallivuodet 2007 - 2010	<p>Virtalukon ollessa OFF-asennossa saattaa olla mahdollista epähuomiossa käynnistää ajoneuvo. Mikäli vaihde on tällöin kytkettynä ja käsijarru ei päällä, ajoneuvo saattaa lähteä liikkeelle ja syntyä vahingon vaara.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa lukon parannettuun versioon. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja -tiedostoon koodilla 15-C- 062</p>
Opel	tammikuu 2015	Astra H, Astra GTC	valm.aika; mallivuodet 2010 - 2012	<p>Akun suojuus saattaa irrota ja estää tuulettimen käynnin. Tämä saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumemista ja mahdollisen palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja ensikädessä poistaa akun suojuksen. Myöhemässä vaiheessa suojuus korvataan sovituskäpälisarjalla varustetulla versiolla.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan diagnoositiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	tammikuu 2015	Meriva B	valm.aika; mallivuosi 2015	<p>Takaistuimen turvavyölukot saattavat olla virheellisiä, minkä vuoksi (kolaritilanteessa) lukko saattaa avautua ja olla turvallisuusriski matkustajalle.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa lukkojen valmistuskoodit ja tarvittaessa vaihtaa lukot.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan diagnoosijärjestelmään.</p>
Opel	elokuu 2015	Meriva 1.6 l diesel	valm.aika: mallivuodet 2014-2015	<p>Moottorin kaapelikimppu mahdollisesti ylipitkinä saattaa hankautua vaihteistoa vasten ja aiheuttaa moottorivaurion. Alkuvaiheessa tämä saattaa aiheuttaa myös kriittisiä ajotilanteita.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tutkii kaapelin kunnon, sijoituksen ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Opelin edustajatiedostoon merkillä 15-C-054</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	tammikuu 2015	Cayenne S Hybrid, Panamera S Hybrid 3.0 V6 TFSI-bensiinimoott.	valm.aika; 03/2011 - 05/2012 -	Liian suurten toleranssien johdosta ruiskutusputkien ja yhdysyksikön liitoskohtien pinnoissa saattaa aiheuttaa liitoskohdista polttoainehöyryjen ulospurkautumista. Tämä saattaa olla myös syynä polttoaineen hajun muodostumiseen auton sisätiloissa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa putket ja niiden tiivisteet. Työ kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettua virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon koodilla "AF03"
Porsche	kesäkuu 2015	918 Spider	valm.aika: 04/2015 asti	Virheellisesti sijoitettu jäähdystysolettimen johdinsarja saattaa hankautua puhki ja vaurioituttuaan aiheuttaa moottorin lyikuumenemisen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa johdinsarjan sijoituksen ja vaihtaa sarjan tarvittaessa. Työ kestää n. ½ päivää ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon edustaja on tiedottanut virheestä ajoneuvon haltijoille. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Renault	huhtikuu 2015	Captur	valm.aika: -07.11.2014 asti	Puutteellisesti asennettu etusisälokasuoja saattaa aiheuttaa hankautumia alapuolella oleviin jarruletkuihin vahingoittaen näitä. Tämän seurauksena syntyvä jarrunestevuoto johtaa jarruongelmiin. Ajoneuvon edustaja tarkistaa sisälokasuojan asennuksen. Hankautumatapauksissa vaihdetaan jarruletkut. Letkujen vaihtotyö kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään kuljettajan puoleiseen joustinjalan kuppiin tarralla jossa merkintä "A1"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	syyskuu 2015	Clio 4	valm.aika: 05.03.2013 - 10.09.2014	<p>Epättydyttävän asennuksen vuoksi etujarruletkut saattavat hankautua sisälokasuojiin ja aiheuttaa nestevuotoja ja jarrujen toimintahäiriöitä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa letkujen kunnan ja vaihtaa letkut ja sisälokasuojat tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Renaultin huoltotiedostoon.</p>
Renault	joulukuu 2015	Espace 5, 1.6 l diesel	valm.aika; 06.05.2015 asti	<p>Moottorin johdinsarja saattaa muuttaa muotoaan asennussitees- sään eikä asetu toivottuun muotoon. Tämä saattaa aiheuttaa johdinsarjan hankautumista polttoainejohtimen metallikiinnik- keeseen ja häiriöitä kuten esim. varoitusvalojen syttymisen muo- dossa kojelaudassa ja esim. moottorin käynnistyksessä ja auto- maattivaihteiston toiminnassa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa johdinsarjan kiinnityksen ja vaih- taa sarjan tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää pisimmillään 7 tuntia korjauksesta riippuen ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	joulukuu 2015	Kangoo 2, pitkäversio 3 istuinriviä	valm.aika: 18.06.2014 asti	<p>Epäedullinen istuinten kiinnitys pohjalevyyn aiheuttaa mahdollisesti liian suuren välyksen istuinten lukitusmekanismiin. Istuinten irrotus/kiinnitys 3 istuinrivissä ei mahdollisesti lukitu kunnollisesti. Äkillisten voimien vaikutuksesta (jarrutus/onnettomuus ym) saattaa tämä aiheuttaa vaaratilanteita.</p> <p>Ajoneuvon edustaja asentaa tietyt osat istuinkiinnityksiin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään tarralla matkustajan puoleiseen iskunvaimentimen kupuun.</p>
Renault	huhtikuu 2015	Traffic	valm.aika: 16.11.2014 asti	<p>Pääjohdinsarjalla ja lasinpyyhinten johdinsarjalla on mahdollisesti virheellinen sijoitus ja yhteiskiinnitys moottoritilassa joka saattaa johtaa johdinsarjojen vahingoittumiseen matkustajatilassa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa johdinsarjojen kunnon ja kiinnityksen. Nämä kunnostetaan tarvittaessa, suunnataan ja kiinnitetään siteellä.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään sinisellä teipillä vasempaan juostintuen kuppiin tekstillä "A4".</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	huhtikuu 2015	Trafic	valm.aika: 01.04. - 26.09.2014	<p>Poljinkoneiston varmistamattomat kiinnitysmutterit saattavat löystyä ja pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaen murtumia poljinyksikköön. Tämä saattaa johtaa jarrutusvaikeuksiin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa mutterit laippatyyppiin.</p> <p>Tämän lisäksi saattaa käsijarrun vaijereissa esiintyä riittämätöntä puristusta vaijerin ja yhdysvaijerin päätykappaleissa sekä vaijerin ristikkappaleen ja säätömutterin välisessä liitoksessa, jonka johdosta säätömutteri saattaa murtautua ristikkappaleen läpi.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virheelliset osat.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan tiedostoon.</p>
Renault	huhtikuu 2015	Trafic	valm.aika: 01.04. - 14.10.2014	<p>Ruuvien ja muttereiden puutteelliset kiristysmomentit alatukivarissa saattavat aiheuttaa liitosten löystymistä ja ajettavuusongelmia.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiristysmomentit. Koodilla "OBZC" merkitty toimi kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään sinisellä värillä kuljettajan puoleiseen joustintuen kuppiin merkinnällä "A3"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	huhtikuu 2015	Trafic	valm.aika: 01.04. - 31.10.2014	<p>Istuinrunгон putkien ja laippojen väliset hitsisaumat saattavat olla epätäydellisesti tehtyjä. Tämä aattaa aiheuttaa etumatkustajan istuimen poikittaisissa kiinnityksissä murtumia onnettomuustilanteissa ja kohonneen tapaturmariskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa istuimen kyseiset kohdat ja vaihtaa istuinrunгон tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään kuljettajan puoleiseen joustintuen kuppiin tarralla jossa merkintä "A5".</p>
Subaru	elokuu 2015	Trezia 1.4 D	valm.aika: 2011-2012 valm.numerot: #06000004 -06003666	<p>Puutteellinen välijäähdyttimen öljynpalautus yhdessä moottoriöljyn ylitäytön kanssa saattaa aiheuttaa öljyn kerääntymistä ahtimeen ja/tai kampikammiotuuletuksen ohjautumista välijäähdyttimeen. Moottoria kuormitettaessa saattaa öljyä joutua palotilaan aiheuttaen moottorin tuntuvaa savutusta ja ääritapauksissa jopa moottorivaurioita.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa moottorin ohjausyksikön ja tarkastuksen jälkeen tarvittaessa välijäähdyttimen.</p> <p>Työ kestää n. 4 h ja asiakkaalle maksuton.</p> <p>von haltijoille on saatavilla olevan olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Subarun edustajatiedostoon merkillä SA 201501</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	toukokuu 2015	Ignis, tyyppi (FH)	valm.aika: 2000 - 2002	<p>Virta-avainkytkimen voitelurasva saattaa pitkäaikaisessa käytössä hiiltä, aiheuttaa oikosulun ja palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kytkimen parempaan versioon.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Suzukin edustajatiedostoon.</p>
Suzuki	maaliskuu 2015	SX4 (RW), SX4 S-cross (AKK)	valm.aika: 07/2014 - 11/2014	<p>Polttoainetankin kiinnitysvyöt saattavat äkillisesti murtua, jolloin tankin kiinnitys saattaa vaarantua.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa vöiden valmistusajan, jos valmistusviikko on välillä 23 - 43/2014, vaihdetaan vyöt.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Suzukin edustajatiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	toukokuu 2015	Corolla, Yaris, Picnic, Avensis Verso, Tundra, Sequoia, RAV-4, HiLux	valm.aika Corolla, Yaris, Picnic, Avensis Verso, Tundra, Sequoia: 03/2003 -03/2007 RAV-4, HiLux: 07/2003 - 12/2005	Laajoissa kenttäkokeissa on Toyota havainnut Takatan valmistamissa turvatyynyissä että matkustajan turvatyynyn ajonokseen valmistuksessa päässyt kosteus tyynyn avautumistilanteessa saattaa aiheuttaa hallitsemattoman voimakkaan tyynyn avautumis-paineen ja matkustajalle vammautumisriskin. Tällä takaisinkutsulla Toyota laajentaa v. 2013 annettua kutsua kyseisille ajoneuvoille. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisten ajoneuvojen etumatkustajan turvatyyny. Työ kestää n. 4 tuntia ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuutiedostoon merkinnällä 5KET-39 tai 5KET-40..
Toyota	maaliskuu 2015	IQ, Auris, Coriolla, Yaris Verso-S, Urban Cruiser, 1.4 l dieselmootorit	val,aika: IQ: 28.10.2008 - 27.09.2010 Verso-S: 24.08.2010 - 09.07.2013 Auris: 27.04.2008 - 20.11.2014 Corolla: 17.11.2008 - 19.11.2014 Yaris: 13.11.2008 - 07.09,2013 U.Cruiser: 13.11.2008 - 21.05.2014	Moottorin välijäähdyttimeen saattaa kerääntyä voiteluöljyä. Syy on moottorin ohjausohjelmassa ja lisäksi puutteellisessa ahtimen ja alipainepumpun tiiveydessä. Kun voiteluöljy joutuu ajossa moottorin palotilaan, tämä aiheuttaa voimakasta savutusta. Ajoneuvon edustaja suorittaa ohjausohjelman päivityksen ja tarkistaa ahtimen ja alipainepumpun tiiveydet. Tarvittaessa nämä uusitaan. Päivitys kestää n. ½ h ja komponenttien uusinta n. 7 h. Tehtävä ei aiheuta asiakkaalle kustannuksia. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuutiedostoon koodilla 4KET-1205

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	heinäkuu 2015	Prius+, Auris, Auris Hybrid	valm.aika: 05/2010 - 11/2014	Määrätyissä käyttöolosuhteissa saattaa esiintyä hybridi-säätö-elektroniikan ylikuormitusta, joka aiheuttaa varoitusvalon syttymisen kojelaudassa ja vikasieto-ohjelman käynnistymisen moottorin ohjauksessa. Ajoneuvon edustaja päivittää hybriditoiminnan elektroniikan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Toyota	marraskuu 2015	Urban Cruiser, Corolla, Auris, RAV-4, Yaris	valm.aika 08/2005 - 08/2006 08/2008 -12/2010	Ikkunannostinmoduleissa saattaa valmistusvirheen vuoksi (voitelu riittämätön, metalliset kosketukset mahdollisia) esiintyä oikosulkuja ja mahdollinen palovaara. Ajoneuvon edustaja vaihtaa nostinmodulit parannettuun versioon. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään edustajan takuutiedostoon.
Volvo	elokuu 2015	XC 90 D5	valm.aika: mallivuodet 2009-2010	Ohjaustehostimen letku saattaa riittämättömän kiinnityksen vuoksi siirtyä ja hankautua tuulettimeen. Tämä saattaa johtaa nestevuotoon ja mahdollisen tehostimen toimintahäiriöön. Ajoneuvon edustaja tarkistaa letkun kiinnityksen ja vaihtaa vaurioituneen letkun uuteen. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon edustajatiedostoon merkillä R-695572

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	kesäkuu 2015	S60, S80, V60, V70, XC60, XC70 käsivaihteisto, Start-Stop- toiminto	valm.aika: mallivuodet 2011 - 2015	Sähköisen pysäköintijarrun ohjelmavirheen vuoksi saattaa jarrutoiminto löysätä jarrun ennenaikaisesti ja aiheuttaa tahdonvastaisen liikku- misen liikkeellelähdössä ja vaihteita käytettäessä. Ajoneuvon edustaja päivittää pysäköintijarrun toimintaohjelman. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
VW	maaliskuu 2015	e-UP, Polo	valm.aika; 02/2014 - 09/2014	Turvatyynyn ohjausyksikön virheellinen tunnistin saattaa aiheuttaa toimintahäiriötä tyyntyen aukeamisissa, epäedullisimmassa tapauk- sessa saattavat tyyntä toimia syyttä ja aiheuttaa tapaturmariskin. Ajoneuvon edustaja vaihtaa ohjausyksikön. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään varapyöräkoteloon koodilla "69JK6" varustetulla tarralla.
VW	kesäkuu 2015	Golf VII, Passat (B8)	valm.aika 01.04.2015	Virheellisen materiaalin lämpökäsittelyn johdosta saattaa pyörän laakeripesä murtua ja aiheuttaa huomattavia ajova- kavuusongelmia Ajoneuvon edustaja tarkistaa laakeripesän valun valmistus- päivämäärän ja tarvittaessa vaihtaa tämän. Tarkistus kestää n. ½ h ja vaihtotyö 5 h ja on asiakkaalle maksuton Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla 4OL2 huoltovihkoon ja merkatulla teipillä etujoustintuen kupuun.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	joulukuu 2015	Polo, Touran, Tiguan, Caddy	valm.aika: kesä.15	<p>Kaasugeneraattorin virheellinen Laser-sauma Turvatyyny-modulissa saattaa johtaa onnettomuustilanteissa kuljettajan tyynyn irtoamiseen ratin keskiöstä ja johtaa puutteelliseen turvavaikutukseen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisissä ajoneuvotyypeissä ratin turvatyynymodulin.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja tavarasäiliötilaan "69K9"-tunnuksella varustetulla teipillä.</p>
VW	tammikuu 2015	Touareg 3,0 V6 TSI bensiinimoottorit	04/2011 - 04/2012	<p>Liian suurten toleranssien johdosta ruiskutusputkien ja yhdysyksikön liitoskohtien pinnoissa saattaa aiheuttaa liitoskohdista polttoainehöyryjen ulospurkautumista. Tämä saattaa olla myös syynä polttoaineen hajun muodostumiseen auton sisätiloissa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa putket ja niiden tiivisteet.</p> <p>Työ kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja teipillä varapyöräkoteloon.</p>

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.