

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	tammikuu 2016	3-sarja (E 46) 5-sarja (E39) X5 (E53) urheilullinen ratti	valm.aika: 3-sarja: 01/2002 - 08/2006 5-sarja: 03/2002 - 12/2003 X5: 02/2003 - 11/2003	Kuljettajan turvatyyny (Takata) ei avaudu oikein ja saattaa revetä. Valmistusprosessin kosteus saattaa aiheuttaa kaasugeneraattoriin toimintahäiriöitä ja tyynyn toimintaongelmia. Ylisuuren paineen vuoksi saattaa tyynyn kehys murtua ja aiheuttaa tapaturmavaaran kuljettajalle onnettomuustilanteessa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn. Koska osatoimituksissa saattaa esiintyä epävarmuutta, voi vaihto alkaa v. 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
BMW	heinäkuu 2016	X3 (F25), X4 (F26)	valm.aika: 09/2010 - 04/2014	Korin poikittaisjäykkäjään kiinnitetty Isofix- lastenistuimen kiinnityselin saattaa jatkuvassa taivutusrasituksessa murtua ennenaikaisesti ja aiheuttaa tapaturmavaaran kolaritilanteissa lapselle. Ajoneuvon edustaja asentaa kiinnityselimeen metallivahvikkeen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään koodilla "0041760100" valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Chrysler	tammikuu 2016	300 (LE/LX/L2) Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)	valm.aika: 03/2007 - 06/2008	Sähköinen virtalukkomoduli saattaa takerrella asennossa START ja RUN. Tällöin saattaa lukkomoduli ponnahtaa asentoon OFF ja moottori pysähtyä. Tämän seurauksena lyhyen hetken jälkeen tehostukset ja jarruissa ja ohjauksessa loppuvat ja mahdollistavat vaaralliset ajotilanteet. Puuttuva sytytysvirta aiheuttaa myös turvatyynyjen toimimattomuuden ja aikaansaavat mahdollisia turvallisuuspuutteita. Ajoneuvon edustaja vaihtaa lukkomodulin ja tämän kaukosäätimen. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään FCA- diagnoosisysteemiin toimintakoodilla "P57".
Chrysler Dodge	tammikuu 2016	RAM, (DS/DJ/D2/DD/DP/ DX)	valm.aika: mallivuosi 2012 - 2014	Kuljettajan turvatyynyn teräväpäinen pidätinjousi saattaa vaurioittaa ratin kaapelikimppua aiheuttaen oikosulun ja/tai turvatyynyn laukeamisen. Tästä saattaa seurata onnettomuus tai kohonnut turvallisuusriski. Ajoneuvon edustaja tarkistaa johtimiston kunnon ja tämän sijoituksen. Tarvittaessa johtimisto uusitaan. Työ kestää 2 - 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään FCA-diagnoositiedostoon koodilla "R36"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Chrysler	elokuu 2016	Jeep Liberty (KJ) Grand Cherokee (WG) Dodge Viper (ZB)	valm.aika: Liberty: 2002 - 2003 G.Cherokee: 2002 - 2004 Viper: 2002 - 2003	Eturvatyyntyjen ohjausmodulin (OCR-moduli) virheellinen ohjaustoiminto saattaa aiheuttaa äkkiarvaamatta turvatyyntyjen laukeaminen ja/tai turvavöiden kiristyminen. Tämä saattaa johtaa vaaratilanteisiin liikenteessä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen modulin. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään FCA- ryhmän huoltojärjestelmään koodilla R06
Citroen	heinäkuu 2016	C1	valm.aika: 09/2014 - 10/2014 valm.numerot: VF7PAHMTBER 754717 - 754849 VF7PSCFB2ER 516490 - 524297	Ohjausakselin läpimitta on riittämätön ja akseli saattaamurtua suurilla ohjausvoimilla aiheuttaen riskejä ääritilanteissa Ajoneuvon edustaja tarkistaa ohjausakselin ja vaihtaa tämän tarvittaessa parempaan versioon. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Citroenin sisäiseen tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dacia	maaliskuu 2016	Duster , 4x2	valm.aika: 04/2014 - 06/2014	<p>Ylitettäessä ajoradalla olevia esteitä saattaa voimakkaan ulosjoustoliikkeen vaikutuksesta takajousi luiskahtaa paikaltaan jousilautaselta. Tämä johtaa voimakkaaseen ajo-ominaisuuksien muuttumiseen ja mahdolliseen turvallisuusriskiin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa jousen modifioituun tyyppiin.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään C6-merkinnällä varustetulla sinisellä tarralla etu-iskunvaimentimen kuppiin.</p>
Dodge	elokuu 2016	Falsch, 4x2 Diesel	valm.aika: 12/2013 - 07/2015	<p>Akkukaapeli (B +) saattaa oikeanpuoleisessa moottorin pidikkeessä hankautua ja aiheuttaa oikosulun. Tällä on useita seurauksia, kuten moottori pysähtyy, palaneita varokkeita, varoitusvaloja ja jopa moottoripalo.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kaapelin vaurioiden osalta ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Myös kaapelin side uusitaan.</p> <p>Tarkastus- ja vaihtotyö on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	maaliskuu 2016	Ducato (tyyppi 290)	valm.aika: 11/2014 - 05/2015	<p>Valmistajan mukaan saattaa virtalukon pistokkeen häiriön vuoksi syntyä sähköisiä virhekontakteja, kuten kojelaudan valaistuksessa, monien toimintojen deaktivoitumisena, kuten ABS, ESP, turvatyyny. Tämä saattaa aiheuttaa riskitilanteita ajettaessa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virtalukon. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltotiedostoon koodimerkinnällä 5956.</p>
Fiat	maaliskuu 2016	Freemont, 2.4 I bens.	valm.aika: 04/2011 - 04/2015	<p>Valmistajan mukaan moottorin suojus saattaa löystyä ja joutuessaan kontaktiin katalysaattorin kanssa. Seurauksena saattaa olla savun muodostusta moottoritilassa ja/tai palovaara.</p> <p>Ajoneuvon edustaja muuttaa suojuksen kiinnitystavan lisäkiinnityspisteillä.</p> <p>Työ kestään n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltotiedostoon koodilla 5946.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	maaliskuu 2016	Scudo, 2.0 I diesel	valm.aika; 09/2012 - 12/2014	Valmistajan mukaan saattaa lämmitetyn dieselsuotimen kansi vuotaa ja aiheuttaa polttoainevuotoa. Tämä saattaa aiheuttaa myös lämmityslementin pistokkeen kontaktiongelmia. Ajoneuvon edustaja vaihtaa suotimen kannen ja tarvittaessa lämmittimen liittimen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ mnerkitään huoltotiedostoon koodilla 5944.
Honda	tammikuu 2016	Accord, Civic, CR-V, Element, MDX, Odysseus, Pilot, Ridgeline	valm.aika; Accord: mallivuosi 2001 - 2002 Civic: 2001 - 2005 CR-V: 2001 - 2005 Element: 2003 - 2011 MDX: 2003 - 2006 Odyssey: 2002 - 2004 Pilot: 2003 - 2007 Ridgeline: 2006	Alihankkija Takatan valmistusvirheen vuoksi saattaa kuljettajan turvatyynyn avautumispaie kolaritilanteessa olla niin suuri, että tyynyn avautuessa irtoaa metallisiruja ja vahingoittaa kuljettajaa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kuljettajan turvatyynyn. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon "MaRIS Pay&Go" koodilla "5VZ tai 5VX"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	elokuu 2016	Civic Linousine, Tourer, Type R	valm.aika: 02/2016 - 04/2016	<p>ABS-modulin epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa lukkiutumisen häiriintymistä jolloin jarrut lukkiutuvat täysjarrutuksissa ja/tai myös hätäjarrutusavustin laukkaa toimimasta. Virhe johtuu modulin valmistusvaiheessa vääränlaisen jysintyökalun lastujen joutumisesta paineventtiileihin häiriten näiden toimintaa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa modulin ja päivittää tämän. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on tiedottanut virheestä saatavilla olevan osoitteiston puitteissa. Työ merkitään Hondan Onlinesysteemiin MA-RIS koodilla "6VS" (tourer) ja "6NV" Limousine</p>
Honda	heinäkuu 2016	Insight (ZE2)	valm.aika: mallivuodet 2012 - 2013	<p>Alihankkija Takatan valmistusvirheen vuoksi saattaa etumatkustajan turvatyynyn sytytyspaine olla syynä metallisirujen irtaamiseen ja matkustajien vahingoittumiseen kolaritilanteissa. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Hondan huoltotiedostoon MaRIS koodilla "6ZY"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	tammikuu 2016	Gold Wing 1800 / B	valm.aika; mallivuodet 2001 - 2015	<p>Jarrunestetiehyt takajarrujen toisiojarrusylinterissä, joka toimii jarrupiirin nesteen paluutiehyenä, saattaa tukkeutua. Tällöin jää takajarrupiiriin jäännöspainetta jarrutuksen jälkeen ja saattaa aiheuttaa jarrujen laahaamisen ja ylikuumentumisen ja edelleen jopa palovaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa toisiojarrusylinterin parannettuun intergroidulla ylipaineventtiilillä varustettuun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 2½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Honda Huoltoportaaliin koodilla "3HA"</p>
KIA	kesäkuu 2016	Soul / Soul EV	valm.aika: 18.01.2014 - 30.09.2015	<p>Liitosmutteri, joka lukitsee ohjausvaihteen ja ohjaus akselin, on varmistettu kierteen lukitusliimalla löystymistä vastaan.</p> <p>Liimalla saattaa olla riittämätön pitävyys, jonka johdosta mutteri löystyy ja saattaa johtaa ohjattavuusongelmiin ja liikennetilanteissa mahdollisiin riskeihin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja varmistaa kiinnityksen lisäosilla, minkä lisäksi vaihdetaan paremmalla liimalla varustettu lukitusmutteri.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään asiakkaan huoltovihkoon.</p>



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Land Rover	elokuu 2016	Discovery Sport, Sport, Range Rover Evoque	valm.aika: 03 - 04/2016 Valm.numerot: Evoque: .....048246 - .....148852 Discovery Sport: .....516414 - .....618217	Moottorin yläpuolella sijaitsevat polttolainejohtimet saattavat hankautua konepeltiin asennettuun suojukseen, jonka seurauksena saattaa syntyä polttoainevuotoja ja edelleen palovaara. Ajoneuvon edustaja tarkistaa johtimet ja uusii nämä ja näiden kiinnikkeet tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Jaguar- LandRover korjaamotiedostoon toimintakoodilla "P085".
Lexus	elokuu 2016	CT200h	valm.aika: 04/2006 - 08/2015	Polttoainetankissa sijaitsevassa aktiivihiihisäiliössä saattaa esiintyä murtumia ja vähäisiä polttoaine- ja höyryvuotoja päästä ulos. Ajoneuvon edustaja vaihtaa säiliön. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuujärjestelmään.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Maserati	syyskuu 2016	Ghibli III, Quattroporte VI	valm.aika: mallivuodet 2014 - 2016	<p>Takaraidetankojen kiinnitysruuvit eivät mahdollisesti ole kiristetty oikealla momentilla ja joudutaan siksi vaihtamaan. Kun ruuvit eivät ole oikein kiristetyt, saattaa olla seurauksena akseliston virhetoiminnot ja mahdollista ääntelyä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseiset kiinnitysruuvit molemmin puolin, ääritilanteessa joudutaan vaihtamaan myös itse raidetanko ja mahdollisesti muita pyöränripustuksen osia.</p> <p>Työ kestää n 2½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään toimintakoodilla "#303" sisäiseen tiedostoon.</p>
Mazda	syyskuu 2016	2 (DJ), CX-3 (DK), Skyactiv-D 105	valm.ajat: Mazda 2: 04/2015 - 08/2015 CX-3: 02/2015 - 07/2015	<p>Polttoainesuotimen tiiviste on saattanut muuttaa muotoaan ja aiheuttaa vuotoa suotimen ympäristössä.</p> <p>Lisäksi valmistusvirheen vuoksi saattaa laturin ja vesipumpun käyttöhihna kulua ennenaikaisesti aikaansaaden varoitusvalon syttymisen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa suotimen tiivisteen ja hihnan.</p> <p>Työ kestää vajaan tunnin ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon myyjä on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työt dokumentoidaan Mazda-portaaliin.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	syyskuu 2016	2 (DJ) Akyactiv- G 115, CX - 3 (DK) Skyactiv - G 150	valm.ajat: Mazda 2: 10/2014 - 10/22015 CX - 3: 02/2015 - 04/2015	Näissä malleissa on varusteena jarruenergian talteenottojärjestelmä (i-ELOOP), jonka avulla moottorin jarruenergia muutetaan 24V kondensaattorin välityksellä ja tasasuunnataan 12 V tasasuuntimella. Tasasuuntimen perusaine saattaa olla vahingoittunut ja aikaansaada oikosulun, varoitusvalon syttymisen ja käryn muodostusta. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tasasuuntimen. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ dokumentoidaan Mazda-portaaliin.
Mazda	elokuu 2016	2 (DE), CX-3, (DK), CX-9 (TB)	valm.aika: 2: 12/2012 - 10/2014 CX-3: 02/2015 - 12/2015 CX-9: 09/2013 - 10/2014	Puutteellisen kiristysmomentin vuoksi joustintuen ja akselinavan välillä (virhe kiinnitysrobotissa) saattaa kiinnityspultin mutteri löystyä ja epäedullisissa tilanteissa johtaa navan ja joustintuen liitoksen löystymiseen ja ajoneuvon ohjattavuuden menetykseen. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseisen kiristysmomentin ja vaihtaa pultin ja tämän mutterin tarvittaessa. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Mazdan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	kesäkuu 2016	6 (GG/GY), RX8 (SE), BT-50 (UN)	valm.ajat: Mazda 6: JMZ GG ***** 100113 - 298557 JMZ GY ***** 100039 - 213075 JM7 GG *****101240 - 170439 JMZ GG ***** 600034 - 731069 JMZ GY ***** 400026 - 479007 RX8: JMZ SE***** 100089 - 150684 BT-50 : JMZ UN*****341759 - 913712 MM0 UN*****342572 - 343449 MM7 UN*****620551 - 898453	Alihankkija Takatan valmistusvirheen vuoksi saattaa onnettomuustilanteessa kuljettajan/matkustajan turvatyynyn avautuessa kaasugeneraattorin ylipaineen vuoksi syntyä metallisiruja ja vammatumisriski kuljettajalle/matkustajalle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyt. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan sisäiseen huoltotiedostoon.
Mercedes	huhtikuu 2016	A-, B-, C-, E- luokat, CLA, CLS, GLA, SLK, 4-sylint. Dieselmoottori	valm.aika: 10/2015 - 11/2015	Polttoainekorkeapaineputkien materiaalivirhe saattaa aiheuttaa murtumia ja tähän liittyen polttoainevuotoja ja kohonneen palovaaran. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseiset putket. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Mercedesksen työtiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2016	A-luokka (176) B-luokka (246) GLA (156)	valm.aika: 3.4.2016	<p>Sulakerasian kiinnitys moottoritilassa saattaa löystyä, jonka johdosta saattaa syntyä ylimenovastusta, sähköhäiriöitä kontakteissa, lyhytkestoisia katkoksia ja toimintahäiriöitä monissa sähköisissä piireissä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa liitosruuvien kireyden ja tarvittaessa vaihtaa sulakerasian.</p> <p>Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ dokumentoidaan Mercedesin huoltojärjestelmään.</p>
Mercedes	elokuu 2016	A-luokka AMG (176) CLA AMG (117), vain AMG-moottoreilla	valm.aika: 11/2015 - 01/2016	<p>Muutamissa AMG-ajoneuvoissa saattaa syntyä kytkinlamellien murtumia virheellisen hitsauksen vuoksi lammellin kannattimen ja navan välillä aiheuttaen kytkimen lukkiutumisen ja vaihteiston siirtymisen joko N-asentoon tai vapaalle ja edelleen varatilanteita liikenteessä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kytkimen. Työ kestää n. 13 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut haltijoille virheestä saatavilla olevan osoitteiston puitteissa.</p> <p>Työ merkitään Mercedesin huoltojärjestelmään.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	huhtikuu 2016	C-luokka (tyyppi 204), GLK	valm.aika: 10/2015 - 11/2015	Turvatyynyjen ohjausyksikössä saattaa esiintyä toimintahäiriö, joka deaktivoi toiminnan, aiheuttaa onnettomuustilanteissa tyynyjen toimimattomuuden, lisääntyneen tapaturmariskin ja varoitusvalon syttymisen kojelaudassa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa laitteen toiminnan ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Mercedesksen työtiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2016	C-luokka (205), GLC (253)	valm.aika: C-luokka: 09/2015 - 03/2016 GLC: 12/2015 - 02/2016	Sähköisen ohjaustehostimen vääntömomenttitunnistin saattaa ohjelmavirheen vuoksi toimia epäjohdonmukaisesti ja aiheuttaa ennenaikaisen tehostuksen loppumisen. Tämän johdosta ohjaus voi muuttua arvaamatta erittäin raskaaksi ja aiheuttaa ajotilanteissa yllätyksiä. Ajoneuvon edustaja päivittää tehostimen ohjelman, Työ kestää n. ½ h jao asiakkaalle maksuton.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	kesäkuu 2016	C- (205), M- (166), S-luokka (222), GLC- (253) hybridimallit	valm.aika: 03/2016 - 09/2015	<p>Sähköisen virhetoiminnon tapauksessa saattaa ulkopuolisella lataustoiminnolla lataaminen häiriintyä. Edelleen saattaa korkeajännitelaturi virheellisesti tunnistaa kiinnitetystä lastauskaapelista ajon aikana, ajoneuvon vaatiessa samanaikaisesti vaatiessa "P"-toimintoa. Kun näin tapahtuu alle 5 km/h nopeudella, aktivoituu vaihteiston pysäköintitoiminto. Tämä saattaa aiheuttaa mahdollisia vaaratilanteita.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa korkeajännitelaturin.</p> <p>Työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Paikallinen organisaatio on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään Mercedes-huoltojärjestelmään.</p>
Mercedes	heinäkuu 2016	C-luokka (205) 1.6 I dieselmoottorit	valm.aika: 12/2013 - 02/2016	<p>Korkeapainepumpun ja johtimen välinen liitos saattaa löystyä, virhetilanteessa syntyy polttoainevuoto ja ääritapauksessa palovaara.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa johtimen ja työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä paikallisen organisaation toimesta.</p> <p>Työ merkitään MB:n huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	elokuu 2016	GLE (BR 292), M- Luokka (166)	valm.aika: 04/2015 - 08/2015	<p>Oikean takaturvatyynyn kiinnike saattaa olla virheellisesti kierretty paikalleen ja saattaa suuressa kuormituksessa antaa periksi aiheuttaen kohonneen vammautumisriskin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnikkeen ja korjaa tämän tarvittaessa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon valmistaja on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoittanut virheestä.</p> <p>Työ merkitään maahantuojaan takuujärjestelmään.</p>
Mercedes	heinäkuu 2016	SLK (BR 172)	valm.aika: 01/2016 - 03/2016	<p>Taka-akselin ripustuksen aurauksen ohjausvarressa saattaa olla käytetty virheellisen tyyppistä mutteria, joka oikeasta kiristysmomentista huolimatta saattaa löystyä, seurauksena saattaa olla aurauksulman vaihtelu, varren irtoaminen on kuitenkin poissuljettu. Aurauksulmien kontrolloimaton vaihtelu häiritsee ajoneuvon ajovakavuutta ja on tietty turvallisuusriski.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnitysmutterin oikean tyyppiseen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään MB:n huoltotiedostoon.</p>



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	elokuu 2016	Vito Tourer, V- Luokka (BR 447)	valm.aika: 11/2013 - 04/2016	Jarrunestesäiliö saattaa virheellisen asennuksen vuoksi löystyä ja aiheuttaa nestevuodon. Nestevajaus saattaa aiheuttaa jarrujen toimintahäiriöitä, näiden toimattomuutta ja turvallisuuden vaarantumista. Ajoneuvon edustaja tarkistaa säiliön kiinnityksen ja korjaa tämän. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoittanut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään Mercedesksen sisäiseen tiedostoon.
Nissan	elokuu 2016	Juke (F 15), Pulsar (C 13), Qashqai (J 11), X - Trail (T32), vain 1.6 l DIG- T- moottorit	valm.aika: 04/2014 - 0/2016	Taemman happitunnistimen oikosulku katalysaattorissa saattaa aiheuttaa OBD-diagnoosin toimimattomuuden. Tämän johdosta ei tule informaatiota varoitusvalojen aktivoitumisen muodossa. Tällöin ei täyty myöskään OBD-diagnoositavoitteet. Ajoneuvon edustaja tarkistaa tunnistimen toiminnan ja päivittää moottorin ohjausyksikön. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään maahantuojan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	helmikuu 2016	Adam, Corsa-D	<p>valm.aika: ADAM: kaikki mallivuodet Corsa-D: 2006 - 2014</p> <p>valm.numerot: ADAM: ...E6077301 - E6113446 ...F6000001 - F6006544 Corsa-D: ...E6071016 - E6118738 ...E4181031 - E4308122</p> <p>vastaavat varaosakaupan numerot: 13365907 vas.puoleinen ohj. 13434280 oik.puoleinen ohj.</p>	<p>Valmistajan mukaan saattaa ohjausjärjestelmä kyseisissä ajoneuvoissa pettää ohjausakselin ristinivelen (väärä osa) johdosta. Käytännössä pettäminen tapahtuu arvaamatta, siksi ajoneuvon haltijoita varoitetaan olla liikuttamatta tätä vian sattuessa.</p> <p>Valmistusnumeron perusteella voi myös päätellä onko kyseessä vian piiriin kuuluva ajoneuvo. On vaarana, että ajoneuvo ei ole ohjaukelpoinen. Kyseisen varaosan hankkineita kehoitetaan myös palauttamaan osa, mikäli numero täsmää ilmoitettuihin.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään sinisellä tarralla vasemman etuiskunvaimentimen koteloon jossa merkintä "B6"</p>
Opel	heinäkuu 2016	Insignia, Zafira C Tourer	valm.aika: mallivuosi 2016	<p>Raidetangon pään kierre on mahdollisesti sopimaton, tangon pää saattaa lukittua ja ohjausvarsi vahingoittua. Tämä saattaa vaikuttaa ohjattavuuteen kriittisissä ajotilanteissa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa raidetangon pään kiristysmomentin, vaurioitunut ohjausvarsi ja raidetanko uusitaan tarvittaessa.</p> <p>Osienvaihtotyö kestään n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Opel huoltotiedostoon ja -vihkoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	huhtikuu 2016	207, 308, 3008, 508, 5008, 208, 2008, Partner, RCZ, 1.6 l 16V-moottorit	valm.aika; 07/2010 - 10/2014	<p>Viallinen jäähdytysveden lämpötilatunnistin saattaa sytyttää varoitusvalon kojelaudassa, vaikka jäähdytysveden lämpötila ei olisikaan koholla.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa tunnistimen ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja on ilmoittanut virheestä ajoneuvon haltijoille.</p> <p>Työ merkitään Peugeotin huoltotiedostoon.</p>
Renault	huhtikuu 2016	CLIO IV, RS ja GT	valm.aika: 12/2012 - 11/2015	<p>Kattospoilerin riittämätön kiinnitys (liimaus) saattaa johtaa tämän irtoamiseen ja vaikuttaa muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa kiinnityksen ja vaihtaa spoilerin tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Renaultin huoltotiedostoon.</p>
Renault	kesäkuu 2016	Espace V, Talisman	valm.aika: Espace V: 04/2015 - 02/2016 Talisman: 01/2016 - 02/2016	<p>Virheellisesti sijoittuneiden pidätinkumien johdosta ja/tai riittämättömästi kiinnitettyjen kaapelisiteiden johdosta saattavat etujarruletkut hankautua vanteeseen/renkaaseen ja johtaa vuotojen vuoksi jopa etujarruhäiriöihin.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa letkujen sijoituksen ja kunnon ja vaihtaa nämä tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puiteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Renaultin sisäiseen teidostoon koodilla "0C97"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	kesäkuu 2016	Kadjar	valm.aika: 16.10.2015 - 25.11.2015	<p>Korin takapään pitkittäiskannattimista saattaa puuttua pistehitsejä, jotka vaikuttavat joko korin väsymiskestävyteen tai onnettomuustilanteissa takaturvavöiden kiinnityspisteiden kiinnitysvarmuuteen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa pistehitsien hyväksyttävyyden ja tarvittaessa kirjallisena Renault-tekniolta.</p> <p>Toimenpide kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Toimenpide merkitään maailmanlaajuiseen ja sisäiseen Renault-verkkoon.</p>
Renault	kesäkuu 2016	Master	valm.aika: 09.09.2015 - 20.09.2015	<p>Turbon voiteluöljyjohtimen liitokseen saattaa syntyä murtumia, jotka aiheuttavat öljyvudon, savun muodostusta moottorillassa, jopa moottorivaurion ja palovaaran.</p> <p>Valmistajan mukaan vian sattuessa syttyy mittaristossa myös varoitusvalo.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa johtimen parannettun versioon.</p> <p>Työ kestää n. 2½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Renaultin sisäiseen tiedostoon koodilla "0C6R"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	kesäkuu 2016	Megame III, Scenic III, Kadjar, Trafic III, Master III	valm.ajat: kaikki: 29.09.2015 - 01.10.2015 Megame/Scenic: 14.10.2015 Trafic: 15.10.2015 Kadjar/Master: 16.10.2015	Alipainepumpun roottorin murtuma johtaa pumpun toiminnan loppumiseen ja alipaineen puuttumiseen jarrutehostimessa. Murtuma valmistajan mukaan johtuu murtumasta pumpun roottorissa valmistusprosessissa. Alipaineen puuttuminen johtaa jarrupolkimen jäykkyyteen tai moottorin tehoon ja edelleen varoitusvalon syttymiseen kojelaudassa. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa pumpun. Vaihtotyö kestää n. 12 h ja on asiakkaalle maksuton. Toimenpide merkitään maailmanlaajuiseen ja sisäiseen Renault-verkkoon.
Renault	tammikuu 2016	Twingo, EDC- automaattivaiht.	valm.aika: 20.10.2015 asti	Vaihteiston ohjelmavirhe saattaa aiheuttaa auton liikkeellelähdön myös vaihteenvaihtajien ollessa N- asennossa painamatta jarrupoljinta. Tällöin ei ns. vaihdelukotteknikka ole toiminnassa Ajoneuvon edusta päivittää vaihteiston ohjelman. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään sinisellä tarralla kuljettajan puoleiseen vaimentimen koriosaan merkinnällä A3.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	syyskuu 2016	Ibiza IV, Leon III, Mii, Toledo IV	valm.aika: 12/2015 - 01/2016	<p>Takaovien lapsilukkojen vivuissa saattaa ilmetä tärinän aiheuttamana deaktivoitumista. Tällöin saattaa lapsi käyttämällä oven avausvipua ajon aikana avata oven.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa, koskeeko kyseinen virhe tarkastettavaa ajoneuvoa ja vaihtaa lukot tarvittaessa.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon tunnuksella "58D1".</p>
Skoda	marraskuu 2016	Citigo, kattoluukku	valm.aika: 01/2016 - 03/2016	<p>Kattoluukun etuvisiiri saattaa puutteellisen liimauksen vuoksi löystyä ja pahimmassa tapauksessa irrota kokonaan aiheuttaen kriittisiä tilanteita liikenteessä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen osan.</p> <p>Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään toimintakoodilla "60C6" huoltovihkoon ja teipillä varapyöräkoteloon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Smart	tammikuu 2016	Fortwo (C453)	valm.aika: 01/2015 - 03/2015	<p>Vaihteen valitsinmodulin käyttölukitus saattaa yksittäistapauksissa kaksoiskytkentävaihteistossa DCT (C453) toimia epäkelvosti vaihteiston toimittajan tekemän asennusvirheen vuoksi. Tämä saattaa aiheuttaa vaihteiston toimintahäiriöitä seurauksineen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa valitsinmodulin toiminnan ja vaihtaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Smartin huoltotiedostoon.</p>
Smart	elokuu 2016	forfour (BR 453)	valm.aika: 10/2014 - 11/2015	<p>Takaistuimen kiskot saattavat löystyä kiinnikkeissään kovassa kuormituksessa keulakolarissa, kun tavarasäiliössä on painavia esineitä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja kiinnittää kiskot kahdella niitillä istuimen vahvikesiltaan korissa. Työ kestää vajaat 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Mercedes-huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	heinäkuu 2016	Impreza, XV	valm.aika: 11/2011 - 03/2012	<p>Etumatkustajaistuimen tunnistimen häiriö syyttää turvatyyny-varoitusvalon merkinä matkustajatyynyn toimimattomuudesta ja tämän toimimattomuudesta kolaritilanteessa.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa istuimen tunnistimen.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä</p> <p>Työ merkitään edustajan tiedostoon koodilla "SA 201603/04"</p>
Suzuki	elokuu 2016	Swift, Swift Sport	valm.aika: 09/2014 - 12/2015	<p>Takajarrusatulan ylisuureksi jyrskitty jarrusylinteri saattaa aiheuttaa jarrunestevuodon jolloin jarruneste saattaa aiheuttaa jarrupalojen kastumisen, jarrujen toimintahäiriön ja edelleen onnettomuusvaaran.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virheellisen satulan ja tarvittaessa myös jarrupalat.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa virheellisen satulan ja tarvittaessa jarrupalat.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään maahantuojaan takuutiedostoon.</p>



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki	elokuu 2016	Swift (NZ)	valm.aika: 04/2010 - 09/2015 valm.numerot: TSMNZ...S00100093 - TSMNZ...S00625401	Kaksipuolisella teipillä kiinnitetty istuinlämmittimen matto saattaa mennä kasaan teipin virheellisen liiman vuoksi, aiheuttaa istuimen paikallista ylikuumentumista ja maton tuhoutumisen sekä edelleen palovaaran. Ajoneuvon edustaja tarkistaa istuimen pehmusteet ja tarvittaessa uusii lämmitinmatot. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään maahantuojaan takuutiedostoon merkillä "HUT9"
Toyota	elokuu 2016	Auris, Corolla, Prius, Prius Plug-in	valm.aika: 04/2006 - 08/2015	Polttoainetankissa sijaitsevassa aktiivihiihtisäiliössä saattaa esiintyä murtumia ja vähäisiä polttoainajäällytyksiä ja höyryvuotoja päästä ulos. Ajoneuvon edustaja vaihtaa säiliön. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään valmistajan takuujärjestelmään.
Toyota	heinäkuu 2016	Prius, Prius Plug-In, Lexus CT 200h	valm.aika: mallivuodet 2008 - 2012	Yläturvatyynyn runko saattaa kolaritilanteissa irrota aiheuttaen vaaran matkustajille. Ajoneuvon edustaja asentaa runkoon lisävahvikkeen kiinnityksen parantamiseksi. Työ kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan takuutiedostoon koodilla "16OSD052"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	maaliskuu 2016	RAV-4 malliv. 2012 asti	valm.aika: 11/2006 - 11/2012	Takaistuimen terävät metallisärmät saattavat aiheuttaa keulakolarissa turvavyöiden hihnojen hankautumista kyseisiin säirmiin ja epäedullisissa tapauksissa vyövaurioita. Ajoneuvon edustaja asentaa molempien takavöiden osalle suojan, joka estää vöiden kontaktit metalliosiin. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään takuutiedostoon koodilla "16OSD-014"
Toyota	elokuu 2016	Yaris (XP13)	valm.aika: 01 - 02/2015	Valmistajan mukaan saattaa kovassa kuormituksessa esiintyä molempien etujoustintukien tukilaakereiden ennen aikaista kulumista. Tämä aiheuttaa melua ja edelleen heikentää ajaovakavuutta ja turvallisuutta. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tukilaakerit parannettuun versioon. Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään maahantuojan takuutiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	helmikuu 2016	Caddy, käsivaihteisto	valm.aika: 05/2012 - 01/2013	<p>Verkon sähköisen ohjausyksikön maadoitus on virheellisesti tehty. Tämän johdosta saattavat kauko-ohjaustoiminnot releisiin, jotka ohjaavat sytystä/käynnistystä/liikkeellelähtöä häiriintyä ja johtaa moottorin itsekäynnistymiseen. Liikkeellelähtötilanteissa tämä saattaa vaihteen ollessa kytkettynä johtaa ajoneuvon tahattomaan liikkumiseen.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa maadoitusjohtimen ruuvin kiristysmomentin ja korjaa tämän oikeaan arvoon.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja työkalujen alueelle tarralla, jossa koodi "97BM".</p>
VW	syyskuu 2016	caddy III, Passat (B6), Touran I EcoFuel (maakaasoversio)	valm.aika: Touran: 05/2005 - 05/2010 Caddy: 05/2005 - 05/2010 Passat: 05/2008 - 05/2010	<p>Kaasusäiliöissä saattaa esiintyä korroosiota. Tutkimuksissa on korroosion heikentämällä säiliöllä havaittu olevan mahdollisuus murtua. Tämä merkitsee suurta vahingonvaaraa ajoneuvossa ja ympäristössä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa säiliöt parannettuun versioon (maalaukset). Huomautus: Ennen säiliöiden vaihtoa tulee Touran-mallien kuljettajien ajaa ajoneuvolla bensinikäyttöisenä ja jättää kaasutankkaus tekemättä.</p> <p>Työ kestää n. 2h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään koodilla "27X7" huoltovihkoon ja varapyörätilaan.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	elokuu 2016	Golf VII, Golf VII Sportsvan, Golf VII Variant, Polo V, Tiguan, Up, CC!	valm.aika: 11/2015 - 04/2016	<p>Valmistusvirheen vuoksi ei takaovien lapsilukkojen osalta voida selvästi päätellä ovatko nämä kytkettyinä. Kun lapsilukot kytketään päälle, saattaa ovi olla edelleen avattavissa sisäpuolelta.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa lapsilukitusten toiminnot ja vaihtaa lukot tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. 1 h (lukon vaihto) ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään Koodilla "58C9" merkityllä tarralla varapyörätilaan ja huoltovihkoon.</p>
VW	huhtikuu 2016	Passat (B8)	valm.aika mallivuodet 2015 ja 2016	<p>Varokkeiston keskus pistoke ei kenties ole asennettu ohjeen mukaisesti ja saattaa ajon aikana irrota. Tästä seuraa moottorin pysähtyminen, hallintaelektronikan katkeaminen ja edelleen tilanteesta riippuen vaaratilanteita (jarrutehostus, ohjaustehostin ja valaistus)</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa keskus pistokkeen asennuksen ja korjaa tämän tarvittaessa.</p> <p>Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään toimintakoodilla 000010006 huoltovihkoon ja merkkiteipillä tavarasäiliöön.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	kesäkuu 2016	T 5, maakaasuvarustus	<p>valm.aika: mallivuodet 2014 - 2015</p> <p>valm.numerot: WV1_7H_EH 022416 - 7H_ EH 098508 WV1_7H_EX 005858 - 7H_ EX 021080 WV1_7H_FH 027683 - 7H_ FH 157981 WV2_7H_FH 009631 - 7H_ FH 160318 WV2_7H_FX 007707 - 7H_ FX 020875</p>	<p>Komposiittirakenteinen kaasusäiliö saattaa olla tiiveydeltään riittämätön ja tyhjentyä. Vaaran poistamiseksi kytketään säiliö ensikädessä pois käytöstä ja suoritetaan tiiveystarkastus. Säiliö vaihdetaan kun vuodon syy on selvinnyt. Ajoneuvoa voidaan odotusaikana valmistajan mukaan käyttää bensiinikäyttöisenä. Korjaustoiminnoista ilmoitetaan asiakkaalle uudelleen, kun korjaustoimenpiteet on selvitetty.</p> <p>Vaihtotyö kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään toimintokoodilla "20Y1" huoltovihkoon ja kuljettajan jalkatilaan.</p>
VW	elokuu 2016	T6 Istuinkisko-sivuturvatyyny edessä	<p>valm.aika: 11/2015 - 02/2016</p>	<p>Valmistusvaiheessa tapahtuneen tyynyosan virheellisen sijoittumisen vuoksi kaasugeneraattorikoteloon saattaa tyyny aueta avautumistilanteissa epätyytyvästi ja aiheuttaa kohonneen vahingoittumisriskin matkustajalle.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa koko turvatyynymodulin.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään huoltovihkoon ja toimintatarralla tunnuksin "69N7" matkustajan jalkatilaan.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	heinäkuu 2016	T6, kaikki versiot, joissa etumatkust. Turvatyyny	valm.aika: 11/2015 - 02/2016	Etumatkustajan turvatyyny saattaa olla asennettu virheellisesti, joka saattaa aiheuttaa aukeamikstuilanteissa muutoksen avautumisaikaan ja tyynyn epätaydellisen täyttymisen sekä mahdollisia turvallisuusvaikutuksia matkustajalle. Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on edustajan toimesta ilmoitettu virheestä Työ merkitään koodilla "69N7" varustetulla teipillä matkustajan jalkatilaan ja huoltovihkoon.

Volvo	tammikuu 2016	XC 90 kolmella istuinrivillä	valm.aika 01/2015 - 07/2015	Kolmannen istuinrivin olkapää/pään turvatyyny saattaa aueta vajaasti, jolloin suojavaikutus jää puutteelliseksi. Valmistajan mukaan syynä on D - pilarin sisäpellissä oleva aukko. Ajoneuvon edustaja poistaa aukon, jolloin tyyny toimii häiriöttömästi. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoille on saatavilla olevan osoitteiston puitteissa ilmoitettu virheestä. Työ merkitään Volvon tiedostoon toimintakoodilla R89573.
-------	------------------	------------------------------	-----------------------------	---

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista milteen osin.