

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Adria matkailu- vaunut	toukokuu 2017	Aviva 472 PK, Aviva 522 PT	valm.aika: 09 - 11/2016	Vetoaisan hitsisauma on mahdollisesti virheellinen, joka saattaa aiheuttaa aisan murtumisen. Vetoaisa vaihdetaan. Työ kestää mahd. 7 pv ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Alfa Romeo	helmikuu 2017	Giulia (952)	valm.aika: 03/2016 - 06/2016	Sopimattomuussyistä joudutaan jarruelektroniikka (IBS-moduli) vaihtamaan. Työ kestää n. 2,8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Alfa Romeo	lokakuu 2017	MiTo (955)	valm.aika: 10/2016 - 06.01.2017	Etumaisten turvavyön kiristimien toiminta saattaa ei täyttää suunniteltuja toimintavaatimuksia. Kiristimet vaihdetaan, työ kestää n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Aston Martin	elokuu 2017	DB11	valm.aika: 10/2016 - 06/2017	Muutamissa ajoneuvoissa saattaa rengaspaineiden seuranta-järjestelmä mahdollistaa vaatimuksia alhaisempien paineiden käytön ilman, että järjestelmä varoittaa kuljettajaa varoitusvalon syttymisen muodossa ja vaarantaa täten ajoturvallisuutta. Seurantajärjestelmä päivitetään. Työ kestää 0,25 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	huhtikuu 2017	A1 (8X), A4 (B9), A5 (8F), A5 (B9), A6 (C7), A7 (4G), A8 (D4), Q5 (8R), Q5 (FY), Q7 (4M)	valm.aika: 2016	Turvatyynyjen ja vyön kiristimien syyttimet saattavat olla väärin täytetyt ja aiheuttaa näiden virheellisen syttymisen ja kohonneen loukkaantumisriskin kolaririlanteissa. Kyseiset turvatyynyt ja vyön kiristimet vaihdetaan. Työ on asiakkaalle maksuton ja kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Audi	kesäkuu 2017	A3 (8P)	valm.aika: 05/2008 - 05/2009	Termomekaanisen ylikuormituksen vuoksi saattaa syntyä ABS- ja ESP-yksikköön virtakatkos, joka katkaisee ajohallinnan ja lukkiutumattomien jarrujen toiminnot kuten yli/aliohjaus- ja hätäjarrustilanteissa. Valmistajan mukaan tämä ei vaikuta muutoin ajoneuvon hallittavuuteen poislukien em. ajodynaamiset toiminnot. Ohjausyksikkö aktivoidaan uudelleen ja toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "45F5"
Audi	helmikuu 2017	A4 (B9)	valm.aika: 08/2016 - 09/2016	Laatukokeissa on Audi havainnut mahdollisesti puutteellisen hitsiliitoksen etuistuinten etäisyydensäädössä. Voimakkaassa peräkolarissa tämä saattaa aiheuttaa tapaturmariskin. Audin huolto tarkistaa kyseisen liitoksen molempien istuinten osalta ja uusii säätömekanismit. tarkistustyö kestää n. 0,5 h, vaihtotyö n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	maaliskuu 2017	A4, A5, A6, A8 Hybrid, Q5 vain 2,0 TFSI- moott.	valm.aika: A5 - Q5: 2013 - 2017 A4: 2013 - 20016 A6: 2012 -2015	Ilmastoinnin kylmäainepumppu saattaa juuttua kylmäaineen epäpuhtauden vuoksi ja leikata kiinni. Moottorinohjaukseen tehävällä päivityksellä huolehditaan, että kiinnijuuttuminen tulee havaituksi ja pumpun toiminta katkaistuksi. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Audi	joulukuu 2017	A4 (B8), A5 (8F), A5 (8T), Q5 (8R)	valm.aika: 04/2011 - 05/2015	Lisälämmittimen pistokeliitoksissa saattaa pitkäaikaisessa käytössä esiintyä kohonnutta ylimenovastusta, joka saattaa johtaa käryn muodostukseen ja palovaarankin. Syynä on hankauskorrosio, mekaaniset syyt ja mikroskooppinen liikkuminen yhdessä virheellisesti tehdyn asennuksen lisäksi. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan lisälämmityslementit joissa on optimoidut pistokkeet ja päivitetään laitteiston ohjelma. Ajoneuvoa voidaan käyttää ennen virheen korjaamista normaalisti. Jos sisätiloissa on aistittavissa käryä, tulee mahdollisimman nopeasti ottaa yhteys huoltoon. Varokeinona tulee sulkea ilmastoinnin toiminnot käyttöohjekirjan mukaan. Korjaustoimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä. Toimet merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	kesäkuu 2017	A7 (4G), A8 (D4) EU 5- pakokaasunormin mukaiset V6- ja V8-moott.	valm. Aika: Mallivuodet 2010 - 2013	Tietyissä tilanteissa joutuvat typenoksidiarvot ylityiksi kaksinkertaisesti. Taustatekijänä on moottorin käyntinopeuteen vaihteisto-ohjelman epäedullisesti aiheuttamat vaikutukset, jolloin päästöarvot heikkenevät. Moottorin ohjelma päivitetään, joka kestää n. 0,5 h ja joka on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Audi	heinäkuu 2017	Q3 (8V)	valm.aika: 06/2014 - 11/2016	Tilanteissa joissa jalkajarru ei toimi tai poljin on lukkiutunut, kuljettajan on mahdollista käyttämällä elektromekaanista käsijarrua (EPB käsijarru) aikaansaada hätäjarrutus. Tämä toiminto on myös selvitetty käyttöohjeessa. Jarruvalot eivät kuitenkaan em. Tilanteessa toimi ohjelmavirheen vuoksi. Tämä ei kuitenkaan koske jarrujen normaalia toimintaa. Korjaavana toimenpiteenä tehdään ohjelmapäivitys, joka on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Bentley	syyskuu 2017	Continental	valm.aika: 19.05. ja 05.07.2017	Ohjaustehostimen ja jäähdyttimen välinen nestejohdin saattaa löystyä ja aiheuttaa palovaaran tehostimen toiminnan menetyksen lisäksi ja siten lisääntyneen onnettomuusriskin. Virheen korjaus kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Betamotor mp	marraskuu 2017	M4, Alp 4.0	valm.aika: 29.05.2015 - 19.04.2016	<p>Etuhaarukan putken tuotantokäsittelyongelmien vuoksi saattaa putkessa ilmetä normaalissakin käytössä plastisia muodonmuutoksia, joiden seurauksena kuljettaja saattaa menettää ajoneuvon hallinnan. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin ilmoittamatta kyselyistä huolimatta kuitenkaan kutsun aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomia.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
BMW	maaliskuu 2017	i3 vain RangeExtenderillä	valm.aika: 09/2013 - 12/2016	<p>Tankin ilmastointijohdin risteää REX- moottorilassa akkukaa-pelin kanssa ja saattaa joutua kosketuksiin tämän kanssa. Moottorin liikkumisen esim. kuormituksen aikana saattavat johtimet hankautua toisiaan vasten ja vahingoittaa tankin ilmastointijohdinta. Vapautuva bensiini saattaa aiheuttaa palovaaran. Johtimen kunto tarkastetaan ja suojaksi asennetaan tarvittaessa tälle eristin.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	maaliskuu 2017	1-sarja (E81/E87) 1-sarja (E82), (E88) 3-sarja (E90),(E92)(E93) 3-sarja M3 (E90),(E92) 3-sarja M3 (E90),(E92) 3-sarja M3 (93) 5-sarja (F07),(F10),(F11) 5-sarja M5 (F10) 6-sarja (F12),(F13) X1 (E84) Z4 (E84),(E89)	valm.aika: 12/2010 - 06/2011	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa takavedon elastinen nivellaippa murtua, joka kuuluu meluna keskitunnelin alueella ja joka saattaa katkaista taka-akselivedon. 4-vetoisissa ajoneuvoissa etuveto säilyy. Elastinen nivellaippa vaihdetaan. Työ kestää n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
BMW	helmikuu 2017	2-sarja, 4-sarja, 5-sarja, 6-sarja, i3, i8, X1 (F48)	valm.aika: 07 - 12/2016	Etumatkustajan pää-, taive-, tai sivuturvatyyny, vaikkain sähköisesti ohjatut, eivät ensivaiheessa aukene epäkelvon sytytysmateriaalin vuoksi. Kyseiset turvatyyny vaihdetaan. Työ kestää n. 1 - 6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	maaliskuu 2017	3-sarja (E46), 5-sarja (E39) X5 (E53) (E39 ja E53 vain urh.ratilla tai M- urh.- ratilla	valm.aika: 07/1999 - 01/2003	<p>Vapaaehtoinen kuljettajan turvavyönnyn vaihto on aloitettu käytävissä olevat varaosat huomioiden vuoden 2016 lopulla.</p> <p>Vuoden 2017 alussa on BMW päättänyt laajentaa takaisinkutsua joka siten merkitsee kyseisten ajoneuvojen varaosatarpeen ennakkointia. Kun tiedossa ei tarkasti ole liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä, kuuluvat kaikki kyseiset ajoneuvot takaisinkutsun piiriin. Ikä huomioiden on laskettu, että kyseisen ikäisiä ajoneuvoja on liikenteessä n. 25% Tarvittaessa näihin kaikkiin vaihdetaan kuljettajan turvavyönnyt.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
BMW	heinäkuu 2017	5- sarja (G30 7- sarja (G11/G12)	valm.aika: 05/2017	<p>Kyseissä ajoneuvoissa saattaa jarrupolkimen poljinkoneistoon liittyvä kuulapää, joka on yhteydessä pääsylinteriin olla huonosti lukittu. Tapauksissa joissa kuljettaja vetää jarrupolkimen "ylös", saattaa syntyä jarruvalon pysyvä aktivoituminen.</p> <p>Kuulapään lukitus pesään tarkastetaan, korjataan ja tarvittaessa vaihdetaan poljinkoneisto.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0035190100"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	syyskuu 2017	5-sarja (G30, G31) 6-sarja (G32)	valm.aika: 02 - 09.08.2017	<p>Kyseisissä ajoneuvoissa esiintyy etumaisten turvavöiden häiriöttömässä toiminnassa puutteita. Turvavyörulla on varustettu lukitustoiminnolla, joka normaalisti mahdollistaa käyttäjän liikkumisen. Onnettomustilanteissa rulla hidastumisen vaikutuksesta lukittuu estäen aukikelautumisen. Vyön toimittajan virhe saattaa haitata käyttäjän liikkumista normaalitilanteissa tai estää vyön aukikelautumisen käyttöönoton yhteydessä.</p> <p>Virheelliset turvavyöt vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla 0072910100</p>
BMW	syyskuu 2017	6-Sarja M6 (F12, F13), X3 (F25)	valm.aika: X3: 07. - 12/2012 M6: 05. - 11/2012	<p>Kuljettajan turvatyynyn katteen asennuksen epätarkkuus onnettomuuteen joutuneessa ajoneuvossa USA:ssa on silmiinpistävä. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole sattunut. Kuljettajan turvatyynyn vaihto tehdään ennakoivasti.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	toukokuu 2017	7-sarja (G11/G12), 760i	valm.aika: 10/2016 - 03/2017	<p>Osatoimittajan asennustyössä moottoriöljyn lauhduttimen letkut eivät mahdollisesti ole kiristetty oikein istukkaansa, minkä johdosta löysällä olevien liitosten kautta saattaa vuotaa öljyä pienessä ajassa useita litroja ja kastellen moottortilan ja auton pohjan. Kyseiset liitokset tarkistetaan ja letkut tarvittaessa vaihdetaan. Tarkistus kestää n. 2 h, vaihtotyö n. 6 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0017770100"</p>
BMW	lokakuu 2017	X1 (F 48)	valm.aika: 06/ - 07/2017	<p>Kaksoiskytkentävaihteiston CAN-Bus pistokkeen kiinnitys saattaa johtaa siihen, että tämä irtoaa kokonaan kohteestaan. Moottorin pysäyttämisen jälkeen saattaa uudelleenkäynnistys olla mahdotonta. Pistokkeen kiinnitys tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0028040100 F 48 DKG- pistoke tarkastettu ja mahd. korjattu"</p>
Buerstner	lokakuu 2017	Viseo, Elegance, Hubbet istuimet	valm.aika: Viseo mallivuosi 2015 - 2017 Elegance mallivuosi 2016 - 2017	<p>Kuljettajan ja matkustajan Hubbet- istuimissa saattaa ilmetä korkeuden säädön lukituksen löystyminen ja istuinten putoaminen ajon aikana. Säätimet tarkastetaan ja tarvittessa korjataan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Capron	heinäkuu 2017	Roadcar 540/500/640	valm.aika: 2015-2016	Ulkopistorasian kaapelin virheellinen sijainti saattaa johtaa hankautumaan lasinpyyhkimen varren kanssa ja aiheuttaa oikosulun. Valmistaja kutsuu tuotteen tarkastukseen, ei kuitenkaan anna lisätietoja jatkotoimista. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Chicco istuin	kesäkuu 2017	Cosmos lastenistuin	kaupinta-aika: 28.02. - 27.05.2017 (saksassa) Chicco Cosmos, tuotenr. 791263 varustettuna hyväksymismallilla A ja numerolla 04444637, kuten myös malli B ja numeroilla 00000001 - 00025152	Kyseisille istuimille on tehty testejä muunneltavuuden osalta osien mekaanisen kestävyuden ja sisäisten laatuvaatimusten täyttämiseksi. Vapaaehtoisena turvallisuustoimena esittää valmistaja käyttäjiä ottamaan yhteyden istuimen myyjään edellämaituilla tuotenumeroilla varustettujen istuinten vaihtamiseksi maksutta.
Citroen	heinäkuu 2017	Berlingo	valm.aika: 26.04. - 05.05.2016	Renkaat vanhenevat liian nopeasti menettäen jarrutustehoaan, joka pidentää jarrutusmatkoja. Valmistaja vaihtaa renkaat antamatta kuitenkaan kyselyihin lisätietoja. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2017	C3 (II), C4 Cactus, C4 Picasso (II), C-Elysee	valm.aika: 2016	Alamittainen käynnistysmoottorin rele saattaa aiheuttaa palovaaran. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkaan kertomatta kyselyistä huolimatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita viheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	kesäkuu 2017	C3 (III), C3 Picasso, C4 Cactus, C4 Picasso	valm.aika: 2016	Mahdollisesti epäsojivat komponentit hydraulikkayksikössä (ABS/ESP) saattavat vaikuttaa häiritsevästi hätäjarrutuksessa ja nopeassa kaistanvaihdossa. Hydraulikkayksikkö vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	elokuu 2017	C3 (III)	valm.aika: 04.01. - 22.02.2017	Valmistusvirheen vuoksi saattaa esiintyä sivuturvatyynyn virhe-toimintaa. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kertomatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	tammikuu 2017	C4 Cactus	valm.aika: 12.03.2014 - 08.09.2015	Konepellin lukituskaapelin kiinnitys saattaa olla epätyydyttävä ja aiheuttaa konepellin avautumisen ajon aikana. Ajoneuvon edustaja asentaa kiinnitykselle lisävahvistuksen. Työ kestää max 8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "NTT"
Citroen	lokakuu 2017	C4 Cactus	valm.aika: 09.09.2015 - 12.05.2017	Konepelti saattaa ajon aikana aueta. Tämä takaisinkutsu koskee 12/2016 tehdyn laajennusta ja koskee rajattua valmistusaikaa. Valmistaja on kutsunut mainittuna ajanjaksona kootut ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	heinäkuu 2017	Cactus	valm.aika: 12.02. - 25.11.2016	Puutteellinen puskurin kiinnitys saattaa aiheuttaa puskurin osien irtoamista aiheuttaen vaaraa muille tielläliikkuville. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen ei kuitenkaan ole kyselyistä huolimatta antanut tietoja jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	tammikuu 2017	C4 Picasso (II)	valm.aika: 21.11.2014 - 26.01.2015	Kolmiotukivarsien pultit saattavat olla ei spesifikaation mukaisia ja tästä saattaa olla seurauksena ajovakavuuteen vaikuttava pulttien löystyminen ja mahdollinen murtuminen. Ajoneuvon edustaja vaihtaa pultit. Työ kestää 2 - 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon sisäisellä koodilla NWM.
Citroen	joulukuu 2017	C4 Picasso (II)	valm.aika: 01.09.2016 - 06.04.2017	Puutteellisen liimauksen vuoksi saattaa kyseisissä ajoneuvoissa konepellin liimaus pettää. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheeseen liittyvistä jatkotoimista. Valmistaja on informoinut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	helmikuu 2017	C4 (I), C4 (II), DS 4	valm.aika: 19.11.2009 - 27.05.2016 valm.numerot: C4: VF7NC5FV89Y575120 - VF7NCBHZTGY539175 DS4: VF7NXRHH8AY524888 - VF7NX5GZTGY539320	Kyseissä ajoneuvoissa saattaa konepellin lukko aueta tahattomasti lukkovaijerin vaipan pidättimen ollessa riittämätön. Korjaus suoritetaan asentamalla lisävahvistus lukitukselle. Työ on asiakkaalle maksuton ja kestää n. 1 päivän. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	tammikuu 2017	C4 Cactus	valm.aika: 12.03.2014 - 08.09.2015	Konepellin lukituskaapelin kiinnitys saattaa olla epätydyttävä ja aiheuttaa konepellin avautumisen ajon aikana. Ajoneuvon edustaja asentaa kiinnitykselle lisävahvistuksen. Työ kestää max 8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "NTT"
Citroen	kesäkuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: Jumpy: 13.04. -27.06.2016 Spacetourer: 14.04. - 11.06.2016	Jarrutehostimen ja poljinmekanismin välinen kiristystiukkuus saattaa olla puutteellinen ja johtaa siihen, että syntyy ilmavuoto tehostinmekanismiin ja heikentynyt tehostustoiminto. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, ei kuitenkaan ole antanut kyselyistä huolimatta lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajana huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	kesäkuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: Jumpy: 03.02. - 09.07.2016 Spacetourer: 02.02. - 28.06.2016	Mahdollisesti virheellisen tiivisteiden kohdistuksen johdosta polttoainejohtimen ja tankin laen välillä saattaa syntyä polttoainevuoto tankin ollessa täynnä tai ajoneuvon ollessa kallistuneena. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin ei kyselyistä huolimatta ole ilmoittanut jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: Spacetourer: 08.03. - 23.06.2016 Jumpy: 25.01. - 22.06.2016	Etuisikunvaimentimet saattavat olla virheellisesti asennetut ja saattavat aiheuttaa hallintavaikeuksia eri ajotilanteissa. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, ei kuitenkaan kyselyistä huolimatta ole antanut lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: Spacetourer: 12.05. - 20.07.2016 Jumpy: 10.05. - 16.08.2016	Virheellisesti tehdyt johdinliitokset saattavat vaikuttaa turvavyöjen avautumiseen ja/tai moottorin pysähtymiseen. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin ei kyselyistä huolimatta kertomatta lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	kesäkuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: Spacetourer: 08.03. - 29.09.2016 Jumpy: 26.02. -29.09.2016	Virheellisesti kiristetyt pyöränpultit saattavat aiheuttaa pyörien irtoamista. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	heinäkuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: Spacetourer: 19.07. - 06.09.2016 Jumpy: 15.06. - 05.09.2016	Ohjauslaitteiden koontavirhe saattaa johtaa näiden toimiatto-muuteen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta lisätietoja jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	syyskuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: 25.06 - 10.09.2016	Käynnistimen releen virhe saattaa johtaa siihen, että ajoneuvo tahattomasti liikkuu. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin antamatta kyselyistä huolimatta tietoja jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	lokakuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika: 13.01. - 30.06.2016	Käynnistimen virheellinen kiinnitys saattaa johtaa oikosulkuun eikä ajoneuvo tämän jälkeen enää käynnisty. Valmistaja on kutsunut mainitut ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta antamatta tietoja jatkotoimista. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	joulukuu 2017	Jumpy (III), Spacetourer	valm.aika:	Turvatyynyjen ja vyönkiristimien johtimet saattavat olle sekoittuneet siten, että onnettomuustilanteessa tyynyt laukeavat väärällä puolella. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ tallennetaan valmistajan huoltotiedostoon.
Continental renkaat	syyskuu 2017	Premium Contact 6 koko 245/45 R 18 Y XL	valm.aika: viikko 50/2016 ja 16/2017 DOT 6G8U D6R9 5016 sekä DOT 6G8U D6R9 1617	Spesifikaatioon sopimattoman materiaaliyhdistelmän vuoksi saattaa poikkileikkausmuodossa esiintyä muodonmuutoksia. Tämä saattaa johtaa kosketukseen ajoneuvon ja renkaan välillä sekä puutteita ajo-ominauuksissa ja nopeuskäyttämässä. Kyseiset renkaat vaihdetaan ja työ on asiakkaalle maksuton. Renkaan valmistaja on informoinut virheestä.
Dacia	helmikuu 2017	Dacia, Logan (I), Logan (II), Sandero (I)	valm.aika: 24.09.2012 - 15.12.2013	Maailmanlaajuisesti on mahdollisesti valmistettu 7 kpl etumatkustajan turvatyynyä, joissa on virheellinen kaasugeneraattori, ja jotka eivät aukene. Ajanjakson aikana ajoneuvoissa vaihdetaan tämä osa. Työ kestää n. 8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään koodilla "OCDQ" valmistajan huoltotiedostoon.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dacia	huhtikuu 2017	Dokker	valm.aika: 03.07.2015 - 29.09.2016	Liukuoven toinen lukko ja vastinkappale B-pilarissa mahdollisesti puuttuvat ja saattaa aiheuttaa loukkaantumisriskin liukuoven avautuessa puutteellisen mekaanisen lukituksen vuoksi. Oveen/oviin asennetaan toinen lukko ja B-pilariin vastinkappale. Työ kestää 0,6 - 6,2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on infomoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "0CFL"
Dacia	lokakuu 2017	Duster (vain Facelift)	valm.aika: valm. Alk. -25.05.2017	Äänitorven johtimiston sovitus 8A virrankäyttöön johtaa mahdollisesti torven toimimattomuuteen ja/tai savun muodostukseen torven kytkimessä ratissa. Tietyissä tapauksissa saattaa esiintyä myös häiriöitä matkustajan turvatyynyn toiminnassa. Äänitorven johtimisto uusitaan. Työ kestää n. 0,8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CM7"
Dacia	marraskuu 2017	Logan (II) Aerodynaamnen varuste- paketti PREM06	valm.aika: 07.09.2016 - 13.01.2017	Puuttuva spoilerireunus etupuskurissa aiheuttanee sallittuja hieman korkeammat CO2-päästöt.Valmistaja kutsuu siksi mainitut ajoneuvot huoltoon, jossa puuttuva reunus asennetaan. Työ kestää n. 0,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CJ8"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
DS	joulukuu 2017	DS 3	valm.aika: 21.07. - 20.09.2017	Etuakseliston muutamat kiinnityspultit saattavat olla kiristety väärrällä kiristysmomentilla. On mahdollista, että pultit löystyvät ajon aikana, ja kuljettaja saattaa menettää ajoneuvonsa hallinnan. Kyseiset ajoneuvot kutsutaan tarkastukseen, valmistaja ei kuitenkaan ole kyselyistä huolimatta antanut lisätietoja toimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Debica- renkaat	marraskuu 2017	Frigo 2 185/60R14 M+S	valm.aika: kalenteriviikot 34 - 37/ 2017 DOT-numerot A58MN1R3417, A5F8MN1R3717 tai A5F8MN1R3717	Kyseisenä aikana valmistettujen Debica-renkaiden jalka-alueel saattaa esiintyä halkeamaa, joka saattaa olla turvallisuusriski. Good Year kutsuu kyseiset renkaat vaihtoon ja on asiakkaalle maksuton. Ilmoituksen virheestä tekee myyjä tai myyjän puolesta myös valmistaja. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Dodge	lokakuu 2017	Durango, RAM 1500, Chrysler Aspen	valm.aika: 03/2008 - 02/2010	Kuljettajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa tyynyn lauke mistilassa liiallisen paineen vuoksi murtua. Tämä saattaa johtaa metallisirpaleiden syntymiseen ja aiheuttaa haavoittumista tai kuoleman. Kyseinen turvatyyny vaihdetaan hyväksytyyn malliseen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "S92".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dodge	lokakuu 2017	Journey	valm.aika: 14.11.2010 - 20.04.2015	Ratin johtimisto saattaa takertua ja johtimien eristimet vahingoittua. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun ja ratin turvavyönnyn laukeamisen, vammautumisen ja mahdollisen onnettomuuden. Johtimiston tila tarkastetaan, korjataan tai vaihdetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Dodge	heinäkuu 2017	RAM	valm.aika: 08.06.2012 - 10.07.2015	Turvavyönnyn ja vyönkiristimien ohjausyksikkö on deaktivoitunut virhekoodin vuoksi, jonka johdosta em. Turvajärjestelmät eivät toimi ja johtaa kolaritilanteessa vammautumisriskin kasvuun ja ääritilanteessa jopa kuolemaan. Ohjausyksikön ohjelma päivitetään ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "T25"
Dodge	marraskuu 2017	RAM	valm.aika: v. 2003 - 2008	Mahdollinen murtuma raidetangossa saattaa johtaa ohjaushäiriöihin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
DS	kesäkuu 2017	DS Automobiles DS 3	valm.aika: 2016	<p>Mahdollisesti epäsojivat komponentit hydraulikkayksikössä (ABS/ESP) saattavat vaikuttaa häiritsevästi hätäjarrutuksessa ja nopeassa kaistanvaihdossa. Hydraulikkayksikkö vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
DS	kesäkuu 2017	DS Automobiles DS 5	valm.aika: 12.05 -31.10.2016	<p>Virheellinen kiritysmomentti akseliston ja ohjauksen välillä johtaa ohjauksen välyksiin.</p> <p>Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Fiat	tammikuu 2017	500 (312)	valm.aika: 09/2016	<p>Jarrupalojen epätyydyttävä materiaali saattaa johtaa puutteelliseen jarrutustehoon. Kyseessä on muutamista valmistetuista ajoneuvoista.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkistaa palat ja vaihtaa ne tarvittaessa. Työ kestää tarkistuksen osalta n. 0,2 h, vaihto n. 0,9 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon (sisäinen nro 6064)</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	tammikuu 2017	500 (312)	valm.aika: 09/2016	Jarrupalojen epätydyttävä materiaali saattaa johtaa puutteeseen jarrutustehoon. Kyseessä on muutamista valmistetuista ajoneuvoista. Ajoneuvon edustaja tarkistaa palat ja vaihtaa ne tarvittaessa. Työ kestää tarkistuksen osalta n. 0,2 h, vaihto n. 0,9 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon (sisäinen nro 6064)
Fiat	helmikuu 2017	Ducato (250)	valm.aika: 06/ - 07/2016	Taka-akselilla saattaa olla sopimattomat lehtijouset. Perusteena mahdollisen materiaaliepäsovivuuden toteamiseksi on etujousissa komponentteihin merkittyjen tuotemerkkien toteaminen. Toimenpide sisältyy jousien vaihtamiseen taka-akselilla. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Fiat	maaliskuu 2017	Ducato Professional 2.3 Multijet-moottorit (myös matkailuautot)	valm.aika: 01/2017	Alihankkijavirheen vuoksi saattaa nokka-akselin vaihto olla välttämätöntä moottorivaurion estämiseksi. Nokka-akseli tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa vaihdetaan. Tarkistus kestää 0,2 h ja mahdollinen vaihto 9,8 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6206"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	lokakuu 2017	Ducato Profesional, vain 2.3 Mjet E6 diesel	valm.aika: 02/2016 - 07/2017	<p>Pakokaasukierrätyksen johdin saattaa sopimattomana murtua ja mahdollisesti aiheuttaa oikosulun joutuessaan kosketuksiin laturin kanssa. Kyseisten ajoneuvojen johtimen kiinnitys tarkastetaan ja tarvittaessa johdin uusitaan.</p> <p>Tarkastus kestää 0,4 h, uusinta 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon sisäisellä koodilla "6152"</p>
Fiat	lokakuu 2017	Freemont (JC)	valm.aika: 14.11.2010 - 20.04.2015	<p>Ratin johtimisto saattaa takertua ja vahingoittaa eristimiä. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun ja tyynyn välittömän laukeamisen. Tämä saattaa johtaa vammautumiseen ja mahdolliseen onnettomuuteen. Johtimisto tarkastetaan, korjataan tai vaihdetaan.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon</p>
Fiat	syyskuu 2017	Punto (199)	valm.aika: 05/2016 - 01/2017	<p>Osatoimittajan epätasaisen laadun vuoksi saattaa esiintyä virhetoimintaa etumaisten turvavöiden kiristimissä. Onnettomuustilanteissa tämä saattaa johtaa vammautumisriskin kasvuun. Kyseisiin turvavöihin asennetaan huoltosarja joka takaa kiristimien virheettömän toiminnan.</p> <p>Työ kestää n. 1½ h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	huhtikuu 2017	Talento (296)	valm.aika: 03/2016 - 10/2016	Virheellinen ilmoitus suurimmasta sallitusta kuormituksesta kuorman kiinnityskoukussa 500 daN:n sijasta tulee olla 625 daN. Kaikissa kyseisen tyyppisissä ajoneuvoissa sijoitetaan korjaus-ilmoitus ajoneuvon tiedostoihin. Muutamissa ajoneuvoissa sijoitetaan lisäksi korjaustarra auton kormatilaan. Toimenpide kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle makstuon. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Fiat	tammikuu 2017	Tipo (365)	valm.aika: 10/2015 - 07/2016	Mahdollisesti epäsojivan matkustajan turvatyynyn kaapelin vuoksi saattaa siihen syntyä hankautumia, mahdollistaa oikosulun ja tyynyn toimimattomuuden. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kaapelin kunnon, kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon (sisäinen nro 6052)
Fiat	tammikuu 2017	Tipo (365)	valm.aika: 10/2015 - 07/2016	Mahdollisesti epäsojivan matkustajan turvatyynyn kaapelin vuoksi saattaa siihen syntyä hankautumia, mahdollistaa oikosulun ja tyynyn toimimattomuuden. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kaapelin kunnon, kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon (sisäinen nro 6052)

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	kesäkuu 2017	C-MAX, Edge, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX 2,0 l dieselit	valm.aika: 20.02.2014 - 01.07.2016	Polttoaineen paineen ja lämpötilan mittausanturin kiinnitin ei vastaa materiaalivaatimuksia, saattaa murtua aiheuttaen tiiveysoongelmia ja palovaaran. Kiinnitin vaihdetaan. Työ kestää n. 0,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	syyskuu 2017	Edge	10.09.2015 - 10.03.2016	Tietyissä määrässä 5 tähden Euro NCAP-testissä saavuttaneessa ajoneuvossa saattaa pään turvatyynyissä esiintyä puutteita vaadittavasta spesifikaatiosta. Vaikka nämä tyynyt ovat turvallisia, ne vaihdetaan, jotta NCAP- spesifikaatiot täyttyvät. Työ kestää 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	kesäkuu 2017	GT, Mustang, pääasiassa tuontiautoja	valm.aika: 06.04.2004 - 21.06.2012	Kuljettajan turvatyynyn kaasugeneraattorin panos saattaa ajan kuluessa muuttua ja aiheuttaa onnettomuustilanteissa yliagressiivisen avautumisen ja paineen vaikutuksesta generaattorin murtumisen. Tämä saattaa aiheuttaa kohonneen tapaturmariskin kuljettajalle ja/tai muille matkustajille. Kyseisen turvatyynyn kaasugeneraattori vaihdetaan. Työ kestää n. 0,4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	toukokuu 2017	Kuga (I)	valm.aika: 18.05 - 31.10.2010	Muutamissa ajoneuvoissa saattavat lämmitetyt tuulilasien pesusuuttimet olla ei asianmukaisesti tiivistetyt ja saattavat korroosion vaikutuksesta aiheuttaa oikosulun suuttimessa ja edelleen ylikuumentumista ja sulamista ja ilmanottoaukon ritilässä. Suuttimet vaihdetaan. Työ kestää n. 0,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	syyskuu 2017	Kuga (I), Kuga (II)	valm.aika: 17.07.2012 - 19.06.2014	Nopea eturuvavyön kelautuminen vyön riisunnassa saattaa aiheuttaa voimakasta kuumentumista B-pilarin täytemateriaalissa, jonka johdosta materiaali saattaa aiheuttaa palovaaran. Täytemateriaalia lyhennetään kontaktin estämiseksi. Työ kestää 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	maaliskuu 2017	Mondeo (V) vain hybridi	valm.aika: 05.08.2014 - 31.07.2016	Kuljettajan turvavyön kiristimen kaapeli saattaa irrota, minkä vuoksi kuljettajan vyönkiristin ei kolaritilanteessa kiristä vyötä riittävästi ja saattaa aiheuttaa vammautumisriskin. Tilalle asennetaan uusi turvavyösarja kuljettajan puolelle. Matkustajan vyötä tämä ei koske erilaisen konstruktion vuoksi. Työ kestää n. 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	helmikuu 2017	Ranger	valm.aika: 29.09.2011 - 30.03.2012	Väärä käyttävän akselitunnistimen signaali saattaa aiheuttaa vaihteen siirron 6. vaihteelta 1. vaihteelle, joka johtaa voimakkaaseen yllätykselliseen käyntinopeuden muutokseen pyörien käyntinopeudessa ja riippuen nopeudesta jopa pyörien lukkiutumisen tai luisun. Tämä saattaa johtaa ajoneuvon hallinnanmenetykseen. Vaihteiston ohjausohjelma päivitetään. Työ kestää n. 30 min ja asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	maaliskuu 2017	Ranger	valm.aika: 12.03.2013 - 10.11.2015	Tietyissä ajoneuvoissa saattaa kääntyvän selkänöjan lukitus murtua, jolloin lukitus ei toimi oikein. Tämä saattaa lisätä tapaturmavaaraa onnettomuuksissa. Ajoneuvoon asennetaan uudentyyppinen lukitusmekanismi. Työ kestää n. 0,4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltoitiedostoon.
Ford	marraskuu 2017	Ranger	valm.aika: 17.11.2015 - 24.02.2016	Liittimellä käsijarrun vaijeriin kiinnitetyt vaihteen valitsinvaijerit saattavat irrota kiinnityksestään ja koskettaa takanivelakselia ja vaurioitua. Huolto tarkastaa mahdolliset vauriot ja vaihtaa tarvittaessa vaurioituneet osat. Työ kestää n. 1,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	maaliskuu 2017	Accord, Civic, Insight, Jazz, Legend	valm.aika: 04.07.2008 - 04.01.2010	Alihankkijavirheen vuoksi saattaa etumatkustajan turvatyynyn lauetessa onnettomuudessa esiintyä syyttimen ylipainetta, joka johtaa pienten metallikappaleiden irtoamisen ja matkustajan mahdolliseen haavoittumiseen. Tyynyn paineistin vaihdetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Honda mp	syyskuu 2017	CRF450R	valm.aika 11.03.2014 - 01.09.2016	Kun materiaalilujuutta vaihteiston hammaspyörissä lisättiin mallivuoden 2015 tuotteissa, heikentyi näiden käyttöikä pintakäsittelymuutosten johdosta (ei enää kuulapuhallusta) joka aiheuttaa 5. vaihteen hammaspyörissä murtumia. Takapyörä saattaa tämän johdosta lukkiutua ja aiheuttaa hallinnan menetyksiä. 5. vaihteen hammaspyörät vaihdetaan, työ kestää n. 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "3J9"
Husqvarna	kesäkuu 2017	Strada 650, Terra	valm.aika: mallivuosi 2013/2014	Ohjelmavirhe joutokäynnillä/osakuormalla saattaa pysäyttää moottorin ajon aikana ja aiheuttaa onnettomuusriskin. Käyntiohjelma päivitetään ja on asiakkaalle maksuton. Työ kestää 5 - 8 työpäivää Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hymer	elokuu 2017	Eriba Nova, Eriba Exciting, Eriba Living	valm.aika: Mallivuosi 2017	Takavalot/jarruvalot saattavat sammua käytössä. LED-valaisinten valm.päiväys tarkistetaan ja valaisimet uusitaan tarvittaessa, lisäksi sovitetaan johdinsarjaan. Työ kestää 1 - 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Hyundai	marraskuu 2017	Grand Santa FE (DM). Santa Fe (DM)	valm.aika: Santa Fe: 06/2012 - 02.07.2016 Grand Santa Fe: 08/2013 - 02.07.2016	Konepellin avausvaijeri saattaa olla virheellinen ja on olemassa vaara, että pelti aukeaa ajon aikana. Huolto vaihtaa kyseisen vaijerin ja työ joka kestää n. 30 min, on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut kyseisestä virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "71C006"
Hyundai	syyskuu 2017	H- 1 (TQ)	valm.aika: 12.02.2015 - 30.03.2016	Polttoainejohtimessa saattaa esiintyä epätiivieyttä, joka saattaa johtaa palovaaraan. Johdin vaihdetaan. Työ kestää n. ½ h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "71C027".
Indian mp	joulukuu 2017	Chieftain Elite, Limited, Dark Hose, Classic, Chieftain, Springfield Dark Hose, Chief Vintrage Sprionfiled, Chief Dark Hose, Chief Classic, Chief, 111-moottori ja LED valonheitin	valm.aika: 04.04. - 16.08.2017 mallivuodet 2017 ja 2018	Sattuneesta syystä ei valonheitin täytä E-hyväksymistä ja saattaa häikäistä vastaantulijaa. Valmistaja kutsuu kysieset ajoneuvot valonheittimen vaihtoon. Toimenpide kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajna huoltotiedostoon sivukatteeseen koodilla "1-17-03"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Infiniti	maaliskuu 2017	Q30 (H15) QX30 (H15)	valm.aika: 10.08.2016 - 27.09.2016	Etumatkustajan turvavyö saattaa aueta puutteellisesti kemiallisista syistä ja aiheuttaa kohonneen tapaturmariskin onnettomuudessa. Turvavyö vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Infiniti	maaliskuu 2017	Q30 (H15), QX30 (H15)	valm.aika: 01.03.2015 - 26.04.2016	Turvavyöt saattavat olla virheellisesti asennetut, jonka vuoksi kiinnittäminen vaikeutuu, kelautuminen hidastuu ja toiminta häiriintyy. Vöiden toiminta tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Tarkistus kesää n. 25 min. ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Infinity	joulukuu 2017	Q30 (H15), QX30 (H15)	valm.aika: 2015 - 19.07.2017	Puutteellinen turvavyön maadoitus ohjauspylvääseen aiheuttaa virheilmoituksen syttymisen ja ilmoitus saattaa pidempiaikaisena johtaa turvavyön sähköiseen impulssiin ja tyynyn käynnistymisen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin muovirenkaan asentamiseen järjestelmään. Työ kestää n. 25 min ja toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "PG7BS"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Infinity	joulukuu 2017	Q50 (V37), Q60 (V37), 3 l turbo bens.	valm.aika: 08.05.2015 - 07.09.2017 valm.numerot: JN1BFAV37U0510009 - ...0260013	Tietyt automaattivaihteiston ilmoittamattomat virheet saattavat johtaa määräysten mukaisen päästöjen luvattomaan kasvuun. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon moottorin ohjausyksikön ECM päivitykseen. Toimenpide kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on on informoinut virheestä. Työ merkitään Valmistajan huoltotiedostoon koodilla "R1726"
Isofix-istuimet	toukokuu 2017	Useanmerkkiset Isofix-lastenistuimet	KBA-ilmoitus (Kraftfahrt- Bundesamt, Saksa)	KBA varoittaa istuimen käytöstä, jossa käytetään yksinomaan irrallista kiinnityshihnaa istuimen kiinnitykseen, joka kiinnitys onnettomuustilanteissa saattaa aiheuttaa lapsen loukkaantumisen istuimessa. Näitä kiinnitystapoja tarjotaan usean Internet-kauppaa käyvän yrityksen toimesta kaukoidässä.
Jaguar	helmikuu 2017	F-tyyppi (X152), XE (X760)	valm.aika: 16.02. - 20.12.2016	Sarjassa etuistuinten turvavöiden kiristimiä saattaa esiintyä pyroteknisistä syistä, että kiristin ei toimi. Turvavöiden valmistusaika tarkistetaan ja kiristimet vaihdetaan tarvittaessa. Tarkistus kestää n. 10 min. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "J081".
Jaguar	marraskuu 2017	F-tyyppi (X152)	valm.aika: 16.01.2016 - 24.04.2017 mallivuosi 2018 valm.numerot: K46547 - K50387	Toimintahäiriö etumaisissa suuntavilkkuissa tai ajovalojen ohjausyksikössä, joka ohjaa myös vilkkujen toimintaa, ei muuta vilkkujen toimintaa ja varoitusvalon toimintaa nopeammaksi kuten pitäisi kuljettajan informoimiseksi. Huolto päivittää ohjausyksikön. Työ kestää n. 25 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "H026"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jaguar	marraskuu 2017	F-Pace (X761), XE (760), XF (X260), 2.0 l dieselit	valm.aika: 01.11.2016 - 06.04.2017 mallivuodet 2017 - 2018 valm.numerot: XE: P06281 - P18445 XF: Y15636 - Y54217 F-Pace: 340001 - 242767 sekä 891494 - 899999	Polttoaineen palautusputkistossa saattaa esiintyä vuotoja, voimakkaammat vuodot saattavat olla huomattavia ja kuljettajan havaittavissa, vuodot ajoradalle joutuessaan riskinä turvallisuudelle ja palovaara. Syynä epäonnistunut letkujen vulkanointi. Ajoneuvon huolto vaihtaa letkut, työ kestää 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "H016"
Jaguar	joulukuu 2017	F-Pace (X761), XE (760), XF (X260) XJ (X351)	valm.aika: 01.09.2016 - 17.08.2017	Kojelaudan näyttöpäätte ei saata kyseisissä ajoneuvoissa aina toimia ja kuitenkin ajon aikana palautua. Ilman näyttöä saattavat tärkeitä tiedot kuten nopeuden valvonta häiriintyä. Huolto tarkastaa näytön toiminnan ja päivittää tämän ohjelman tarvittaessa. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Jaguar	helmikuu 2017	XE (X760), vain diesel	valm.aika: 06.10.2014 - 30.06.2015 (mv 2016) valm.numerot: SAJAB4C1XGA900002 - SAJAB4CN0GA911884	Valmistuksen tarkastuksessa on havaittu, että polttoaineenjäähdyttimen eräs paikka ei ole kovajuotettu ja saattaa aiheuttaa polttoainevuodon, lisääntyneen kulutuksen ja palovaaran. Tienpinnalle joutuessaan voi olla vaarana myös onnettomuusriskin kasvu. Polttoaineenjäähdytin vaihdetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "J079"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jaguar	elokuu 2017	XF (X250)	valm.aika: 08.04.2013 - 26.08.2015 mallivuodet 2013 - 2015	Sivuturvatyynyjen johtimet ohjausyksikköön on virheellisesti kytetyt, jonka johdosta tyynyt joko aukeavat hitaasti tai ei lainkaan aiheuttaen kolaritilanteissa vammautumisvaaran. Kytentä korjataan. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "H033"
Jaguar	marraskuu 2017	XF (X250), vain USA- tuonnin mallit	valm.aika: 2009 - 2011	Takatan valmistamissa turvatyynyjen kaasugeneraattoreissa saattaa ajopanosken materiaalissa esiintyä kosteuden tai lämpötilan aiheuttamaa toiminnan muuttumista. Turvatyynyn toiminnassa kolaritilanteissa saattaa tyyny aueta hallitsemattomasti ja kaasugeneraattorista ilmetä metallikappaleiden irtoamista. Kyseiset tyynyt vaihdetaan, työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on infomoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "J069"
Jaguar	marraskuu 2017	XJ (X350), XJ (351)	valm.aika: 30.06.2010 - 22.08.2010 mallivuosi 2010 - 2011 valm.numerot: V00005 - V12021	Ohjelmavirheen vuoksi ei etuturvatyyny aukene odotusten mukaisesti keulakolarissa ja saattaa johtaa matkustajan vakavaan loukaantumiseen keulakolarissa. Huollossa päivitetään ohjausyksikköön uusin ohjelmaversio. Työ kestää n. 20 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "H034".



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jeep	helmikuu 2017	Cherokee (KL)	valm.aika: 26.07.2013 - 05.02.2016	Istuin tai istuinten kiinnitys on tehty mahdollisesti virheellisellä kiristysmomentilla. Löystyminen saattaa lisätä tapaturmariskiä kolaritilanteissa. Kireydet tarkastetaan. Työ kestää n. 0,8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Jeep Dodge	elokuu 2017	Jeep Compass (MK), Jeep Patriot (MK), Dodge Journey	valm.aika: 08.05, - 12.07.2016	Johdinpistokeliitokset vauhtipyörän liiketunnistimessa ja nokka-akselin tunnistimissa saattavat olla epäasiallisesti suoritettut ja saattavat hetkellisesti aiheuttaa signaalikatkoksen ja pysäyttää moottorin toiminnan ja edelleen sytyttää häriövalon. Liittimet uusitaan kaikissa mainituissa Jeep- ja Dodge-ajoneuvoissa. Työ kestää Dodgeissa 0,9 ja Jeepeissä 1,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Vamistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Jeep	lokakuu 2017	Compass (PK), Patriot (PK), Chrysler Sebring/200, Dodge Avenger	valm.aika: 14.02.2009 - 13.08.2014	Turvatyynyjen ja vyön kiristimien ohjausyksikkö saattaa toimia kolaririnateessa epätydyttävästi eikä ohjaa tyynyjen ja vyön kiristimien toimintaa onnettomuustilanteissa oikein ja saattaa aiheuttaa matkustajille vammautumisriskin tai menehtymisen. Ohjausyksikkö vaihdetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon sisäisellä koodilla "S61"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jeep	huhtikuu 2017	Grand Cherokee (WK)	valm.aika: 2014 - 2015	Edellämainittujen ajoneuvojen sähköinen valitsin saattaa mahdollistaa ajoneuvon liikkumisen vaikka käynnissä oleva moottori ilman käsijarrua ja vaihteen valitsin ei ole PARK-asennossa. Ajoneuvon asennetaan uusi ohjelma, joka sisältää "Auto-Park"-ohjelman, ja joka mahdollistaa kuljettajan unohtaessa valitsimen siirtämisen PARK-asentoon ajoneuvon pysäköintijarrun toiminnon. Jokaiseen ajoneuvoon lisätään käyttöohjeeseen tieto kyseisen ohjelman toiminnasta. Ohjelman asennus kestää ajoneuvotyypistä riippuen n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Jeep	huhtikuu 2017	Renegade	valm.aika: 25.08.2014 - 25.06.2016	Muutamista ajoneuvoista saattaa puuttua vetokytkimen kiinnityspultteja, jonka johdosta saattaa syntyä vetokytkimen löystymistä ja melua ajoneuvon takaosassa. Löysyys saattaa johtaa kytkimen irtoamiseen ja aiheuttaa vahingon vaaran. Kytkimeen asennetaan puuttuvat kiinnityspultit ja kiristetään nämä ohjeen mukaisilla kiristysmomenteilla. Tarkistus kestää n. 0,2 h ja lisättynä 0,5 h kiinnityspulttien lisäämisellä ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jeep	huhtikuu 2017	Wrangler (JK)	valm.aika: 14.06.2015 - 13.08.2016	Etutunnistimen johtimisto saattaa irrota kolaritilanteessa, jonka seurauksena ORC-tunniste ei tavoita turvatyynyjä ja turvavöiden kiristimiä ja joka saattaa aiheuttaa kuolemanvaaran tai vakavan loukaantumisen kolaritilanteessa. KaaPELLIITOS modifioidaan ja johtimisto kiinnitetään toiseen paikkaan. Työ kestää n. 1,1 h ja on asiakkaalle maksuton Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Kawasaki mp	syyskuu 2017	Versys-X300 (KLE300CH)	valm.aika: mallivuosi 2017	Kyseisessä pyörätyypissä mallivuodelta 2017 saattaa takavalon kuori irrota tärinän vuoksi kiinnityksestään valaisimen rungosta. Valaisimen kuoren kiinnitys parannetaan, työ kestää n. 25 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "DAH 122" ja kahdella näkyvällä värimerkillä uuteen valaisimen kuoreen.
kawasaki mp	marraskuu 2017	Z900 (ZR900B)	valm.aika: mallivuodet 2017 -2018 valm.numerot: ZR900BH: JKAZR900BBDA00111 - JKAZR900BBDA27835 ZR900BJ: JKAZR900BBA000002 - JKAZR900BBA001413	Takaiskunvaimentimen ohjausvarren asennusreikä rungossa saattaa avartua ja iskunvaimennin irrota ja jousitus sortua aiheuttaen onnettomuusriskin. Virhe tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan asentamalla vahvistuskulma kohteeseen. Erikoistapauksessa vaihdetaan runko asiakkaalle ilmoittaen. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään koodilla "DAH 34" valmistajan huoltotiedostoon ja asennettuun vahvistuskulmaan.

<b>Merkki</b>	<b>Ilm.aika</b>	<b>Malli</b>	<b>Valm. aika/valm.numero</b>	<b>Virheilmoitus</b>
Lancia	joulukuu 2017	Flavia (JS)	valm.aika: 02/2012 - 05/2013	Istuimen asennon tunnistinyksikön virhe saattaa estää turvatyynyn ja vyön kiristimen virheettömän toiminnan, joka on turvallisuusriski matkustajalle. Tunnistinyksikkö vaihdetaan, työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Lancia	syyskuu 2017	Thema	valm.aika: 03/2011 - 07/2012	Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattorin vika saattaa aiheuttaa kontrolloimattoman tyynyn täyttymisen. Kun tyyny aktivoituu, tällöin saattaa esiintyä pienten metallipartikkeleiden sinkoilua. Tyyny vaihdetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Lancia	syyskyy 2017	Ypsilon	valm.aika: 09. - 12./2016	Osatoimittajan epätasaisen laadun vuoksi saattaa etumaisten turvavöiden kiristimissä esiintyä virhetoimintaa. Onnettomustilanteessa saattaa kaasugeneraattori irrota ja aiheuttaa tapaturma-vaaran. Kiristimet vaihdetaan. Työ keastää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Landrover	elokuu 2017	Defender	valm.aika: 20.10.2014 - 05.01.2015 mallivuosi 2015	Tietyissä mallivuoden 2015 Defender-ajoneuvoissa saattaa jarrusatulan kiinnityksestä pyörän tuentaan aiheutua liikettä, jonka johdosta etumainen jarrunestojohdin kuulu aiheuttaen mahdollisesti nestevuotoa. Kiinnitys tarkastetaan ja jarrunestojohdin/johtimet uusitaan tarvittaessa. Vaihtotyö kestää n. 1h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistaja huoltotiedostoon koodilla "N64"
Land Rover	helmikuu 2017	Discovery Sport, Range Rover (IV), Range Rover Sport (II)	valm.aika: 13.07. - 22.11.2016 valm.numerot: Discovery Sport: CP2BGXHH636526 - CA2BGXHH651545 Range Rover Sport: WAEFF1GA105496 - WR2FE6HAQ24402, WA2EF1GA105496 - WG2FK8HA666936 Range Rover: GS2EF7GA304537 - GS2FK1HA32059	Sarjassa turvavöitä kyseisissä ajoneuvoissa saattaa esiintyä häiriö, että pyrotekinen herätin ei syty jonka johdosta vyön kiristin ei toimi. Vöiden valmistusajat tarkistetaan ja kiristimet vaihdetaan tarvittaessa. Tarkistus kestää 10 min. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "P095"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Land Rover	helmikuu 2017	Discovery (IV) , Range Rover (IV), Range Rover Evoque, Range Rover Sport	valm.aika: 12.07 - 26.10.2016 valm.numerot: Range Rover Sport: WA2KF5GA664702 - .. 665736 Discovery: RA2AN6HA000108 - ..AK3HA000167 Evoque: A2AN6HL9121070 - ..2HL921082 VA2AN4HH178184 - .. 2HH195212 Range Rover Sport: WR2KF3GA111474 - WG2PF4GA119436 Range Rover: GS2PF6GA310620 - .. 4GA318022	Sarjassa Autolivin valmistamia etumatkustajan turvatyynyjä saattaa esiintyä, että turvatyynyn sytytysmekanismi ei toimi, eikä tyyny kolaritilanteessa täyty. Niissä ajoneuvoissa jotka ovat vielä myyjillä 1.02.2017, tulee korjaus suorittaa ennen asiakkaalle luovuttamista. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "P094"
Land Rover	huhtikuu 2017	Discovery Sport, Evoque	valm.aika: Discovery Sport: 10.07 - 18.10.2016 Evoque: 04.07 - 14.10.2016 Valm.numerot: Discovery Sport: CA2AN9HH633943 - CA2BN2HH653045 Evoque: VA2N1GH166718- VA5BN3HH188706	Moottorin johdinsarja saattaa hankautua välilijäähdyttimen tukeen. Tämän seurauksena saattaa esiintyä varoitusvalon syttyminen, äkillinen moottorin toimintahäiriö ilman varoitusta ja pahimmas- sa tauksessa tulipalo moottoritilassa. Johdinsarjan etäisyys välilijäähdyttimen tukeen tarkastetaan ja tarvittaessa liitetään sarjaan pidike tämän uudelleen sijoittami- seksi. Tarvittaessa uusitaan johdinsarja. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja ajoneuvon huolto- vihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Land Rover	marraskuu 2017	Discovery Sport, Range Rover Evoque	valm.aika: 02.-07.03.2017	On havaittu, että polttoainepumppumodulin kiinnitysrenkas polttoainetankissa saattaa olla virheellisesti asennettu. Jos näin on, käyttäjä saattaa havaita kohonneen polttoaineen kulutuksen, muutamissa tapauksissa saattaa olla myös seurauksena polttoainevuoto auton alle. Huolto tarkastaa asennuksen tilan ja tarvittaessa korjaa sen. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton, jos osien uusintaa edellytetään, n. 3,2 h. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "N030".
Land Rover	marraskuu 2017	Discovery (V), Range Rover Sport (II), Range Rover Velar, vain 2.0 I dieselit	valm.aika: 15.02 - 30.03.2017 valm.numerot: Range Rover Sport: 142204 - 148127 Range Rover Velar: 700123 - 700210 Uusi Discovery: 005892 - 013040	Polttoaineen palautusputkistossa saattaa esiintyä vuotoja, voimakkaammat vuodot saattavat olla huomattavia ja kuljettajan havaittavissa, vuodot ajoradalle joutuessaan riskinä turvallisuudelle ja palovaara. Syynä epäonnistunut letkujen vulkanointi. Ajoneuvon huolto vaihtaa letkut, työ kestää n. 45 min, Velarissa 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "N033"
Land Rover	joulukuu 2017	Range Rover (IV) Range Rover Sport (II)	valm.aika: 01.09.2016 - 17.08.2017 valm.numerot: Range Rover: 311572 - 366599 Range Rover Sport: 112609 - 166288 ja 664289 - 691414	Kojelaudan näyttöpäätte ei aina saata toimia ja ajon aikana kuitenkin ajoittain palautua. Ilman näyttöä saattavat tärkeät tiedot kuten nopeuden valvonta häiriintyä. Huolto tarkastaa näytön toiminnan ja päivittää tämän ohjelman tarvittaessa. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	marraskuu 2017	IS (XE 1), (XE 2), (XE 3)	valm.aika: 07.02.2003 - 23.09.2016	Auetessaan turvatyynyt saattavat ei aueta toivotulla tavalla aiheutten loukkaantumisvaaran. Valmistaja kutsuu kyseiset ajot takaisin kuitenkin kertomatta jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Maserati	tammikuu 2017	Ghibli III, Quattroporte VI	valm.aika: 2015	On mahdollista, että etupyörän laakerit eivät täytä Maseratin laatuvaatimuksia ja on siksi vaihdettava. Virheelliset laakerit saattavat aiheuttaa melua ja värähtelyä normaalissa ajossa. Laakerit vaihdetaan valmistusnumeron perusteella, vain vasen, vain oikea tai molemmat. Vaihtotyö kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "#30"
Maserati	helmikuu 2017	Ghibli III, Quattroporte VI	valm.aika: mallivuosi 2017	On mahdollista, että taka-akselin tasauspyörästö ei vastaa laatuvaatimuksia ja saattaa aiheuttaa epänormaalia ääntä ja öljyvuotoja normaaliajossa. Pyörästö tarkistetaan, jos havaitaan puutteita (kirstysmomentit), koko pyörästö vaihdetaan. Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "#328"



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Maserati	elokuu 2017	Ghibli III, Levante, Quattroporte	valm.aika: 2014 - 2017	Istuintoimintojen kaapelikimppu saattaa hankautua istuimen metalliosiin ja aikaansaada pitkäaikaisessa käytössä istuimen toimintahäiriöitä ja harvoissa tapauksissa oikosulun. Johdinkimppu tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa. Työ kestää n. 1h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon sisäisellä koodilla "#342"
Maserati	elokuu 2017	Levante Diesel	valm.aika: mallivuosi 2017	Ahtimen ja ahtoilman jäähdyttimen välinen letku saattaa repeytyä aiheuttaen tehokatoa ja varoitusvalon syttymisen mittaristossa. Letku vaihdetaan. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "#349"
Matkailu- ajoneuvot	heinäkuu 2017	koskee seuraavia ajo- neuvomerkkejä: Bravia, Fendt, Hymer, Knauss, LMC, Niessmann & Bishof, Tabbert, Weinsberg	valm.aika: 01/2016 - 01/2017	Tietyissä kaasuliitinrasioissa GOK ja Truman saattaa esiintyä epätiiveyttä. Tämä koskee yksinomaan tuotteita joissa on keltainen tartuntarengas ja pvm-koodaus 01/2016 - 12/2016 ja 01/2017. Virheestä saattaa seurata hallitsematonta kaasuvuotoa. Ajoneuvon haltijoiden tulee välittömästi poistaa käytöstä kyseisen tyyppiset rasiat käytöstä. Korjaustoimenpiteenä voidaan käyttää ns. kytkentäventtiiliä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	heinäkuu 2017	2 (DE), 3 (BL), 6 (GH)	valm.aika: 2007 - 2010 valm.numerot: 2 (DE): JMZ DE .... ..10018 - 404008 3 (BL): JMZ BL .... .. 100596 - 239889 6 GH: JMZ GH ... ..100113 - 43796	On mahdollista, että istuinkorkeuden säätömekanismi saattaa pettää materiaalisista tai löystyy lukituslevyssään. Tämä aiheuttaa ääntä ja pahimmassa tapauksessa säätö ei toimi. Mekanismi tarkastetaan murtumien osalta, korjaustarpeen esiintyessä mekanismi vaihdetaan ja jos ei ole korjattavissa, mekanismi vaihdetaan modifioituun versioon. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "AH006A"
Mazda	maaliskuu 2017	3 (BM)	valm.aika: 24.09. - 16.10.2016	Polttoainepaluuohdin saattaa olla virheellisesti liitetty polttoainetankkiin kokoonpanotyökalun toimintahäiriön vuoksi ja saattaa aiheuttaa vuodon kyseisessä kohdassa. Kohta tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan tankki. Tarkistus kestää 20 min, vaihto 2,2 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "AG020A"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	maaliskuu 2017	3 (GJ), 6 (GJ), CX-5 (GH)	valm.aika: ei tiedossa	<p>1) Ruiskutuspuuttimien kiristysmomentit saattavat olla riittämättömät ja johtaa moottorin sisäiseen epätiiveyteen ja palamiskaasujen joutumiseen moottorin voitelupinnoille. Voiteluöljyssä saattaa tämän johdosta esiintyä saostumaa, joka kerrostuessaan öljysihtiin saattaa aiheuttaa moottorin voiteluhäiriöitä.</p> <p>Suuttimien kiristysmomentit tarkistetaan ja moottorin öljynpaine tarkistetaan. Liian pienen paineen esiintyessä puhdistetaan öljypumpun sihti.</p> <p>2) Jännitepiikit tai oikosulut ruiskutuspiirissä saattavat johtaa varokkeen palamiseen ja moottorinohjauksen häiriöihin. Tämän seurauksena yksittäiset sylinterit saattavat lopettaa toimintansa tai moottori pysähtyä. Moottorinohjausyksikkö päivitetään.</p> <p>Työt ovat asiakkaalle maksuttomat.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työt merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Mazda	toukokuu 2017	5 (CR), jälkiasennuksena tehty etumatkustajan turvatyynyn deaktivointikatkaisin	valm.aikia: 11.02.2005 - 17.09.2010 valm.numerot: JMZ CR 19 ... 100115-374265	<p>Jälkiasennettavan etumatkustajan turvatyynyn deaktivointikatkaisijan asennus saattaa olla suoritettu virheellisesti, jonka seurauksena sivu ja pääturvatyynyt eivät aukene toivotulla tavalla sivutörmäyksessä. Kyseinen katkaisin on toimitettu tarvikkeena ja asennettu tilauksesta.</p> <p>Turvatyynyjen ohjausyksikkö päivitetään.</p> <p>Työ kestää 30 min ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "AH003A"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	heinäkuu 2017	5 (CR)	valm.aika: 11.02.2005 - 17.09.2010	Jälkiasennetun etumatkustajan turvatyynyjen deakvitointikatkaisimen osalta tulisi tyynyjen ohjausyksikkö päivittää. On mahdollista, että tyynyjen aukeaminen ei kolaritilanteissa tapahdu tästä syystä toivotulla tavalla. Koska ei ole tiedossa mihin ajoneuvoihin katkaisin on asennettu, ajoneuvon haltijoiden on otettava yhteys merkin huolto-organisaatioon päivityksen saamiseksi. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "AH 003A"
Mazda	huhtikuu 2017	6 (GG)	valm.aika: 14.09.2002 - 14.09.2005 14.03.2005 - 31.10.2007	Takata-turvatyynyjen vaihdon laajentuessa Mazda 6- malleihin on pitkittynyt vaihtoa varaosatoimituksia koskevista logistisista syistä. Vaihdon kohteina olevien turvatyynyjen kaasugeneraattorien jatkuvat kosteusongelmat saattavat aiheuttaa tyynyjen epänormaalien avautumisen ja tyyny-yksikön rungon epänormaalien murtumisen ja jopa matkustajan kuolettavan loukkaantumisen onnettomuustilanteissa. Kaasugeneraattorit vaihdetaan. Työ kestää 0,3 - 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mazda	heinäkuu 2017	Mazda 6 (GJ) Mazda 3 (Euroopassa)	valm.aika: 31.07.2012 - 01.12.2014	Puutteellinen jarrumännän tiivistelmansetti saattaa johtaa veden joutumiseen jarrusatulaan. Tämän seurauksena saattaa käsijarrun toiminta vaarantua. Jarrusatula vaihdetaan. Työ kestää n. 1,1 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	heinäkuu 2017	CX - 7 (ER), CX - 9 (TB)	valm.aika: CX 7: 08.05.2007 - 07.08.2012 CX 9: 01.02.2008 - 06.01.2014	On mahdollista, että etutukivarsiin tunkeutuu vettä, aiheuttaa korroosiota ja aikaansaa palloniveliön vioittumisen, kolinaa ja ohjausvaikeuksia. Tukivarret vaihdetaan ja työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Mazda	heinäkuu 2017	RX - 8 (SE)	valm.aika: 1. vika: 14.02.2003 - 16.02.2008 2. vika: 14.02.2003 - 07.05.2004	1. vika: Polttoainejohtimen liitos polttoainepumpussa saattaa aiheuttaa johdinliitoksessa moottorin kuumuuden aiheuttamana johtimen murtumia aiheuttaen vuotoja ja ääritapauksessa palovaaran. 2. vika: Etutukivarren pallonivel saattaa valmistusvirheen vuoksi löystyä, seurauksena ajoneuvon ohjauskyvyttömyys. 1. tapauksessa vaihdetaan polttoainepumppu, 2. tapauksessa vaihdetaan tukivarret. 1. tapauksen vaihto-aika on n. 1,7 h ja 2. tapauksen n. 2 h. ja työt ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	maaliskuu 2017	A-luokka (176), B-luokka (246), C-luokka (205) CLA (117), E-luokka (213) GLA (156) GLC (253)	valm.aika: 02/2014 - 02/2017	Jos käynnistin esiintyvän vaurion vuoksi juuttuu kiinni esim. moottorivaurion vuoksi (vesilukko), vaatii käynnistys hyvin korkean käynnistysvirran virtapiirissä olevan rajoittimen läpi. Useiden yritysten jälkeen saattaa kyseinen rajoitin ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran. Ratkaisuna virtapiiriin asennetaan varoke. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	kesäkuu 2017	A-luokka (176), B-luokka (242), (246), CLA (117) E-luokka (213), GLA (156)	valm.aika: 08/2016 - 03/2017	Kyseisten ajoneuvojen turvatyynyissä saattaa esiintyä laukaisupanosten virheitä, minkä johdosta tyynyt eivät toimi. Kyseiset turvatyynyt vaihdetaan. Työ kestää n. 3,5 h riippuen vaihdettavien tyynyjen lukumäärästä ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvojen haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2017	A-luokka (176), B-luokka (246) C-luokka (204, 205) CLA (117) E-luokka (207, 212) GLA (156) GLC (253) GLK-luokka (204)	valm.aika: 11/2011 - 08/2017	Mainituissa ajoneuvoissa on puutteellinen ohjausakselikotelon maadotus. Ratin sähköisiin toimintoihin liittyvän kontaktikaapelirasian sisällä olevaan piirilevyyn kohdistuvan sähköstaattisen varauksen purkautuminen saattaa aiheuttaa kuljettajan turvatyynyn aiheuttoman laukeamisen. Piirilevyn vahingoittuminen aikaansaa tosin turvalaitepiirin varoitusvalon syttymisen. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan mainittujen ajoneuvojen ohjausakselin maadotus ja korjataan tarvittaessa. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	huhtikuu 2017	Citan (415)	valm.aika: 25.08.2016 - 13.09.2016	Jarruputket alustassa saattavat olla virheellisesti kiristetyt, jonka johdosta saattaa syntyä jarrunestevuoto. Tämä saattaa johtaa jarrujärjestelmän tehottomuuteen ja turvallisuuden vaarantumiseen liikenteessä. Esitoimenpiteenä tarkastetaan johtimien kiristysmomentit ja lisätään tarvittaessa jarrunestettä. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	toukokuu 2017	Citan (415)	valm.aika: 16.11. - 08.12.2016	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa ohjausakselin suojaputki säröillä valmistusvian vuoksi. Ääritapauksissa suurilla ohjavoi- milla saattaa suojaputki pettää ja onnettomuustilanteissa aiheuttaa vammautumisriskin kuljettajalle. Suojaputki vaihdetaan. Työ on ajoneuvon haltijoille maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	toukokuu 2017	C-luokka (205), E-luokka (238) GLC (253) S-luokka (222)	valm.aika: 06/2016 - 03/2017	Etumaisten turvavöiden kiristimien sytytyspatruunoiden panok- set eivät mahdollisesti ole syttyvyydeltään spesikaation mukai- sia ja saattavat nostaa vammautumisriskiä kolaritilanteissa. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan etumaiset turvavyöt. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	tammikuu 2017	CLA (117) tavaratilavarust.	valm.aika: 02/2016	Määrätyissä CLA- ajoneuvojen tavaratilavarusteena olevan istuinrivin kiinnityskiskon kiinnitys ei mahdollisesti täytä spesi- fikaation vaatimuksia. Etupään kolarissa istuimeen kohdistuvas- sa kovassa rasituksessa saattaa kiinnityskisko löystyä ja istuimet irrota. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kiinnityspultit. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	tammikuu 2017	E-luokka (207), vain Coupe/Cabrio 6-/8- syl. moottorit	valm.aika: 06/2016 - 09/2016	Tietyissä E-luokan Coupe/Cabrio ajoneuvoissa (BR 207) 6-/8-syl. Moottoreissa on virheellinen taempi moottoritilan verhoilu, jonka vuoksi väli pakokaasujärjestelmään on puutteellinen ja saattaa aiheuttaa palovaaran. Ajoneuvon edustaja tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa verhoilun. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	maaliskuu 2017	E-luokka (213), varustelukoodi U 10 (etumatkustajaistuun painontunnistimella)	valm.aika: 10/2015 - 09/2016	Etumatkustajatunnistin saattaa ei olla ohjeiden mukaisesti asennettu. Jos istuin on etumaisessa tai takimmaisessa asennossa, saattaa tunnistimen painejohdin taittua ja johtaa siihen, että matkustaja tunnistetaan lastenistuimeksi. Tämä estää etumatkustajan turvavyönnin toiminnan ja aiheuttaa matkustajan vammautumisen onnettomuustilanteessa. Kuljettajalle tulee tieto turvavyönnin deaktivoitumisesta moninäyttöön. Painejohdinten toiminta tarkastetaan ja tarvittaessa tunnistusjärjestelmä uusitaan. Työ kestää n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	heinäkuu 2017	E-luokka (213) taksiautot	valm.aika: 11.01.2016 - 21.04.2017	Määrätyissä E-luokan ajoneuvoissa (BR 213) saattaa katolla olevan taksikyltin yläosa irrota liimauksestaan alustaansa ja mahdollisesti aiheuttaa vaaraa muille tielläliikkuville. Kyltti korjataan, kesto aika n. 1h ja työ on asiakkaalle maksuton Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	heinäkuu 2017	E-luokka (213), S-luokka (222) moottori M177 (AMG 8-syl)	valm.aika: 08/2016 - 05/2017	Turbon voiteluöljyjohtimessa saattaa esiintyä tärinän ja lämpötilan vaihtelun aiheuttamaa mikrohalkeilua. Tästä saattaa seurata öljyvuotoa, joka kuumien pintojen kanssa kosketuksiin joutessaan saattaa aiheuttaa palovaaran. Johdin vaihdetaan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2017	E-luokka (207, 213), GLE (166, 292) GLS (X166)	valm.aika: 08/2015 - 06/2016	Tietyissä ajoneuvoissa saattaa sähköisen ohjaustehostimen pistoke olla epätiivis ja mahdollistaa kosteuden tunkeutumisen ohjausyksikköön. Tämä saattaa johtaa signaalikatkoksiin ja tehostimen toimintahäiriöihin. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan liitospistoke kuten myös tarkastetaan tehostimen toiminta ja tarvittaessa myös ohjausyksikkö vaihdetaan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2017	E-luokka (213)	valm.aika: 08/2016 - 04/2017	Määrättyjen turvavöiden kiristimien syytintöiminta ei mahdollisesti vastaa spesifikaatiota, jonka johdosta kiristimen toiminta saattaa onnettomuutilanteissa olla puutteellinen. Puutteellisiksi osoittautuneet vyöt vaihdetaan. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	toukokuu 2017	G-luokka (463)	valm.aika: 06/2012 - 01/2017	<p>Ohjausakselin nivelen puutteellisen kiristysmomentin vuoksi saattaa nivelen urahammastus kulua ennenaikaisesti ja ääritapauksissa suurilla ohjausvoimilla aiheuttaa vaaran ohjauskyvyttömyydestä.</p> <p>Kyseissä ajoneuvoissa vaihdetaan kuluneet osat.</p> <p>Työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Mercedes	helmikuu 2017	GLE (166), GLE AMG (166), M-luokka (166) M-luokka AMG (166)	valm.aika: 09/2014 - 03/2015	<p>Määrätyissä ajoneuvoissa on mahdollisesti etu- ja/tai taka-akselit kiinnitetty virheellisellä tavalla. Tämä saattaa aiheuttaa pulttiliitosten ylikuormittumista mainituissa akseleissa. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan kiinnityspultit.</p> <p>Vaihtoaika ei ole tiedossa ja työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita mahdollisesta virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	joulukuu 2017	G-luokka (463) Distronic-Plus	valm.aika: 01/2015 - 10/2017	Jos yhteydenpito DISTRONIC PLUS:an ja ESP:n kanssa ajon aikana aktivoidun DISTRONIC PLUS:n yhteydessä katkeaa (esim. CAN - väylän vahingoittumisen vuoksi), saattaa yhteydenpitohäiriön vuoksi ylläpidetty moottorin vääntömomentti jäädä päälle. Ajoneuvo riippumatta nopeudesta, ajotilanteesta tai jarrujen käytöstä jatkaa entisellä vääntömomentilla. Ajoneuvo voidaan kuitenkin jarrujen käytöllä tai vaihteiston N-asentoon saattamalla pysäyttää. Riippumatta vääntömomentista joudutaan käyttämään kuitenkin korkeampaa jarruvoimaa seurauksena jarrutusmatkan pidentyminen. Huolto päivittää ESP-ohjausyksikön. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	marraskuu 2017	GLE (166), GLE (292), GLS (X166)	valm.aika: 05 - 08/2016	Rintapellin eristys saattaa olla valmistusspesifikaation vastainen. Tämän johdosta on voinut joutua ylimääräistä eristysmateriaalia peittämään valmistusnumeroikkuna lasin alareunassa kuljettajan puolella. Eristimen lieve on lisäksi saattanut joutua tuulilasin liimauksen alle matkustajan puolella ja vaikuttaa turvatyynyn toimintaan kolaritilanteissa estämällä tyynyn saamaa tukea tuulilasista liimauksen irrotessa. Huolto tarkastaa eristyksen tilan ja muokkaa tätä tarvittaessa. Tuulilasin liimaus uusitaan tarvittaessa. Työ kestää n. 9 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	tammikuu 2017	S-luokka (217), S-luokka AMG (217), vain Coupe ja Cabrio	valm.aika: 02/2015 -03/2016	Määrätyissä S-luokan ajoneuvoissa (BR217) ulosvedetty hihna ei kelaudu takaisin kuten suunniteltu, ja tämä saattaa rajoittaa turvallisuutta onnettomuustilanteissa. Ajoneuvon edustaja korjaa hihnansyötön. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2017	S- luokka (222)	valm.aika: 03/2017 - 05/2017	Joissain ajoneuvoissa saattaa sisätiloissa oleva maadotusjohdimen kontakti olla asennustyön yhteydessä vahingoittunut. Tämä saattaa johtaa kontaktihäiriöihin ja jännitehäviöihin ja mahdollisiin oikosulkuihin. Jos jännitehäviö on pitkäaikaista, saattaa tämä johtaa myös ajoneuvon toimintakatkoihin. Maadotuksen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	joulukuu 2017	S-luokka (222)	valm.aika: 01/2017 - 07/2017	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa olla virheellinen kaapelointi varmistusyksikköön sisätiloissa, joka turvatyynyjen toisen vaiheen aukeamistilanteissa johtaa siihen, että suurin osa tehon tarpeesta rajoittuu sisätilojen toimintoihin ja varmistusyksikkö ei automaattisesti aktivoitu. Näihin toimintoihin voidaan lukea mm. automaattinen ovin lukituksen poisto, hälytysilmoituksen teko ja varoitusvilkkujen aktivointi. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon pyroteknisten toimintojen ohjautumisen sovittamiseen. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2017	SLC (172), SLC (172) AMG, SLK- luokka (172) SLK- luokka (172) AMG	valm.aika: 06/2015 - 01/2017	<p>Tietyissä ajoneuvoissa sähköinen ajovakausohjelma ESP on virheellinen. Kun käytetään ajohallintaohjelmaa, esim. Tempomatia ja tämän aikaansaamaa jarrutusta, tämän nopea päättymisen saattaa jättää jarrujärjestelmään jäännöspainetta jarrujen jäädessä laahaamaan ja edelleen ylikuumentuen. Tämä saattaa tapahtua hyvin lyhyen aikavälin aikana (&lt; 100 ms) automaattisen ajoavustuksen aikana. Kuljettajan käyttäessä uudelleen jarruja, jäännöspaine häviää jarrutuksen päättyessä.</p> <p>ESP-ohjelma päivitetään, työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Mercedes	toukokuu 2017	Sprinter (906)	valm.aika: 14.04 - 29.11.2016	<p>Korotetuissa ajoneuvoissa on akselin ja jousen väliin asennettu pulttikiinnityksellä valukappale. Jousipakan ja valukappaleen välillä olevat epätasaisuudet saattavat aikaansaada murtumia mainitussa kappaleessa. Läpi kappaleen syntyneet murtumat saattavat johtaa kiinnityksen pettämiseen ja akseliston toiminnan häiriöihin.</p> <p>Mainituissa ajoneuvoissa vaihdetaan välikappaleet.</p> <p>Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	marraskuu 2017	Vito (447), V-luokka (447) vain nelivetomallit	valm.aika: 31.07.2017 - 16.08.2017	<p>Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa syntyä vasempaan etujarruletkuun hankaamaa ja tämä edelleen aiheuttaa letkun mutkan kohdalle nestevitauksen kuristumaa ja jarrudynamiikan muutoksen syntymistä virtaushäiriön vuoksi.</p> <p>Kyseisissä ajoneuvoissa tarkastetaan jarruletkut ja tarvittaessa uusitaan. Työ on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Mercedes	joulukuu 2017	Vito (477), V-luokka (447)	valm.aika: 01/2014 - 06/2017	<p>Kyseisten ajoneuvojen turvatyynyn maadoitus rattitunneliin saattaa ei olla riittävä. KytKentärasian vahingoittumien rattikeskiössä saattaa johtaa turvatyynypiirin sähköstaattisen kipinän aiheuttamaan kuljettajan turvatyynyn arvaamattomaan laukeamiseen. KytKentärasian virheestä tulee tieto varoitusvalon muodossa.</p> <p>Jos tätä ei noudateta, saattaa tynny laueta arvaamatta. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa maadoitus korjataan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Mini	helmikuu 2017	Mini (F54), Mini (F55), Mini (F 56), Mini (F 57)	valm.aika: 2016	<p>Etumatkustajan pää-, taive- tai sivuturvatyynyt, vaikkakin sähköisesti ohjatut, eivät ensivaiheessa aukene epäkelvon sytytysmateriaalin vuoksi. Kyseiset turvatyynyt vaihdetaan.</p> <p>Työ kestää 1 - 6 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoille virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	heinäkuu 2017	Outlander (III), vain PEHV Plugin - Hybridi-mallit	valm.aika: mallivuodet 2014 - 2015	Normaali moottorinohjausyksikkö ja PEHV:n ohjausyksikkö eivät ole yhteneviä ja johtaa käynnistysakun vajaalataukseen. Ääritapauksessa moottori ei käynnisty. Ohjausyksikkö päivitetään ja moottoriin vaihdetaan sytytystulpat. Työ kestää 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään koodilla "R3031 11" valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon.
Monroe jousijalka	toukokuu 2017	Koskee Mercedes A/B- luokkan varaosamarkki- noita	valm.aika: 01.06. - 31.08.2016 A-luokka W169) valm.v. 2004 - 2012 osantro E7093/ koodi 5 412096 479113 osantro G8114/ koodi 5 412906 479120 B-luokka (W245) valm.v. 2005 - 2011 osantro E7099/ koodi 5 412096 47904	Virheellinen hitsiliitos saattaa johtaa jousijalan murtumiseen. Tämä saattaa johtaa ajoneuvon hallinnanmenetykseen. Tarkoissa analyyseissä virheellisten osien määrässä on päädytty 3 kpl määrään. Varmuussyistä vaihdetaan kuitenkin kaikki osat. Tarkistus kestää 15 min ja vaihtotyö 1 h. ja on asiakkaalle maksuton. Myyjä on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.
Nissan	lokakuu 2017	Almera (N16), Almera Tino (V10), Patrol, Terrano II, X-Trail (T30)	valm.aika: 01/2004 - 12/2012	v. 2016 annettua takaisinkutsua laajennetaan koskemaan pidempää valmistusjaksoa koskien turvatyynyjen kaasugeneraattorien vaihtoa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	syyskuu 2017	Micra (K14)	valm.aika: 23.05.2016 - 14.04.2017	Muutamissa mekaanisella virta-avainjärjestelmällä varustetussa ajoneuvoissa saattaa virtalukko olla virheellisesti asennettu ja pistokeliitos löystyä. Tämä saattaa aiheuttaa katkoksia sytytykseen ja moottorin pysähtymistä. Mahdollisesti uudelleen käynnistys ole mahdollista. Pistokeliitos tarkastetaan ja varmistetaan. Työ kestään. 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Nissan	helmikuu 2017	Note (E12), Pulsar (C13)	valm.aika: 10.08. - 18.10.2016	Pään suojaksi tarkoitetun turvatyynyn kaasugeneraattorin sytyttimen kemiallinen koostumus ei ole oikea, minkä johdosta on mahdollista, että kolaritilanteessa tyyny ei toimi. Tämän vuoksi kaikkien kyseisten ajoneuvojen tyynyt vaihdetaan. Työ kestää 1,2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Nissan	helmikuu 2017	Qashqai (J11)	valm.aika: 23.09.2013 - 26.05.2016	Määrätyissä ajotilanteissa saattaa oikean takalokasuojan sisäverhous muuttaa muotoaan ja koskettaa jarruletkua ja mahdollisesti vahingoittaa tätä. Verhoukselle asennetaan tuenta ja tarvittaessa jarruletku vaihdetaan. Työ kestää n. 25 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	joulukuu 2017	Qashqai (J11)	valm.aika: 1. - 28.06.2017	Taustapeilien suuntaviilkkuvalo ei saata toimia tilanteissa joissa peilien lämmitys on kytkettynä. Huolto tarkastaa kytkennät ja muuttaa niitä tarvittaessa. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on infomoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Opel	kesäkuu 2017	ADAM, vain lasikattoinen	valm.aika: mallivodet 2013 - 2017	Lasikatto saattaa ajon aikana irrota joko osittain tai kokonaan aiheuttaen vaaran muille tienkäyttäjille. Kattoon asennetaan lisävarmistukset. Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Opel	marraskuu 2017	ADAM, Corsa E, vain käsivaihteiset	valm.aika: v. 2016 - 2017	Käsijarrukahvan hammaskehän materiaalivirheen vuoksi saattaa esiintyä pidätysvoiman katoamista ja ajoneuvon liikkumista jarruttomana. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon tarkastettaviksi kertomatta kyselyistä huolimatta virheeseen liittyvistä jatkokotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	kesäkuu 2017	Antara	valm.aika: mallivuodet 2014 -2016	<p>Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa ilmetä käynnistysmoottorin virhetoimintaa viallisen starttikaapelinvuoksi. Starttimoottori saattaa harvoissa tapauksissa jäädä käymään käynnistyksen jälkeen ja ylikuumentaa siihen kiinnitetyn kaapelin aiheuttaen palovaaran. Käynnistysmoottori ja siihen liitetty kaapeli vaihdetaan.</p> <p>Työ kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Opel	tammikuu 2017	Astra K	valm.aika: 2016	<p>Etumatkustajan turvatyyny saattaa etukolarissa ei aueta oikein, koska tyyny ei täytä spesikaation vaatimuksia.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn ohjausyksikön.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Opel	tammikuu 2017	Astra K	valm.aika: 2016	<p>Etumatkustajan turvatyyny saattaa etukolarissa ei aueta oikein, koska tyyny ei täytä spesikaation vaatimuksia.</p> <p>Ajoneuvon edustaja vaihtaa tyynyn ohjausyksikön.</p> <p>Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	heinäkuu 2017	Insignia sähköinen kattoluukku ja lasikatto	valm.aika: 06/2008 - 08/2011	Kosteuden tunkeutuminen kattoluukun sähköiseen ohjaimen saattaa aiheuttaa oikosulun, toimintahäiriön ja jopa palovaaran. Ohjain vaihdetaan ja toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Opel	helmikuu 2017	Vivaro B	valm.aika: mallivuosi 2015 ja 2016	Taka-akselin Panhard-tangon kiinnitys ei muutamissa ajoneuvoissa ole tehty oikein. Tämän johdosta saattaa tanko murtua ja rengas hangata lokasuojaan. Ajoneuvo tarkastetaan ja tanko tarvittaessa kiinnitetään. Tarkastus kestää n. 15 min, vaihtotyö 3 h, ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Opel	heinäkuu 2017	Zafira C	valm.aika: 20.07.2016 - 02.02.2017	Kolmannen istuinrivin ja turvavöiden kiinnityspultit saattavat olla kiristetyt spesifikaation vastaisesti. Onnettomuustilanteissa tällä saattaa olla negatiivinen vaikutus toisen ja kolmannen istuinrivin matkustajiin. Kiinnitykset tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan spesifikaation mukaisiksi. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2017	208	valm.aika: 2016	Mahdollisesti epäsojivat komponentit hydraulikkayksikössä (ABS/ESP) saattavat vaikuttaa häiritsevästi hätäjarrutuksessa ja nopeassa kaistanvaihdossa. Hydraulikkayksikkö vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	joulukuu 2017	208	valm.aika: 21.07 - 21.09.2017	Etuakseliston muutamat kiinnityspultit saattava olla kiristetty väärällä kiristysmomentilla, jonka johdosta on vaarana, että pulttien löystymisen seurauksena kuljettaja saattaa menettää ajoneuvon hallinnan. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	tammikuu 2017	308, vain Break (Combi)	valm.aika 30.11.2015 - 08.12.2015	Takaluukun liimaukset eivät mahdollisesti ole suunnitellun mukaiset, minkä vuoksi luukun komponentit saattavat irrota. Ajoneuvon edustaja tarkistaa kyseiset liimaukset ja tarvittaessa vaihtaa luukun. Tarkistus ja mahd. vaihto kestävät maksimissaan 2 pv ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2017	308 (II)	valm.aika: 03.12.2014 - 22.01.2015	Poikittaisten tukivarsien kiinnityspultit saattavat murtua ja johtaa ajoneuvon hallittavuuden katoamiseen. Valmistaja ei ole informoinut takaisinkutsun jatkotoimista. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	508, 508 RXH	valm.aika: 25.08. - 27.09.2016	Ei spesifikaation mukaisen sytytyskemikaaliseksi vuoksi saattaa johtaa turvatyynyn toimimattomuuteen onnettomuustilanteessa. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, ei kuitenkaan ole kyselyistä huolimatta ilmoittanut jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita viheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	2008, 208, 3008, 308, 508	valm.aika: 2016	Alamittainen käynnistysmoottorin rele saattaa aiheuttaa palo-vaaran. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kertomatta kyselyistä huolimatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	3008 (I), 3008 (II)	valm.aika: 12.04. - 03.11.2016	Polttoainejohdin saattaa loppupäästään lisälämmittimelle vuotaa. Ajoneuvon valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takastukseen, ei kuitenkaan kyselyistä huolimatta ole antanut lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2017	3008 (II)	valm.aika: 23.05. - 13.10.2016	Ei spesifikaation mukaisesti kohdistetut ovien saranat ja puutteellisesti asennetut lukitukset saattavat johtaa siihen, että ovet toimivat huonosti avattaessa ja suljettaessa takerehlien saranaisaan. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta lisätiedoista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	heinäkuu 2017	3008 (II), 5008	valm.aika: 3008: 23.05. - 13.1.2016 5008: 17.01. -17.02.2017	Spesifikaation mukaan virheellisesti kohdistetut ovien saranat ja virheellisesti asennetut näiden lukitukset saattavat johtaa ovien toimintoja häiritsevästi siten että avaus- ja sulkemistilanteissa ovi liikkuu saranassa liukuen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta antamatta lisätietoja jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
peugeot	elokuu 2017	3008 (1), 3008 (II), 308 (II), 5008, 508	valm.ajat: 3008 (1): 12.04.2016 - 30.09.2016 3008 (II): 21.07.2014 - 15.09.2016 308 (II): 02.10.2013 - 04.04.2017 5008: 05.02.2014- 20.02.2017 508: 17.10.2013 - 30.04.2016	Starttimootorin kytkentäliittimen virheellisestä sijainnista johtuen starttikaapeli saattaa hankautua pakokaasujen kierrätysventtiiliin ja aiheuttaa oikosulkuvaaran. Valmistaja on kutsunut takaisin kyseiset ajoneuvot kuitenkin kertomatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	elokuu 2017	3008 (II)	valm.aika: 12.01. - 24.02.2017	Valmistusvirheen vuoksi saattaa esiintyä sivuturvatyynyn virhe-toimintaa. Valmistaja kutsuu kyseist ajoneuvot takaisin kuitenkin kerto-matta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	lokakuu 2017	3008 (I), 3008 (II), 5008	valm.aika: 05.04.2016 - 17.07.2017	Starttimoottorin kaapeli saattaa joutua kosketukseen moottorin osiston kanssa. Seurauksena saattaa olla oikosulku, jonka jäl-keen ajoneuvo ei ole enää käynnistettävissä. Ajoneuvon valmistaja kutsuu mainitut ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	lokakuu 2017	5008	valm.aika: 03.04. - 25.07.2017	Pyörän navan kiinnityspultit saattavat olla löysällä ja voivat irrota. Tämä saattaa johtaa ajoneuvon hallintavaikkeuksiin. Valmistaja on kutsunut mainitut ajoneuvot tarkastukseen kuiten-kaan kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Expert (III), Traveller	Valm.aika: Expert 13.06. - 07.09.2016 Traveller: 07.07. - 26.08.2016	Ohjausvaihteen ilmausventtiili saattaa olla virheellisesti asennettu ja johtaa mekaanisen kontaktin menetykseen ilmausventtiilin ja ohjausakselin välillä ja siten ohjauksen tehostuksen vähenemiseen. Valmistaja kutsuu ajoneuvot huoltoon, ei kuitenkaan ole antanut kyselyistä huolimatta lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Traveller	valm.aika: Expert: 22.01. - 23.06.2016 Traveller: 25.02. - 23.06.2016	Etuiskunvaimentimien kiinnitys saattaa löystyä ja aiheuttaa ajoneuvon hallintavaikeuksia. Ajoneuvon valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, ei kuitenkaan ole antanut kyselyistä huolimatta lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Traveller	valm.aika: Expert: 01.02.2013 - 09.07.2016 Traveller: 03.02. - 09.07.2016	Polttoainejohtimen ja tankin välinen tiiviste saattaa olla virheellisesti kohdistettu ja aiheuttaa polttoainevuotoa tankin ollessa täynnä tai ajoneuvon ollessa kallistuneena. Ajoneuvon valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, ei kuitenkaan ole antanut kyselyistä huolimatta lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Traveller	valm.aika: Expert: 09.05. - 19.08.2016 Traveller: 11.05. - 20.07.2016	Virheellisesti kiinnitetty turvatyynyn runko ja tämän sähkörasia saattavat johtaa tyynyn toimintaan ja/tai moottorin pysähtymiseen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin ei kyselyistä huolimatta ole antanut lisätietoja toimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Expert (III), Traveller	valm.aika: Expert: 22.10.2015 - 27.10.2016 Traveller: 22.01. - 27.10.2016	Korista puuttuvan muutaman tiivisteiden vuoksi saattaa vettä tunkeutua matkustajatilaan ja johtaa turvatyynyn ohjausyksikön häiriöön ja turvatyynyn hallitsemattomaan avautumiseen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, ei kuitenkaan kyselyistä huolimatta ole antanut tietoja lisätoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Korjaustyö merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Traveller	valm.aika: Traveller: 13.04. - 16.06.2016 Expert: 13.04. - 29.06.2016	Virheellisesti kiristetyt pyörien pultit saattavat löystyessään aiheuttaa pyörien irtoamista. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta lisätietoja jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), Traveller	valm.aika: Traveller: 13.04. -16.06.2016 Expert: 13.04. - 29.06.2016	Jarrutehostimen kiristystiukkuus poljinkoneistoon saattaa olla virheellinen ja aiheuttaa ilmapuodon jarrutehostimeen ja tehostukheikenemisen. Ajoneuvon valmista on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään Valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2017	Expert (II), (III), Traveller	valm.aika: Expert: 22.01. - 29.09.2016 Traveller: 01.02. - 29.09.2016	Korin epätiiveys saattaa johtaa veden tunkeutumiseen turvavyöryny ohjainyksikköön ja tämän virhetoimintoihin. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotiedoista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	elokuu 2017	Expert (III), Traveller	valm.aika: 06.01,2016 - 04.03.2017	Ilmastointikompressori on mahdollisesti kiinnitetty huonosti ja saattaa pudota aiheuttaen vaaran muille tienkäyttäjille. Valmistaja on kutsunut kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kertomatta jatkotoimista. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

<b>Merkki</b>	<b>Ilm.aika</b>	<b>Malli</b>	<b>Valm. aika/valm.numero</b>	<b>Virheilmoitus</b>
Peugeot	lokakuu 2017	Expert (II), Traveller	valm.aika: 15.12.2015 - 30.06.2016	Käynnistimen virheellinen asennus saattaa johtaa oikosulkuun, jonka johdosta ajoneuvo ei enää käynnisty. Valmistaja kutsuu mainitut ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimista. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	joulukuu 2017	Expert (III), Traveller	valm.aika: 07/2016 - 01/2017	Turvatyynyjen ja vyön kiristimien johtimet saattavat olla sekoituneet siten, että onnettomuustilanteessa tyynyt lukeavat väärällä puolella. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot mopo	joulukuu 2017	Streetzone, Kisbee	valm.aika: 2013 - 217	Rungon vasemmassa sivuputkessa saattaa moottorin kiinnitystyynyn ja alemman kaaren alueella olla hiushalkeama joka saattaa johtaa rungon murtumaan. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kertomatta kyselyistä huolimatta jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Piaggio	syyskuu 2017	Liberty 50 iGet 4T 3V	valm.aika: mallivuodet 2015 - 2017	Takapyörän haarukan kiinnitys tulee tarkastaa sen varmistamiseksi, että kiinnityspultit ovat saattaneet löystyä ja katketa. Katkeamisen seurauksena on ajoneuvon hallinnan menetys. Huolto tarkastaa kiinnityksen ja tarvittaessa vaihtaa pultit. Tarkistus kestää 36 min, pulttien vaihto 45 min ja työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Piaggio	syyskuu 2017	FLY 125 4T 3V ie	valm.aika: mallivuosi 2015 - 2016	Etujarrulevyn pultit saattavat olla valmistuksessa virheellisesti kiristetty ja levy löystyä ja aiheuttaa jarrujen toimintahäiriöitä. Kiinnitys tarkastetaan, työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Piaggio mp	marraskuu 2017	MP3 Yourban, 300 LT ja RL	valm.aika: 04/2014 - 11/2016	Takajarrun johdin on virheellisesti sijoitettu ja saattaa joutua kontaktiin katalyysaattorin kanssa vaurioituen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta kutsuun liittyvistä jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomia. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltiojoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Polaris	syyskuu 2017	570 EFI Sportsman	valm.aika: 12.06.2013 - 30.04.2014 mallivuosi 2014	Mainitut ajoneuvot on varustettu polttoainetankin ilmausjohtimella jonka kautta saattaa eri olosuhteissa päästä ulos polttoainetta aiheuttaen mahdollisen palovaaran. Mainittu johdin uusitaan ja sen paikka vaihdetaan. Työ kestää n. 45 min ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "A-17-4" ja vastaavalla merkinnällä varustetulla teipillä ilmansuotimen kanteen.
Polaris	syyskuu 2017	Scrambler 1000	valm.aika: 11.10.2013 - 26.05.2017	Muutamissa mainitun tyyppisissä ajoneuvoissa saattaa olla virheellinen moottorinohjausohjelma, joka ei tunnista kiinnijuuttunutta kaasuvipua. Tämä saattaa johtaa onnettomuuteen. Ohjausohjelma päivitetään ja työ on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "A-17-05" ja vastaavalla merkinnällä varustetulla tarralla istuimen runkoon.
Polaris	kesäkuu 2017	Sportsman 1000, 850	valm.aika: 2015 - 2016	Muutamit mallit on varustettu sivuverhouksella, joka saattaa joutua kosketuksiin pakoputken kanssa ja aikaansaada palovaaran. Siksi on kehitetty uudenlainen siviverhous jossa pakoputken ja verhouksen väli on merkittävästi suurempi ja varustettu metallisella suojuksella. Vaihtotyö kestää 1 - 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "A-17-01" ja tarralla istuimeen

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	helmikuu 2017	Macan (95B)	valm.aika: 30.07 - 09.08.2016	<p>Kyseisenä ajanjaksona tuotetuissa ajoneuvoissa on käytetty virheellisen tyyppisiä etukallistelunvakaajan välivarsia. Seurauksena saattaa olla erittäin urheilullisessa ja dynaamisessa ajossa toimintaepävarmuutta ja kolinaa. Kyseiset välivarret tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoille virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Porsche	helmikuu 2017	Macan (95B) 3,0 l diesel	valm.aika: mallivuodet 2015 - 2017	<p>Tähän asti rajoitettua lämpötila-aluetta pakokaasujen kierrätystoiminnassa laajennetaan Porschen vapaaehtoisella huoltotoinnalla Macan S- dieselin ohjelman päivityksellä siten, että tämä laajentaa pakokaasujen kierrätyksen strategiaa koskemaan myös alle 10 C- asteen lämpötiloja ja Euro 6 - määräysten raja-arvojen täyttymistä.</p> <p>Toimenpide on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut toimesta ajoneuvon haltijoita.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Porsche	syyskuu 2017	Cayenne (958), 3 litran TDI	valm.aika: 2014 - 2017	<p>Pakokaasujen NOX- päästöjen vähentämiseksi on moottorin ohjausohjelman päivitys tarpeen.</p> <p>Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita tehtävästä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltogiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Porsche	maaliskuu 2017	718 Boxter (982) 718 Cayman (982C) 911 (991)	valm. Aika: 28.09.2016 - 11.10.2016	Sivuturvatyyny saattavat jäädä toimimattomiksi sytyttimien virheellisten kemikaaliseosten vuoksi. Turvatyyny vaihdetaan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Porsche	toukokuu 2017	718 Boxter (982) 718 Cayman (982C) 911 (991)	valm.aika: 01.10.2015 - 26.09.2016	Polttoaineen syötön yhdysputken kiinnityspultit saattavat jännitekorroosion vuoksi ääritilanteissa murtua ja aiheuttaa käyvässä moottorissa korkeapaineisen polttonesteen vuodon ja palo-vaaran. Kiinnityspultit vaihdetaan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Recaro lastenistuin	syyskuu 2017	Zero lastenistuin	valm.numerot: KS01022139 - KS01028355 ja KS0128355 KS01035954 - KS01039574 KS01048736 - KS01049087	Rajallisena tuotantokautena on asennettu osittain virheellisiä vyön säätimiä lasten istuimiin. Kyseisissä istuimissa saattaa vyön säädin käytön aikana löystyä. Valmistusnumeron perusteella voi asiakas tarkistaa käyttäen Online-avainta osoitteessa <a href="http://safety.recaro-cs.com">safety.recaro-cs.com</a> , kuuluuko istuin virheellisten sarjaan. Sarjanumero löytyy Recaro Zero. 1 -kilvestä. Virheellinen istuin voidaan palauttaa myyjälle korjattavaksi tai vaihdettavaksi. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	kesäkuu 2017	Captur, Kajdar, vain 1.5 dCi- moottorit 110 hv	valm.aika: Captur: 2013 - 04.09.2015 Kajdar: tuotannon alusta - 02.07.2015	Virheellisesti säädetty moottorin ruiskutusohjelma saattaa aiheuttaa polttoaineen sisältämän rikin kerrotumista nokiloukkuihin, tämän poistumisen hidastumista ja loukun tehon heikkenemistä Nokiloukku vaihdetaan ja moottorin ruiskutusohjelma asennetaan uudelleen. Työ kestää n. 6,8 tuntia ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0C7C"
Renault	lokakuu 2017	Espace (V), Kajdar, Megame (IV), Scenic (IV), Talisman	valm.aika: 29.09.2016 - 30.11.2016	Lasien yläpuolisten turvatyynyjen avautuminen sivukolarissa saattaa jäädä tpahtumatta. Tämä johtaa loukkaantumisriskin kasvuun onnettomuudessa. Tyynyjen valmistusnumerot tarkistetaan ja tarvittaessa tyynyt vaihdetaan. Tarkistus kestää 1,9 - 2,3 h, vaihtotyö n. 3,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltitiedostoon koodilla "0CHZ"
Renault	tammikuu 2017	Fluenze Z.E., Clio (IV), Megame	valm.aika: 01.02. - 17.02.2016	Akseliston kannattimen kiinnityspultit saattavat olla kiristetty virheellisellä momentilla. Ajoneuvon edustaja tarkastaa kireydet ja tarvittaessa vaihtaa ne. Tarkistustyö kestää n. 0,3 h, vaihto 4,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CBE"



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	syyskuu 2017	Kadjar	valm.aika: koskee ajoneuvoja joissa korjaamokäynnillä ainoastaan 11.05.2017 on päivitetty turvatyynyjen ohjainyksikkö.	Kyseisissä ajoneuvoissa on turvatyynyjen ohjausyksikkö päivitetty väärällä ohjelmalla, joka johtaa turvatyynyjen toimattomuuteen. Ohjausyksikkö vaihdetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CLR"
Renault	syyskuu 2017	Kangoo (II)	valm.aika: 18.11. - 9.12.2016	Sähköisen ohjaustehostimen kotelossa saattaa esiintyä murtumia jotka johtavat osatoimittajan valmistusprosessin muutoksesta ja jotka johtavat väsymismurtumiin kotelossa. Vaikutuksina ilmenee puutteellinen säädettävyys pystysuorassa, ohjausvällys ja vaikeus käyttää suuntavilkkuja, valonsäädintä ja lasinpyyhkijöitä. Sähköinen ohjaustehostin vaihdetaan, työ kestää n. 2,9 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CHF"
Renault	joulukuu 2017	Master (III), dieselmoot. M9T (2.3 l) GEN 4	valm.aika: 01.12.2016 - 02.02.2017	Dieselsuotimen kiinnityspanta saattaa murtua, josta voi aiheutua melua moottoritilassa. Erikoistapauksissa voi myös ilmetä polttonestevuotoja. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot polttonestesuotimen tarkastukseen. Toimenpide kestää n. 20 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCME"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	toukokuu 2017	Megame (IV), Talisman	valm.aika: Talisman: 17.05 - 18.07.2016 Megame: 20.05 - 18.07.2016	Ennalta aktivoitu lapsilukko saattaa ovea sulkuiessa deaktivoidua. Tämän vuoksi takaovien lukot uusitaan tarvittaessa. Tarkastus kestää 0,2 h ja vaihtotyö 0,9 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CDU"
Renault	syyskuu 2017	Megame (IV)	valm.aika: 01.11.2015 - 23.01.2017	On mahdollista, että kytkin ylikuumenee nopeassa kiihdytyksessä alhaisen puristuspaineen vuoksi ja johtaa vaihteen siirrossa vikasieto-ohjelman käynnistymiseen. Vaihteistolle ja ruiskutusohjelmalle tehdään päivitys. Työ kestää 0,6 - 1,1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CJB"
Renault	lokakuu 2017	Megame (IV)	valm.aika: kaikki > 11.10.2016 asti	Ikkunan nostimien häiriö saattaa aiheuttaa takaovien sulkeutumattomuuden. Ajoneuvon haltijoille on kirjallisesti ilmoitettu ja saavat käyttöohjeeseen korjaussivun. Korjaus on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	kesäkuu 2017	Scenic (IV) automaatti- vaihteistot DW5/DW6	valm.aika: 01.07. - 06.10.2016	Vaihteiston pysäköintijarrun toiminta saattaa estyä vaihteisto- konsolin äänieristeen löystymisen seurauksena ja johtaa ajo- neuvon liikkumiseen pysäköitynä vahteiston ollessa P-asennossa. Vian aiheuttava äänieriste-elementti poistetaan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CFT"
Renault	kesäkuu 2017	Talisman	valm.aika: 01.07.2015 - 21.04.2016	Kojelaudan alla oleva melueriste saattaa irrota osittain tai koko- naan kiinnityksistään. Korjaustoimenpiteenä asennetaan eris- teelle lisäkiinnikkeitä. Työ kestää n. 0,3 h ja on asiakkaalle mak- suton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CFB"
Renault	syyskuu 2017	Talisman	valm.aika: 01.07.2015 - 21.04.2016	On mahdollista, että jarrulevyn, tämän läpimitan, jarrukannatti- men sekä jarrusatulan yhteensopivuus on ongelma. Tämä joh- taa jarrujen vetelyyn jarrutettaessa vasempaan/oikeaan sekä vähentyneeseen jarrutustehoon. Jarrukomponentit vaihdetaan. Työ kestää tarkastuksen osalta 0,3, vaihdon osalta 2,1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CBL"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	tammikuu 2017	Traffic (III)	valm.aika: alusta 21.01.2016 asti	<p>Panhard-tangon kiinnityspultit saattavat olla kiristetyt liian pienellä momentilla. Seurauksena saattaa olla melua ja renkaan hiertymistä sisälokasuojaan. Pitemmän ajan kuluessa saattaa ilmetä ajovakavuushäiriöitä.</p> <p>Ajoneuvon edustaja tarkastaa kyseiset pultit ja niiden kiristysmomentit.</p> <p>Tarkistustyö kestää n. 0,6 ha, mahdollinen vaihto 4,5 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon haltijoille virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CF1"</p>
Renault	toukokuu 2017	Traffic (III)	valm.aika: 13.05.2015 - 20.01.2016	<p>Rengaspaineiden infotarrassa on ilmoitettu virheellisiä painesuosituksia. Nopeussarakkeessa on ilmoitettu mahdollisesti pienempi nopeus km/h kuin käytetty nopeus.</p> <p>Infotarra vaihdetaan ja tarvittaessa myös varapyörään.</p> <p>Työ kestää 1,2 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0C96"</p>
Renault	toukokuu 2017	Twingo (III)	valm.aika: alusta - 06.07.2015	<p>Konepellin muovihitsauspisteet saattavat murtua, minkä johdosta konepellin ulkopinta saattaa irrota ja aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Liitos korjataan liimaliitoksella.</p> <p>Työ kestää n. 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCHD"</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	toukokuu 2017	Twingo (III)	valm.aika: alusta - 13.12.2016	Kattospoileri ja/tai kattolista saattaa puutteellisen lujuuden vuoksi irrota ja aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Liimaliitos korjataan. Työ kestää n. 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCHD"
Renault	joulukuu 2017	Twingo (III)	valm.aika: 24.03. - 14.06.2017	Virheellisen valuprosessin vuoksi saattaa vasemman puoleisen etunavan lujuus vaarantua. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, jossa tarkastetaan kyseisen osan valutunnukset ja tarvittaessa vaihdetaan osa. Tarkastus kestää 0,7 h ja vaihtotyö 2,5 h, jotka toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCMU"
Renault	heinäkuu 2017	Zoe	valm.aika: tuot.alusta 26.01.2016 asti	Vaihdevivun häiriö saattaa aiheuttaa, että lukitus P-asentoon ei ole mahdollista pysäköintijarrun silti jäädessä päälle. Virheen korjaus kestää 6,6 - 12 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCHN"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	marraskuu 2017	Altea (5P), Leon (1P), Toledo (5P)	valm.aika: mallivuosi 2009 valm.numerot: Leon: 000001 - 513649 Altea/Toledo: 000001 - 509168	Muutamissa ajoneuvoissa saattaa ABS/ESP- ohjausyksikön (MK60) merkityillä valmistysnumeroväleillä maadoitusliitos katke- ta lämpömekaanisen rasiituksen johdosta. Katkenneen liitoksen johdosta yksikkö ei anna tarpeelista ohjausta aiheuttaen onnet- tomuusriskin. Virheen korjauksen yhteydessä ohjausyksikköön asennetaan uusi ohjelma. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virhees- tä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja tarralla koodilla "45G5".
Seat	heinäkuu 2017	Ibiza (KJ)	valm.aika: 31.10.2016 - 01.06.2017 (mallivuosi 2018)	Ilmastointilaitteessa on mahdollisesti käytetty heikkeneviä johti- mia. Onnettomuustilanteissa saattaa johdin murtua ja aiheuttaa vahingollisen ja paloherkän kaasun purkautumisen. Ajoneuvoja voidaan käyttää normaalisti ennen tarkastusta. Korkeapainejohtimet tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään varapyöräkoteloon tai ajoneuvon huoltovihkoon koodilla "87F3" pvm/leima.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	syyskuu 2017	Ibiza (KJ)	valm.aika: 31.01.2017 - 13.07.2017 mahdollinen valm.numeroväli: 000324 - 029443	<p>Muutamissa ajoneuvoissa valm.numerovaihteluvälillä on mahdollista, että muutamien ohjausakselin pultit on kiristetty puutteellisella momentilla, joka saattaa johtaa ohjauspylvään heilumiseen. Kaikissa ajoneuvoissa tarkastetaan kiinnityspultit kiristetään nämä oikealla momentilla. Työ kestää n. 15 min ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "48N7" ja samalla kooditeipillä varapyöräkoteloon.</p>
Seat	syyskuu 2017	Toledo (NH)	valm.aika: 06/2016 - 10/2016	<p>On mahdollista, että turvavöiden kiristimien laatu on ulkopuolella toleranssien. Tämä saattaa johtaa siihen, että pyrotekninen toiminta onnettomuustilanteessa viivästyy ja aiheuttaa vammautumista. Kaikissa kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan turvavyöt. Työ kestää n. 1,25 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "69R4" sekä varapyöräkoteloon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	marraskuu 2017	Octavia, Superb	valm.aika: 01.06.2008 - 01.06.2009	Lämpömekaaninen ylikuormitus saattaa johtaa puutteelliseen maadoitukseen ABS/ESP- ohjausyksikön toiminnassa, seurauksena ajovakaus- ja lukkiutumattomien jarrujen toiminnan häiriöt rajatilanteissa kuten ylioijautumisen ja täysjarutuksen aikana. Ohjausyksikkö tarkastetaan ja ohjelma aktivoidaan. Tämä ohjelma valvoo jatkuvasti yksikön toimintaa ABS-varoitusvalon avulla. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon haltijoita on informoitu virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon, tarralla varapyöräkoteloon ja huoltoohjelmaan koodilla "45F4"
Skoda	joulukuu 2017	Octavia (III), Superb (III)	valm.aika: 08/2017	Takapyörien laakeripesät ei ole riittävän lujia ja saattaa hankalimmassa tapauksessa johtaa laakeripesän murtumiin ja ajovakavuushäiriöön. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takalaakeripesien vaihtoon. Työ kestää mallista riippuen 4- 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon, huoltovihkoon ja varapyöräkoteloon teipillä koodilla "4214"



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	heinäkuu 2017	Rapid, Yeti	valm.aika: 23.09. - 10.11.2016 valm.numerot: Rapid: HB100178 - HB150101 H4015341 - H4519710 Yeti: HB700023 - HB700036 H6019717 - H6027731	Vyön kiristimen mikroaasugeneraattorin toimintareijän liitos saattaa olla virheellisesti puristettu ja vaikuttaa pyromekaanisen systeemin vuotamiseen ja kaasun purkautumiseen sisätiloihin, kiristimen toimintahäiriöön ja vammatumisriskin kasvuun kolari-tilanteessa. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan etuturvavyöt ja näiden kiristimet, vasen, oikea tai molemmat osien käytön mukaan. Työ kestää 1 - 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja varapyöräkoteloon koodilla "69R1"
Smart	lokakuu 2017	forfour (453), fortwo (453)	valm.aika: 03/2014 - 06/2017	Etuakselin vasemmassa tukivarressa alihankkijan valmistusvirheen vuoksi saattaa esiintyä aukkoja, jotka heikentävät tukivarren kestävyyttä. Suuret rasitukset esim. pysäköitäessä saattavat johtaa tukivarren murtumiin. Kyseinen osa tarkastetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Smart	lokakuu 2017	forfour (453), fortwo (453)	valm.aika: 11.11.2014 - 06.10.2015	Muutamissa ajoneuvoissa saattaa käsijarrun vaijerin lukkomutteri löystyä, jonka seurauksena jarrun teho heikkenee ajoneuvon pysäköimiseksi kaikissa tilanteissa. Kyseisissä tapauksissa on käytettävä vaihteenvalitsimen asentoa "P" liikkumisen estämiseksi. Lukkomutterin tila tarkastetaan ja tämä vaihdetaan tarvittaessa. Työ kestää 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Starco-renkaat	kesäkuu 2017	Humbaur-, Heimann-, Ursinn-, Sproll-, Hirth-perävaunut, WM Meyer-ajoneuvovalmistus	valm.aika: 19.10.2016 - 3.03.2017	Renkaan valmistaja kutsuu 195/50 R 13 C 104/102 Boka-perävaununlinjalla asennettuna 5½ J 13 Mefro-teräsvanteelle takaisin. Äkillinen paineen katoaminen saattaa johtaa ajossa perävaunun hallinnan menetykseen. Yllämainitun tyyppiset pyörät vaihdetaan korvauksetta perävaunun edustajan toimesta.
Subaru	kesäkuu 2017	Forester (III), Impreza (III) WRX Legacy (V)	valm.aika: Impreza: 2008 - 2014 Forester: 2009 - 2010 Legacy: 2010 - 2012	Kyseisten ajoneuvojen toisioilmapumpun rele saattaa olla virheellinen ja aiheuttaa että pumpu ei toimi ainoastaan kylmäkäynnistyksen jälkeen vaan myös jatkuvasti. Tässä yhteydessä syttyy häiriövalo kojelaudassa, kuin myös mahdollisuus pumpun ylikuumenemiseen, jopa sulamiseen ja savun muodostukseen moottoritilassa. Rele vaihdetaan modifioituun tyyppiin. Työ kestää 25 min ja seisonta-aika n. 0,5 päivää. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Subaru	helmikuu 2017	Forester (IV), Levorg, Forester vain XT	valm.aika: Levorg: mallivuosi 2016 Forester XT malliv. 2015 - 2016	Muovista valmistetussa moottorin imukanavassa saattaa esiintyä murtuma, joka aikaansaa epätasaisen moottorin käynnin, tehon puutteen ja pysähtymisen. Kaikissa mainituissa ajoneuvoissa vaihdetaan imukanava. Työ kestää n. 0,5 h ja asiakkaalle maksuton. Valmistaja in informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	maaliskuu 2017	Legacy (V) Outback (IV)	valmistusaika: malliv. 2010 -2014	Lasinpyyhkimien varsien suuri kuormitus, esim. lumi tuulilasin pinnalla saattaa aiheuttaa kipinöintiä moottorin liuku-kontakteissa ja tätä kautta muovisen kannen tuhoutumisen. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan pyyhinmoottorin kansi. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Suzuki	huhtikuu 2017	Grand Vitara	valm.aika: 06/2008 - 06/2013	Vaihteen valitsimen akseli, joka yhdistää valitsimen ja vaihteiston, saattaa puutteellisen ainevahvuuden vuoksi murtua. Tämän seurauksena ei vaihteen kytkentä tai vaihtaminen ole enää mahdollista. Ajoneuvo voidaan kuitenkin kytkintä ja jarruja käyttäen pysäyttää. Vaihteenvalitsimen akseli muoviheloineen vaihdetaan. Työ kestää n. 2,4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "JPVZ"
Suzuki	maaliskuu 2017	SX4 (II), vitara	valm.aika: Vitara: 23.01.2015 - 25.09.2016 SX4 S-Cross: 24.06.2015 - 31.05.2016	Laaduntarkastuksessa on havaittu, että kyseisissä malleissa moottorin häiriövalo ei aina aktivoitu imuilman lämpötilatunnistimen virhetoiminnoissa. ECM-moduli (sähköinen ohjausyksikkö) päivitetään. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "HUY4"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Tesla	kesäkuu 2017	Malli S	valm.aika: 2012- 2016	<p>Kaasugeneraattorin virhe etumatkustajan turvavyönnössä saattaa aiheuttaa epänormaalin tyynyn täyttymisen kolaritilanteessa. Avautuminen saattaa irrottaa metallisiruja liian korkean paineen vuoksi tyynykotelosta.</p> <p>Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kertomatta kyselyistä huolimatta lisätiedoista.</p> <p>Valmistaja on infomoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Tesla	lokakuu 2017	malli X	valm.aika: 28.10.2016 - 16.08.2017	<p>Toisen istuinrivin istuimet saattavat kolaritilanteessa irrota, joka on matkustajalle turvallisuusriski. Samantyyppinen ongelma on olemassa myös kolmannelle istuinrivillä. Korjaustoimet ovat asiakkaalle maksuttomat.</p> <p>Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
Toyota	marraskuu 2017	Auris (E 15)	valm.aika: v. 2006 - 2009	<p>Kyseiset ajoneuvot kutsutaan ennakoivasti tavoitettaessa turvavyönnöjen kaasugeneraattorien (Takata) vaihtoon, valmistajan kuitenkin antamatta lisätietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut virheestä.</p> <p>Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2017	C-HR (X 10)	valm.aika: v. 2016 -2017	Polttoainetankissa saattaa valmistusvirheen vuoksi olla murtuma, ja polttoainetta vuotaa aiheuttaen mahdollisen palovaaran. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin antamatta tietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Toyota	marraskuu 2017	Corolla (E 11) Corolla (E 12)	valm.aika: v. 2001 - 2007	Kuljettajan turvavyö saattaa auetessaan aiheuttaa tyynyn ajonoksen murtumisen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin antamatta tietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Toyota	syyskuu 2017	Hilux (N25)	valm.aika: 01.03. - 28.09.216	Kyseisiin ajoneuvoihin normaalisti sennetaan energiaa sitova vaimennin etupuskuriin. Muutamista ajoneuvoista tämä valmistuksen yhteydessä on jäänyt puuttumaan. Ajoneuvon huollossa tarkistetaan kaikkien kyseisten ajoneuvojen vaimennin ja tarvittaessa varustetaan tällä. Tarkistus kestää 0,2 h ja asennustyö n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "160SD-103"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2017	Hilux (AN1P)	valm.aika: v. 2016 - 2017	Puutteellisesti sijoitettu johdinkimppu rattitunnelin takana saattaa vahingoittua, seurauksena moottorin tai sähköjärjestelmän häiriöt. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin antamatta tietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Toyota	marraskuu 2017	Hilux (N25), Yaris (XP13)	valm.aika: Yaris: v. 2011 - 2014 Hilux: 2008 - 2014	Virheellinen kaasugeneraattori saattaa aiheuttaa hallitsemattoman kuljettajan turvatyynyn avautumisen aktivoituessaan ja vammautumisriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin antamatta tietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Toyota	marraskuu 2017	Land Cruiser, Verso-S (XP 12)	valm.aika: 07.02.2003 - 23.09.2016	Spesifikaation vastaiset kuljettajan ja/tai etumatkustajan turvatyyny saattavat aiheuttaa onnettomuustilanteissa kohonneen vammautumisriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin antamatta tietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	helmikuu 2017	Miral (AD1)	valm.aika: 09/2014 - 12/2016	<p>Ajettaessa pitkiä ajanjaksoja vakionopeussäätimen avulla tai kaasupoljin pohjaan painettuna saattaa jännite järjestelmässä nousta yli 650 voltin joka aiheuttaa virheilmoituksen syntyminen diagnosisysteemiin. Lisäksi syttyy vikavalo ja vikateksti moninäyttöön. Tämän johdosta saattaa polttokenno pysähtyä, eikä suurinta kuormitusta voida saavuttaa.</p> <p>Sensijaan ohjaus- ja jarrutehostimet toimivat normaalisti. Kun ajoneuvo käynnistetään uudestaan, kaikki toiminnot toimivat taas normaalisti.</p> <p>Ohjelmisto päivitetään, työ kestää 0,8 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Ajoneuvon haltijoille on ilmoitettu virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "17MD-015"</p>
Toyota	marraskuu 2017	Proace, Proace Verso (V)	valm.aika: 28.06.2016 - 23.09.2017	<p>Virheellinen käynnistysmoottorin rele saattaa johtaa käynnistysmoottorin ylikuumentumiseen ja ajoneuvon hallitsemattomaan liikkumiseen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kermatta kyselyistä huolimatta jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2017	Proace Proace Verso (V)	valm.aika: v. 2016	Takaisinkutsu koskee 7 virhettä: polttoainevuotoa, epätoivottavaa turvatyynyn toimintaa, pyörien irtoamista ajon aikana, virheellisiä etuiskunvaimentimia edessä, ratin pulttien ja jarrupolkimen löystymistä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin antamatta kyselyistä huolimatta lisätietoja jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomia. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheistä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Toyota	marraskuu 2017	Proace, Proace Verso (V)	valm.aika: 03.03.2016 - 25.03.2017	Ilmastointikompressorin kiinnitys saattaa murtua ja pudota ajoradalle. Valmistaja takaisinkutsuu kyseiset ajoneuvot kertomatta kyselyistä huolimatta jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Volvo	helmikuu 2017	S60, S60 Cross Country S90, V60, V60 Cross Country XC60, XC90	valm.aika: mallivuodet 2016 - 2017	Muutamissa ajoneuvoissa saattaa etumatkustajan turvavyön lukon kiinnityspultti olla puutteellisesti kiinnitetty, josta saattaa seurata vyön kytkemisvaikeuksia. Kyseissä ajoneuvoissa tarkastetaan turvavyön lukko ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää n. 45 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.



Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	maaliskuu 2017	S90 (P), V90 (P), XC90 (L)	valm.aika: mallivuosi 2017	Pää/hartiaturvatyynyn kiinnittävät ruuvit saattavat tuotantovirheen vuoksi murtua, löystyä, jonka seurauksena tyynty ei ole riittävän hyvin kiinnittynyt ja saattaa vaikuttaa tämän toimivuuteen onnettomuustilanteissa. Kiinnitys korjataan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Volvo	helmikuu 2017	V40, V40 Cross Country S60, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country XC60, S90, V90, XC90	valm.aika: mallivuosi 2017	Rajoitetussa määrässä ajoneuvoja saattaa turvatyynyjen sytytys kolaritilanteessa ei toimia, jolloin tyynty aukeavat joko puutteellisesti tai ei lainkaan. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan turvatyyny. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Volvo	heinäkuu 2017	XC90 (L), vain 7-paikkainen 3-istuinrivinen	mallivuosi 2017	3. istuinrivin oikeanpuoleinen turvavyö (vyö+kiristin) ei täytä laatuparametrejä, jonka vuoksi vyön toiminta ei ole vaatimusten mukainen. Kyseisen ajoneuvotyypin 3. istuinrivin oikea vyö vaihdetaan. Työ kestää 36 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "R89716"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	maaliskuu 2017	Caddy III, Passat (B7), Touran I, maakaasukäyttö	valm.aika: ei tiedossa	Kaasusäiliöissä saattaa esiintyä korroosiota ja tämän seurauksena säiliön heikentymistä ja jopa murtumista. Tämä merkitsee suurtaa vaaraa ajoneuvolle ja ympäristölle. Tankit vaihdetaan pintakäsittelyltään parempaan versioon. Työ kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut ajoneuvon haltijoita virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
VW	joulukuu 2017	Caddy III, Eos, Golf VI, Jetta V, Scirocco III	valm.aika: vuosim. 2009	Lämpömekaaninen ABS-ohjausyksikön kuormitus saattaa johtaa maadoituksen virheeseen ja katkaista virran ABS/ESP- yksiköstä ja tämän toiminnan. Ohjausyksikkö päivitetään, joka päivitys paremmin itsetestillä korjaa tämän virheen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja ajoneuvon koodilla "45F2"
VW	tammikuu 2017	Tiguan II	valm.aika: 10.08.2016 - 16.09.2016	Istuinkiskojen hitsisaumat saattavat pettää. Kyseiset ajoneuvot täyttävät asetetut lujuusvaatimukset, VW:n sisäisiä korkeampia vaatimuksia ne eivät kuitenkaan täytä. On mahdollista, että peräänajossa yksi tai useampi hitsiliitos pettää, joka on tapaturmavaara matkustajille. Kyseisenä aikana valmistetuissa ajoneuvoissa istuinkiskot tarkistetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Vaihtotyö kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut ajoneuvon haltijoille virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja koodilla "73F9" varustetulla teipillä varapyöräkoteloon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	joulukuu 2017	Touareg II, 3,0 I V6 TDI EU6 150 kW ja 193 kW	valm.aika: mallivuodet 2014 - 2017	<p>Nykyisellä moottorinohjauksella saattaa kylmän moottorin käynnistyksessä esiintyä että suunniteltu lämpenemisstrategia päästöjen vähentämiseksi ei kaikissa ajoneuvoissa toteudu toivotusti. Toiminnon täyttämiseksi suunniteltu moduli on KBA:n luokituksessa hylätty.</p> <p>Toinen perusta hylkäämiselle koskee SCR-katalysaattoria. KBA vaatii, että AdBlue-aineen käyttöä tulee olla vähintään 2400 km. Molempien virheiden korjaaminen edellyttää huollossa tehtäviä ohjelmapäivityksiä. Toimenpide kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja merkinällä ajoneuvon tiedostoon.</p>

Yamaha mp	marraskuu 2017	MW 125 / A Tricity	valm.numerot: MLESE782000019205 - ....30277 MLESE78F000131901 - ....132140 MLESE787000068002 - .... 71511 MLESE78K00015101 - ....151650	<p>Mainituissa ajoneuvoissa saattaa moottorin ensiövedon kiinnitysmutterin löystyminen aiheuttaa moottorin kampikammiovaurion, moottorin pysähtymisen ja kuljettajan joutumisen vaaratilanteisiin liikenteessä. Huolto asentaa mutterin tilalle modifioidun version, joka kiristetään suuremmalla kiristysmomentilla.</p> <p>Työ kestää 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton.</p> <p>Valmistaja on infomoinut virheestä.</p> <p>Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.</p>
--------------	-------------------	--------------------	---	---

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista miltään osin.