

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Alfa Romeo	huhtikuu 2018	Giulia (952), Giulietta (940), Stelvio (949)	valm.aika: 11 - 12/2017	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa olla mineraaliöljyä joutunut jarru- ja kytkinnesteen sekaan, joka heikentää piirien mineraaliöljyä sietämättömiä kumiosia, vaarantaen piirien toiminnan. Merkin huoltaja tarkistaa nesteen ominaisuudet. Negatiivisessa tapauksessa vaihdetaan kaikki piirien kumiosat. Tarkastus kestää 0,2 h, osien vaihto 9,5 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6175 tai 8216".
Alfa Romeo	kesäkuu 2018	Stelvio (949)	valm.aika: 12/2016 - 05/2018	On mahdollista, että ajoneuvossa on vesivuoto, joka tunkeutuu sisätiloihin ja joutuu sähköisiin ohjausyksiköihin. Vuoto korjataan ja yksiköt tiivistetään ja/tai eristetään huollossa. Työ kestää n. 0,75 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "8223".
Aixam	huhtikuu 2018	S9	valm.aika: 12/2016 - 12/2017	Viallinen ohjausrele saattaa aiheuttaa tulipalon vaaran. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot tarkastukseen, kuitenkin kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Tarkastus on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Aprilia mp	huhtikuu 2018	Tuono 1100, RSV4	valm.aika: 2015 - 2017	Brembon valmistama jarruyksikkö etujarruissa saattaa aiheuttaa etujarrun toiminnan viivästelyä. Ajoneuvon valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Korjaus merkitään valmistajan tiedostoon.
Audi	helmikuu 2018	A3 (8P)	valm.aika: 03. -08/2011 asti mallivuodet 2011 - 2012	Magneettikytkimen palautusjouiden katkeamisen tai virheasennon vuoksi saattaa virta jäädä pitkäkestoisesti päälle, johtaa osistojen ylikuumentumiseen, palovaaraan ja on akustisesti havaittavissa. Magneettikytkin vaihdetaan ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Audi	tammikuu 2018	A8 (D4) TDI- kahdeksansylinterinen Euro 6 pakokaasunormi	valm.aika 2013 - 08/2017	850 000 ajoneuvon tutkimuksen perusteella, jotka koskevat Euro 5/6 pakokaasunormin V6/V8- moottoreita, on havaittu, että mainittujen moottoreiden päästöt ovat epätyydyttävät. Mainittujen moottoreiden moottorinohjaus päivitetään. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	helmikuu 2018	Q3 (8U)	valm.aika: 09 - 11/2016	Onnettomuustilanteissa saattaa esiintyä, että etumatkustajan turvatyyny ei täyty kunnollisesti aiheuttaen tyynyn vajaatoiminta tapaturmariskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa kyseinen tyynymoduli vaihdetaan. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "69U3"
Audi	huhtikuu 2018	A4 (BB), A5 (8F), A5 (8T), A5 (F5), A6 (C7), Q5 (8R), Q5 (8R), Q5 (FY), 2 l. bensiiniturbo	valm.aika: A4: mallivuodet 2013 - 2016 A5, Q5: mallivuodet 2013 - 2017 A6: mallivuodet 2012 - 2015	Sähköinen vesipumppu saattaa ylikuumentua ja joutua oikosulkuun aiheuttaen palovaaran. Huolto vaihtaa pumpun. Ensimmäinen palautuskutsu vuodelta 2017, jossa pumpun ohjelma päivitettiin, ei ollut tarpeen. Huollon toimet aloitettiin USA:ssa. Aloitus Euroopassa ei ole tiedossa. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Audi	toukokuu 2018	A3 (8v), A4 (B9), A5 (F5), Q2 (GA)	valm.aika: 29.08.2017	Kyseisissä Audi- malleissa saattaa tuulilasi olla liimattu spesifikaation vastaisella liimalla, Q2-malleissa myös takalasi. Tiedossa ei ole ollut ongelmia kyseisen virheen vuoksi ja ajoneuvoja voidaan käyttää normaalisti. Huollosa vaihdetaan kyseisten ajoneuvojen lasit ja vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "64E8".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Audi	kesäkuu 2018	A4 (B8), A4 (B9), A5 (8T), A5 (F5),	valm.aika: 10/2014 - 10/2017	Kyseisenä aikakautena valmistetuissa ajoneuvoissa saattaa Bang & Olufsenin valmistamissa koristelistoissa ovien alareunojen verhoilussa ilmetä irtoamisia puutteellisen liimauksen vuoksi, joka mahdollisesti aiheuttaa loukkaantumisia. Kaikkien ovien kyseiset listat vaihdetaan, joka toimi on asiakalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään Valmistajan huoltotiedostoon koodilla "70G6"
Audi	marraskuu 2018	Q2 (GA), 1,0 TSI, käsivaihteisto	valm.aika: 04/2016 - 06/2018	Vaihteiston vapaa-asennon tunnistin saattaa määrätyissä olosuhteissa lämpötilassa alle +5 ast. tulla väärin tunnistetuksi moottorinohjausyksikössä. Jos vaihde on kytketty vapaalle, saattaa tunnistin antaa virheellisen tiedon kytketystä vaihteesta moottorin ohjaukselle. Kytkimen nostaminen normaalisti aikaansaa automaattisesti sähköisen käsijarrun avautumien mukavan liikkeellelähden varmistamiseksi. Virhesignaali puolestaan johtaa epätoivottuun käsijarrun avautumiseen, jolloin seurauksena on ajoneuvon epätoivottu liikkuminen liikkeelle lähdössä. . Sähköisen käsijarrun ohjelma päivitetään. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Audi	marraskuu 2018	A6 (C7), A7 (4G), A8 (D4), 3.0 TDI, 4.2 TDI- moott.	valm.aika: malliv. 2008 - 2018	Mainituissa ajoneuvoissa on moottorinohjausohjelma, jota hyväksymisviranomaiset eivät ole hyväksyneet. Kyseisissä ajoneuvoissa asennetaan uudentyypinen ohjausohjelma. Yksittäisissä malleissa asennetaan myös uudentyypinen vaihteiston ajoitusohjelma. Muutamissa ajoneuvomalleissa uuditaan myös Nox- ja lambdatunnistimet. Toimet kestävät n. 1 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut aiheesta. Työt merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "23X6".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Aston Martin	huhtikuu 2018	Virage, DB9, DBS, Vanquis	valm.aika: 19.12.2003 - 17.11.2015	Kyseisten ajoneuvojen akkukaapeli saattaa takertua, mikäli tämä vedetaan kokonaan ulos, ja jolloin eristys saattaa vahingoittua. Epäedullisissa tapauksissa voi syntyä ylikuumenemista ja savun muodostusta. Kaapeli sijoitetaan uudelleen. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Aston Martin	lokakuu 2018	DB 11	valm.aika: 16.11.2015 - 30.10.2017	Urheiluautoissa tulee asentaa ohjausakseliin eristeholkki kuljetajan turvavyönsä hallitsemattoman avautumisen estämiseksi. Valmistaja kutsuu tästä syystä kyseiset ajoneuvot takaisin, ei kuitenkaan kyselyistä huolimatta anna lisätietoja tehtävästä. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Aston Martin	lokakuu 2018	DB9, DB9 GT, DBS, Rapide, Vanquish	valm.aika: 18.12.2007 - 19.01.2017	Yhteysvirhe moottorinohjausyksikön ECM ja vaihteiston ohjausyksikön TCM välillä saattaa johtaa siihen, että vaihteiston pysäköintilukitus ei toimi ja aiheuttaa, että ajoneuvo saattaa liikkua vaihteiston pysäköintilukituksesta huolimatta. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW mp	helmikuu 2018	kaikki mallit	valm.aika: 25.08.2015 - 18.09.2017	Useissa malleissa on päästöjen varoitusvalo virhetapauksissa virheellisesti ohjattu. Kyseiset mallit on valmistajan toimesta oikealla päivämäärän määrityksellä toimitettu, jotka kuitenkin on myöhempänä ajankohtana muutettu myyntiorganisaation toimesta. Kyseisten ajoneuvojen ohjausyksikön ohjelma päivitetään. Päivitys kestää 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "00 00 62 04 00"
BMW	maaliskuu 2018	1-sarja (F20/F21), 3-ovinen sähköinen istuimen säätö muistilla	valm.aika: 26.06 - 20.07.2017	Kyseiset ajoneuvot on varustettu toisen istuinrivin mukavuutta lisäävällä istuimen säädöllä. Istuinten lukitus toimii "Easy-Entry-Kit- istuimen säädöllä. Mittavaihtelun johdosta on mahdollista, että lukitus ei toimi säädetyllä tavalla. Lukitus saattaa toimia toispuoleisesti tai puuttua kokonaan. Istuimen säätömekanismi vaihdetaan. Vaihto kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. BMW:n myynti on ilmoittanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0052840100"
BMW	maaliskuu 2018	5-sarja (F 10M) M5, 7-sarja (F01/F02), vain M550d xDrive ja 70(L)d xDrive	valm.aika: 2012 -2017	BMW-ryhmä on sisäisten testien pohjalta päättänyt, että muutoin oikein kehitetty kyseisten malliversioiden Nox- katalysaattorin toiminta on virheellisesti järjestetty. Toimintaohjelma päivitetään. Päivitys kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Päivitys merkitään valmistajan huoltotiedostoon "moottorinohjausyksikön DDE ohjelmointi".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	maaliskuu 2018	X3 (G01)	valm.aika: 01.07.2017 - 23.02.2018	Takaspoilerin yläosa saattaa irrota ajon aikana. Spoileri saattaa irota keskiosaltaan ja johtaa melun muodostukseen. Virheellisesti kiinnitettynä se saattaa irrota. Huolto tarkastaa kiinnitysruuvien tilan ja tarvittaessa kiinnittää ne. Toimenpide kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "0051270400 G01 Takaspoilerin ruuvien kiinnitys tarkastettu ja tarvittaessa korjattu"
BMW	huhtikuu 2018	X3 (G01)	valm.aika: 02.08.2017 - 23.01.2018	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa polttoaineen syöttöyksikön paineenrajoitusventtiiliin liitin olla vahingoittunut. Vahingoittunut venttiili aiheuttaa tankin sisäistä vuotoa, joka johtaa rajoittuneeseen imupumpun tuottoon. Seurauksena rajoittuu polttoaineen syöttö vasemmasta oikeaan tankinpuoliskoon. Vikatilanteessa ei konerikko ole poissuljettu. Häiriötilanteessa sytty merkkivalo moninäytössä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, jossa vikamahdollisuus arvioidaan ja korjataan. Työ kestää 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0016320200 tankin syöttöyksikön tarkastus ja mahd. vaihto"
BMW	toukokuu 2018	X3 (G01)	valm.aika: 12.10.2017 - 08.04.2018	Kyljettäjän turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa olla valmistettu spesikaation vastaisesti. Tyynyn pidätyskyky on mahdollisesti virheellisesti riittämätön, jolloin loukkaantumisvaara onnettomuustilanteissa ei ole poissuljettu. Normaalisti toimiessaan saattaa esiintyä metallisirujen purkautumista kaasugeneraattorista. Kyseinen turvatyyny vaihdetaan, joka kestää 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "0032710200 turvatyyny vaihdettu".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	kesäkuu 2018	2-sarja (F46), X1 (F48)	valm.aika: 24.04. - 01.05.2018	Muutamat alihankkijan toimittamat etupyörän navat saattavat ei olla spesifikaation mukaiset ja niissä saattaa esiintyä murtumia ja tämän seurauksena pyörän tuenta pettää. Huolto tarkastaa kyseisten osien kunnon ja tarvittaessa vaihtaa nämä. Tarkastus kestää 30 min ja vaihto n. 3 h. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0031850100".
BMW	heinäkuu 2018	1-sarja (E81, E82, E87, E88, 3-sarja (E90, E91, E92, E93), X1 E84, vain oikeanpuol. Ohjaus	valm.aika: 03/2007 - 07/2011 rakenneluokat E81, E82, E87, E88 (kaikki 1- edeltävät, E84 (X1) E90, E91, E92 ja E93	Auton värähtelyn aiheuttama hankauskorroosio virranjakoyksikössä (sijainti hansikaslokeron ja väliseinän välissä) saattaa vaikeuttaa virranjakoa ajoneuvossa. Vähäisessä määrin saattaa olla seurauksena matkanteon pysähtyminenkin. Ennen tätä saattaa esiintyä varoitusvalojen syttymistä tai hetkellistä moottoritehon heikkenemistä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, jossa vaihdetaan paremmalla liittimellä varustettu kaapeli jakoyksikköön. Vaihto kestää 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0061770400, Akun + korjauskaapeli E8x E9x vaihdettu"
BMW mp	heinäkuu 2018	G310 GS, G310 R	valm.aika: 21.04.2016 -02.05.2018	G 310-mallien sivutuen taipuminen ja pahimmassa tapauksessa murtuminen saattaa aiheuttaa jopa vammautumista. Kyseisissä ajoneuvoissa tarkastetaan sivutuen kiinnitys ja lisälaakeripukin asentaminen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0000463300".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	syyskuu 2018	3-,4-,5-,6-,7-, X3, X4, X5, X6 mallit, dieselmoot.	valm.aika: 04/ - 09/2016 4-sylinteriset, 07/2012 - 06/2015 sylinteriset	Kyseisten moottoreiden AGR- pakokaasun takaisinkierätyksen venttiilin jäähdytys saattaa vuotaa ja pieniä määriä jäähdytysnestettä tunkeutua AGR-moduliin. Yhdessä noen ja öljyn kanssa saattaa syntyä syttyvä seos ja sytyttää AGR-venttiilin ja ääritapauksessa palovaaran. Riippuen malli- ja moottoriversioista tarkastetaan ja vaihdetaan virheellinen venttiili. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
BMW	lokakuu 2018	X3(G01), X4 (G02)	valm.aika: 15.04. - 27.06.2018	Alihankkijan tuotantovirheen vuoksi saattaa takajarrusatula olla spesifikaation vastainen, jonka johdosta männistä saattaa erittyä vetyä jarrunesteeseen ensimmäisten 2 kuukauden aikana ja joka aiheuttaa pehmentyneen jarrupolkimen ja heikentyneen jarrutus-tehon. Kyseisissä ajoneuvoissa ilmataan jarrut. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "20034370200".
BMW	lokakuu 2018	X5 (F15), X6 (F16)	valm.aika: 09.06.2018 - 11.06.2018	Taka-akselin tukivarren kuulanivel ei mahdollisesti ole riittävästi karkaistu, joka voi johtaa nivelen murtumiseen ja pyöräntuennan vaurioitumiseen. Vasemman tukivarren kuulanivel tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0031870100"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	joulukuu 2018	X5 (E53),oik. p.ohjaus	valm.aika: 01.03.2001 - 28.02.2002	Puutteellisen koodauksen vuoksi saattaa samanaikainen moottorin pysäyttäminen oikealla kädellä ja käsijarrun käyttö vasemmalla aiheuttaa hidastuvuustunnistimen aikaansaaman turvatyynyn laukeamisimpulssin. Turvatyynyn ohjelma päivitetään uudelleen. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0065110300".
BMW	lokakuu 2018	3-, 4-, 5-, 6-, 7-, X3, X4, X5, X6	valm.aika: 4-sylinteriset 03/2011 - 03/2017, 6-sylinteriset 08/2010 - 01/2017	Virhe koskee määrättyjen diesel-mallien AGR-modulia (pakokaasun kierrätysmoduli). Muutamissa tapauksissa saattaa pieniä määriä jäähdytysnestettä vuotaa ulos ja kerääntyä AGR-moduliin. Yhdessä noki- ja öljyjäämien kanssa saattaa tämä seos olla syytyvä korkeissa pakokaasulämpötiloissa. Harvoissa tapauksissa tämä saattaa aiheuttaa imuputkiston sulamista ja ääritapauksessa tulipalovaaran. Moottori- ja varustetyypistä riippuen tarkastetaan AGR-moduli ja vaihdetaan vialliset komponentit. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
BMW	marraskuu 2018	X5 (E53) oik.p. ohjaus	valm.aika: 01.03.2001 - 28.02.2002	Virheellisen koodauksen johdosta saattaa oikeanpuoleisen ohjauksen omaavissa autoissa moottorin pysäyttämisen ja samanaikaisen vasemmalla olevan käsijarruvivun käytön kanssa aiheuttaa impulssin turvatyynyn kiihtyvyyssanturiin laukaisten turvatyynyn. Turvatyynyn ohjelma päivitetään. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "0065110300".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
BMW	marraskuu 2018	X5 (G05), X6 (F16), X6 M (F86)	valm.aika: X6, X6 M: 12.07. - 02.08.2018 X5: 12.07. - 16.07.2018	Sisäisessä laaduntarkastuksessa on havaittu, että kyseisissä ajoneuvoissa pyörien pultit on kiristetty riittämättömällä momentilla, jonka johdosta pultit saattavat ajon aikana murtua ja löystyä. Mainittujen ajoneuvojen pyöränpultit vaihdetaan. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0036030200"
BMW mp	syyskuu 2018	F850GS, F750GS	valm.aika: 18.06. - 13.07.2018	Öljypumpun käyttöpyörä ei mahdollisesti ole kiinnitetty oikein. Moottorin öljynkierto ei siksi ole varmistettu. Kyseisten ajoneuvojen pumpun käyttöpyörän kiinnitys tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan. BMW:lle ei ole tiedotettu yhdestäkään kriittisestä tilanteesta tai vauriotapauksesta. Toimepide kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään sisäisellä tunnuksella: 00 00 11 24 00
BMW mp	lokakuu 2018	G310 GS, G310 R	valm.aika: 21.04.2016 - 02.05.2018	Ajoneuvon seisontasivutuki saattaa taipua tai ääritapauksessa murtua ja ajoneuvo kaatua. Kyseisissä ajoneuvoissa sivutuen liitos tarkastetaan ja tarvittaessa asennetaan lisälaakeripukki vahvistukseksi. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0000463300".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Bugatti	tammikuu 2018	Chiron	valm.aika: 02.02 - 13.10.2017	Virheellinen istuinkiskojen hitsaustyö saattaa aiheuttaa onnettomuustilanteissa kiskojen irtoamisen ja vammatumisriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen ja mahdolliseen korjaukseen. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Korjaus merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Bugatti	joulukuu 2018	Chiron	valm.aika: 09/2017 - 04/2018	Kyseissä ajoneuvoissa saattaa sivuturvatyynyjen lämpösuojus olla asennettu virheellisesti. Korkeissa ulkoilman lämpötiloissa on mahdollista ilmetä rajoittunutta tyynyn toimintaa. Bugatin edustaja irrottaa istuimet ja toimittaa nämä valmistajalle. Mikäli lämpösuojus on virheellisesti asennettu, toimitetaan istuimet edelleen näiden valmistajalle. Tämän vaihdettua turvatyyny, toimitetaan istuimet uudelleen asennettaviksi. Virheen korjaus on tunnistettavissa vihreästä pisteestä tyynyn merkissä. Koko operaatio kestää n. neljä viikkoa ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä.
BRC maakaasu- venttiili	huhtikuu 2018	CNG-moniventtiili	myyntiaika: 2007 - 2017	Venttiiliä on toimitettu osin suoraan valmistajalta ja myös jälki-asennukseen. Ongelmia saattaa esiintyä ajoneuvoissa, joissa maakaasusäiliö on asennettu koripohjan alapuolelle. Jälkiasennuksessa tällainen paikan valinta on harvinaista. Näissä tapauksissa saattaa esiintyä lämpösulakkeen korroosiota ja palon sattuessa kyseinen sulake toimii huonosti tai ei lainkaan. Korjaustoimenpiteenä kyseinen osa vaihdetaan jaloteräksestä valmistettuun. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Saksan liikenneviranomaisen on varoittanut tapauksesta. Vaihto merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Britax-Römer	maaliskuu 2018	DUALFIX	valm.aika: 03.11.2017 - 22.03.2018	Virheellisten komponenttien vuoksi on istuimen turvavaikutus mahdollisesti rajoittunut. Istuimen hankkineet voivat kysellä istuimen myyjältä koskeeko hankittu istuin kyseenä olevia istuimia. Tarvittaessa istuin vaihdetaan, eikä virheellistä tule käyttää. Vaihto on asiakkaalle maksuton.
Chrysler	huhtikuu 2018	Crossfire	valm.aika: 01.06.2006 - 01.10.2008	Kuljettajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa tyynyn normaalin toiminnan aikana liian suuren sisäisen paineen vuoksi haljeta aiheuttaen metallinsirujen kulkeutumista ajotilaan ja vakavia tapaturmia tai jopa kuolemia. Kaasugeneraattorit vaihdetaan. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "S15".
Chrysler	lokakuu 2018		valm.aika: 2009 - 2013	Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa tyynyn luetessa liian suuren sisäisen paineen vuoksi murtua ja aiheuttaa metallisirujen vaikutuksesta matkustajalle vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Kaasugeneraattori vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	halmikuu 2018	C4 Aircross	valm.aika: 17.12.2014 - 01.07.2016	Muuan releen vuoksi saattaa moottori ajon aikana pysähtyä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, antamatta kuitenkaan kyselyistä huolimatta lisätietoja virheen aiheuttamista jatkotoimista. Releen vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	helmikuu 2018	C4 Aircross	valm.aika: 23.04.2015 - 13.03.2016	Ovi saattaa lämmön vaikutuksesta aueta ajon aikana. Valmistaja kutsuu siksi kyseiset ajoneuvot tarkastettaviksi kuitenkaan kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Vastaavissa rakenteissa Mitsubishin ASX-malleissa on vastaavista lukoista seuraava tiedote: "Puutteellisen valmistusprosessin vuoksi saattavat lukot toimia epätydyttävästi ja saattavat aueta ajon aikana. Korjaustoimena lukot vaihdetaan." Korjaus on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	tammikuu 2018	Jumpy (III), Spacetourer, 1,6 l dieselmoott. (DV6F)	valm.aika: 02.10 - 25.11.2017	Muuan moottorin osa toimii virheellisesti aiheuttaen häiriöitä moottorin vedossa. Muutamissa tapauksissa lyhyissä kiihdytyksissä saattaa moottori sammua. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin antamatta kyselyistä huolimatta kuitenkaan lisätietoja virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	huhtikuu 2018	C4 (II), C4 Picasso (II), C5 (II), DS 4, DS 5, vain 2,0 l dieselit	valm.aika: 09.03.2012 - 30.04.2015	Moottorin ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa öljyvuotoja ja ajoneuvon hallinnan menetystä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa moottorin käyntiohjelma päivitetään. Kyselyistä huolimatta valmistaja ei ole antanut tarkempia tietoja jatkotoimista. Päivitys on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Päivitys merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "GFJ"
Citroen	huhtikuu 2018	C4 (II)	vlm.aika: 27. - 29.11.2017	Generaattorin ja ilmastointikompressorin pultit eivät ole kiristetyt oikeilla kiristysmomentilla ja saattaa johtaa siihen, että laitteet saattavat löystyä ja jopa irrota vaarantaen muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	toukokuu 2018	C3 (III)	valm.aika: 27 - 29.11.2017	Generaattorin ja ilmastointikompressorin pultit on mahdollisesti kiristetty virheellisellä kiristysmomentilla, josta johtuu, että nämä saattavat irrota ajon aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	kesäkuu 2018	Berlingo (III), C4 Picasso (II), C-Elysee	valm.aika: 10 - 26.11.2017	Turvatyynyjen ohjausyksikkö on saattanut vahingoittua kuljetusten tai asennusten yhteydessä eikä mahdollisesti ole toimintakelpoinen aiheuttaen turvatyynyjen toimimattomuuden. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin, kertomatta kuitenkaan kyselyistä huolimatta virheen asiakkaalle maksuttomista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2018	C-Crosser	valm.aika: 16.04.2007 - 27.04.2012	Lasinpyyhkoneistoon saattaa tunketua vettä ja johtaa koneiston toimimattomuuteen aiheuttaen onnettomuusriskin. Ajoneuvon valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen asiakkaalle maksuttomista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Citroen	kesäkuu 2018	C4 Aircross	valm.aika: 25.11.2011 - 1.05.2016	takaluukun kaasujousi on mahdollisesti tehoton ja saattaa johtaa luukun nopeaan sulkeutumiseen ja aiheuttaa loukkaantumisen. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Citroen	lokakuu 2018	C4 Aircross	valm.aika: ei tiedossa	Takaluukun kaasujousi saattaa olla tehoton ja avautunut luukku sulkeutua hallitsemattomasti. Valmistaja ei anna tarkempia tietoa virheen aiheuttamista jatkotoimista.
Citroen	lokakuu 2018	Jumpy (III)	valm.aika: ei tiedossa	Tietokoneen ohjelmavirheen vuoksi moottoriöljyn liian korkea lämpötila ei tunnistu. Liian korkea lämpötila saattaa aiheuttaa öljypohjaan muodonmuutoksen. Ohjelma päivitetään. Valmistaja ei anna tarkempia tietoja virheen aiheuttamista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Dacia	maaliskuu 2018	Duster (I)	valm.aika: 06.06 - 10.10.2017	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa Start-Stopp- toiminto pudota pois ja vaatii uudelleenohjelmointia. Valmistaja kutsuu ajoneuvot huoltoon ohjelman päivitykseen. Työ kestää 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CQF".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dacia	huhtikuu 2018	Duster (I), Lodgy, Logan (II), Sandero (II)	valm.aika: 08.12.2016 - 13.06.2017	On mahdollista, että perävaunusignaalijärjestelmä putoaa osittain tai kokonaan pois toiminnasta. Vaurioituminen pahenee LED- modulin vahingoittumisen seurauksena, joka ohjaa järjestelmää. Ylijännitteet ovat yksi syy: Kysymys voi olla huonosta kontaktis- ta AHZ-kaapeliliitoksen ja pistokkeen ja/tai Led-modulin ja kaa- peliliitoksen välillä. Liitokset tarkastetaan ja tarvittaessa kyseinen moduli vaihdetaan. Työ kestää 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CQN".
Dacia	huhtikuu 2018	Logan (II), Sandero (II)	valm.aika: 22. - 25.09.2017	Säröjen muodostumien ja jopa murtuminen on mahdollista etu- navoissa tapahtuneen lämpökäsittelyvirheen vuoksi. Huomatta- va on, että virhe aiheuttaa epänormaalia ääntä auton etupäässä. Huolto tarkastaa navat ja vaihtaa ne tarvittaessa. Työ kestää tar- kistuksen osalta 1,1 h, vaihdon osalta lisäksi 2,6 h ja on asiak- kaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merki- tään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CU6"
Dodge	tammikuu 2018	Grand Caravan	valm.aika: 23.08.2010 - 25.07.2012	Ohjauspyörän kaapelointi saattaa aiheuttaa oikosulun, joka joh- taa turvavyönnyn laukeamiseen. Valmistaja kutsuu kyseiset ajo- neuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomat- ta tapaukseen liittyvistä jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Dodge	tammikuu 2018	Sprinter	valm.aika: 30.06.2003 - 31.08.2006	Jarrujen toiminnan varoitusvalot näytössä eivät saata toimia. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta tapaukseen liittyvistä jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Dodge	lokakuu 2018		valm.aika: 2009 - 2013	Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa tyynyn lauetessa liian suuren sisäisen paineen vuoksi murtua ja aiheuttaa metallisirujen vaikutuksesta matkustajalle vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Kaasugeneraattori vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ducati	maaliskuu 2018	1299, Multistrada, Panigal, Xdiavel, Monster, Scrambler	valm.aika: 2015 - 02/2018	Jarrupiirien jakomännän virhe saattaa kovissa kuormituksissa syntyvien halkeamien muodossa vaikuttaa jarrutusmatkoihin ja ABS-toimintoihin. Halkeamien vaikutus saattaa aiheuttaa myös etujarrun huonon tehon ja siten vaikuttaa vahingon vaaran kasvuun. Jakomäntä vaihdetaan alumiinista valmistettuun. Vaihto kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "CR 144"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ducati mp	heinäkuu 2018	Supersport S, Supersport	valm.aika: 2017 - 2018	Polttoainesäiliön ilmasäiliöjohtimen kontakti äänenvaimentimeen saattaa aiheuttaa palovaaran. Johtimen sijoitus korjataan huollossa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "CR156".
Ducati mp	syyskuu 2018	Hypermotard 939 (MY18) Panigale V4 (MY18)	valm.aika: 2018	Takajarrupalojen kitkamateriaali saattaa irrota palan rungosta. Tämä johtaa jarrujen toimimattomuuteen. Kyseisissä ajoneuvoisvaihetaan kyseiset jarrupalat. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään koodilla "CR 160".
Ducati mp	lokakuu 2018	Supersport S. Supersport	valm.numerot: ZDMVA00AAHB000006- ZDMVC35AAJB000051	Polttoainesäiliön ilmasäiliön tyhjennysjohtimen ja pakoputken välille saattaa syntyä kontakti ja aiheuttaa palovaaran. Tyhjennysjohtimen paikka vaihdetaan huollossa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "CR156"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ducati mp	lokakuu 2018	Pangiale V4	valm.aikka: 2018	Polttoainetankin tulpan ja tämän tiiviste eivät sovellu täydellisesti yhteen ja saattaa aiheuttaa polttoainevuodon. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon. Toimet virheen korjaamiseksi kestävät n. 30 min ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "CR 148"
Fiat	maaliskuu 2018	500 (312)	valm.aika: 07 - 10/2017	Nopeusmittari saattaa takerrella ja näyttää väärin kulloisenkin nopeuden. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa moninäyttöyksikkö vaihdetaan. Vaihto kestää n. 45 min. ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6170"
Fiat	maaliskuu 2018	Ducato	valm.aika: 09.01.2015 - 31.01.2018	Välijäähdyttimen putken side saattaa löystyä imukanavan liitoksesta ja aiheuttaa moottoritehon putoamisen lisäksi varoitusvalon syttymisen. Side vaihdetaan huollossa uuteen joka varmistaa kyseisen liitoksen tiiveyden. Vaihto kestää n. 20 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6172".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	maaliskuu 2018	Ducato Professional, vain 2.3 Mjet E6 diesel	valm.aika: 02/2016 - 12/2017	Sopimaton välilähdettimen putki saattaa murtua ja joutua kosketuksiin laturin kanssa ja aiheuttaa epäedullisimmassa tapauksessa oikosulun. Kyseisten ajoneuvojen välilähdettimen putken kiinnitys tarkastetaan ja tarvittaessa uusitaan, myös välilähdettimen. Tarkastus kestää 0,4 h, vaihto 0,7 h, välilähdettimen vaihto 6,75 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työt merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "6152".
Fiat	heinäkuu 2018	Freemont (JC) vakionopeus- säätimellä	valm.aika: 13.07.2013 - 21.05.2015	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa harvoissa tapauksissa esiintyä että oikosulku ajoneuvossa aiheuttaa tietokatkoksen CAN-C-Bus- väylässä. Jos tällaisessa tapauksessa vakionopeussäätö on kytkettynä ja jos laite vaatii ajoneuvon kiihdyttämistä, saattaa esiintyä, että PCM- vetovoimaksikössä syntyy käsky vakionopeuden ylläpitämisestä tai mahdollisesti kiihdyttämisestä, joka ääritapauksissa saattaa johtaa onnettomuuteen. Moottorin ohjausyksikkö päivitetään. Työ kestää 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6195".
Fiat	syyskuu 2018	Doblo (263)	vlm.aika: 26.01 - 13.03.2018	Edellämainituissa ajoneuvoissa saattaa esiintyä mahdollisen kokoonpanoprosessin sopimattomuuden vuoksi ohjausvaihteen osistoissa mikromurtumia. Tämä tulee tarkastaa ja osistot tarvittaessa vaihtaa. Tarkistus kestää 0,35 h, vaihto 3,05 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Fiat	syyskuu 2018	Panda (312), Panda 1.2 v/LPG	valm.aika: 04.04 - 06.07.2018	Kyseiset ajoneuvot on valmistettu ilman vetoyksikön alemman reaktiotangon vahvistusta. Tämän asentaminen jälkikäteen on välttämätöntä, koska ääritapauksessa tämän puute saattaa vaarantaa ajoturvallisuuden. Työ kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Fiat	lokakuu 2018	500X (334)	valm.aika: 02.06.2015 - 17.08.2018	Pikalukitit takaselkänojat, jotka eivät ole yhteydessä ulompien turvavöiden kiristimien ja vöiden kanssa, saattavat lukkojen avautuessa nokkakolarissa vaurioitua ja aiheuttaa matkustajille kohonneen vammautumisriskin matkavaroiden pidätyskyvyn puutteen vuoksi. Lukitukset vaihdetaan. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	tammikuu 2018	C-Max (II), Fiesta (VI), Focus (II, III) , Kuga (I, II) Transit Connect, 1,6 I Ecoboost- moottorit benssiini	valm.aika: Fiesta ST: 19.09.2012 - 16.12.2014, Focus: 23.07.2010 - 21.09.2014 C-Max: 02.06.2010 - 22.12.2014 Kuga: 08.05.2012 - 21.12.2014 Connect: 10.06.2013 - 20.12.2014	Kyseisissä ajoneuvoissa on mahdollista, että puutteellisen jäähdytysnestemäärän vuoksi tapahtuvan moottorin ylikuumentumisen vuoksi sylinterikannen vahingoittuminen aiheuttaa öljyvuo- toa kuumille pinnoille ja mahdollisen palovaaran. Huolto tarkas- taa jäähdytysjärjestelmän, määrätunnistimen ja valvontaohjel- man, varoittaa ajoneuvon käyttäjää tilanteista joissa jäähdytys- nestemäärä on vajaa. Korjaus kestää rakenteista riippuen 4,3 - 4,6 h, 2,7 h, jos vain nestemäärän tunnistin vaihdetaan ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	tammikuu 2018	Mustang	valm.aika: 11.02.2014 - 30.04.2015	Kyseisten ajoneuvojen sivuovien lukot saattavat olla vaikeatoimisia, sulkeutuminen puutteellista ja saattavat johtaa ovien aukeamiseen ajon aikana. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, jossa vaihdetaan ovien lukot. Työ kestää n. 90 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedotaanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	maaliskuu 2018	C-Max (II), Galaxy (III), Kuga (II), Mondeo (V), S-Max (I), vain Duratorq 2,0 litr dieselit	valm.aika: 18.07.2014 - 19.10.2015	On mahdollista, että moottorinohjausyksikön kalibrointi ei tunnista säännönmukaisesti moottorin ylikuumentumista. Ääritapauksissa tämä saattaa aiheuttaa vuotoa öljytilaan ja öljymäärän menetystä. Uhkaavassa ylikuumentumisessa seuraa varoitusvalon syttyminen, minkä lisäksi moottorin tehoa rajoitetaan automaattisesti. Moottorinohjausyksikkö kalibroidaan. Työ kestää n. 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	toukokuu 2018	Ranger	valm.aika: 07.10. - 17.11.2016	Muutammat kyseiset ajoneuvot saattavat olla varustetut tehottomalla turvatyynyn syyttimellä, jonka vuoksi kuljettajan tai matkustajan sivuturvatyyny ei onnettomuustilanteessa avaudu. Kyseiset ajoneuvot on tunnistettavissa valmistenumeroista, onko kyseessä vasemman vai oikeanpuoleisesta tyynystä. Viallinen tyyny vaihdetaan, työ kestää 1,1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	kesäkuu 2018	C-Max (II), Focus (III)	valm.aika: 26.09. - 10.10.2016	Kevytmetallivanteen valuvirhe saattaa aiheuttaa väsymismurtumia ja seurauksena levyppyörävaurion. Valmistaja kutsuu kyseisenä ajanjaksona valmistetut ajoneuvot huoltoon. Korjaustoimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "17S38".
Ford	elokuu 2018	C-Max (I/II), Focus (II/III), Galaxy (II/III), S-Max (I/II), Transit Connect, vain 1,0L-, 1,5L- tai 1,6L Ecoboost- bensiinimoott ja 6 vaiht. Käsivaihteisto	valm.aika: 08/2009 - 06/2016	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa esiintyä kytkinlevyn murtumaa, joka aiheuttaa hajun muodostusta, nopeuden rajoittumista ja tehon putoamista. Kytkinlevyn murtuminen johtaa myös melun muodistumiseen (iskut ja lukkiutuminen) ja kuuluu vaihteiston alueelta. Start/Stop- ohjelmalla varustetuissa ajoneuvoissa päivitetään ohjelma ja ajoneuvoissa ilman kyseistä ohjelmaa vaihdetaan vain kytkimen korjaussarja riippuen kunnosta. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihtotyö merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "18S07".
Ford	lokakuu 2018	C-MAX (I), C-MAX (II), Focus (I), Focus (II), Transit, maakaasoversiot	valm.aika: 2003 - 2011	Maakaasumoniventtiin korroosio saattaa vaikuttaa paineensäätimen toimintaan. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Ford	lokakuu 2018	Focus (IV)	valm.aika: 16.04.2018 - 02.08.2018	Eräissä em. aikajaksona Saarlouisissa valmistetuissa ajoneuvois- saattaa takaovien lapsilukituksen lukitusjousien asennus olla virheellinen, joka johtaa lukituksen virheelliseen toimintaan nii- den deaktivoituessa tärinän vaikutuksesta. Ajoneuvon huolto tarkistaa lukituksen toiminnan ja tarvittaessa vaihtaa uuden lu- kitusmekanismin. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	marraskuu 2018	EcoSport, valm. Intiassa	valm.aika: 02.05.2017 - 10.06.217	Mainituissa ajoneuvoissa saattaa etuakselin alatukivarsissa, (vasen ja oikea) ilmetä spesifikaation vastaisia hitsiliitoksia, joi- den vaikutuksesta saattaa seurata etupyörien kosketus loka- suojiin, pyörien lukkiutuminen sekä ohjauksen häiriintyminen. Ajoneuvon huolto asentaa uudet tukivarret. Toimet ovat ajoneu- von haltijalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Ford	marraskuu 2018	Edge, Galaxy (I), Galaxy (III), Mondeo (V), 2.0 TDCI	valm.aika: 01.09.2014 - 20.04.2018	On havaittu, että ilmastointilaitteen kylmäkompressorin hihna- pyörä joukossa 2.0 litran Duratorq dieselmootoreita on kiinnitet- ty riittämättömällä kiristysmomentilla. Tämän johdosta saattaa hihnapyörän kiinnityselementti löystyä ja myös itse hihnapyörä. Huolto tarkistaa hihnapyörän kiristysmomentin ja vaihtaa hihna- pyörän tarvittaessa. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Harley Davidson mp	marraskuu 2018	Softail, CVO Softail, Touring, Trike, CVO Touring	valm.aika: 04.03.2016 - 29.06.2018	Valmistaja on havainnut, että hydraulisessa kytkimen työsylinterissä saattaa olla vuoto, jonka seurauksena saattaa päästä ilmaa järjestelmään aiheuttaen kytkimen irrotusongelmia ja edelleen jos tätä ei ajoissa huomata, ajoneuvon hallintaongelmia. Ajoneuvon huolto asentaa irrotussylinteriin korjaussarjan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0173".
Honda mp	maaliskuu 2018	GL 1800A Goldwing	valm.aika: 23.9.2008 - 22.10.2015 mallivuodet 2010 - 2016	Lämpimistä ja kosteista ilmasto-olosuhteista sekä suurista lämpötilavaihteluista saattaa aiheutua turvatyynyn ajopanoksen muutoksia, jotka tyynyn auetessa onnettomuustilanteissa aiheuttaa ylisuuren paineenmuodostuksen ja pienten vahingoittavien metallipartikkelien irtoamista. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa turvatyynyn ajopanos vaihdetaan. Vaihto kestää n. 4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "3JV"
Honda	helmikuu 2018	Odyssey	valm.aika: 2011 - 2017	Valmistuavirheen vuoksi toisen istuinrivin istuinten säätövipu ei kenties lukitse etäisyydensäätöä kunnollisesti ja istuin saattaa liikkua, joka johtaa voimakkaassa jarruttuksessa istuimen liikkumiseen ja tapaturmariskin kasvuun. Korjaustoimet ovat kehitteillä ja Honda on julkaissut Yhdysvalloissa videon miten tulee toimia säätövivun toiminnan suhteen. Video on nähtävissä osoitteessa http://owners.honda.com/service-maintenance/recalls Valmistaja on tiedottanut virheestä. Korjaus merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6SH"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda	huhtikuu 2018	Accord (VIII), Civic (VIII), CR-V (III), Insight (II), Jazz (II), Legend (IV)	valm.aika: 11/2008 - 1/2011	Etumatkustajan turvatyynyn laukeamisen yhteydessä saattaa sytyttimestä ylipaineen vuoksi irrota pieniä metallisiruja, jotka saattavat aiheuttaa matkustajan ja kuljettajan vammatumista. Ajoneuvon edustaja vaihtaa turvatyynyn sytyttimen. Tämä koskee Takata-turvatyynyjen vaihdon laajentamista. Korjaamokäynnin kesto on puoli päivää, vaihto n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon mallin mukaan koodeilla "6CC/6DC/6EC"
Honda	lokakuu 2018	HR-V (II)	valm.aika: 09/2014 - 04/2018	Matkustamon johtimiston asennuksen yhteydessä saattaa tämän pidike vahingoittua ja vaihteiston dynaamisen vaimentimen hankaamana johtimisto vahingoittua ja aiheuttaa oikosulun. Huolto tarkastaa johtimiston ja tämän pidikkeen kunnon ja tekee kohteelle tarvittavat muutokset. Työ kestää n. 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6CH"
Honda mp	syyskuu 2018	CRF250R	valm.aika: 10/2017 - 04/2018	Ajettaessa toistuvasti korkeilla kierroksilla saattaa kytkinpesä ylikuumentua ja johtaa pesän rakenteen heikentymiseen ja johtaa murtumiin. Ääritapauksesaa kytkin ei toimi. Huolto asentaa uudentyypisen kytkinpesän. Työ kestää 1 - 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "3K8".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Honda mp	lokakuu 2018	CRF 1000 (Africa Twin)	valm.aika: 2016 - 2018	Pääseisontatuen (lisävaruste) lukitusrenkaan lämpökäsittely ei mahdollisesti ole tehty oikein. Lukitusrengas vaihdetaan. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "3K9"
Horex mp	huhtikuu 2018	VR6 Cafe Racer, VR6 Classic	valm.aika: mallivuosi 2017	Brembon valmistaman etujarrupumpun tunnistin saattaa olla tehoton ja aiheuttaa jarrujen viivästyneen toiminnan. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Husqvarna mp	huhtikuu 2018	FS 450	valm.aika: 2015 - 2017 , mallivuodet 2016 - 2018	Kyseisten ajoneuvojen etujarrusylinterin myöhästelevä toiminta aiheuttaa pidentyvän jarrutusmatkan. Huolto tarkastaa kyseisen osan ja vaihtaa etujarrujen männän tarvittaessa. Vaihto kestää n. 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hymer	syyskuu 2018	Van S, ML-T, ML-I, B-MD	valm.aika: ei tiedossa valm.numerot: ei tiedossa	Kyseisiin ajoneuvoihin on Mercedes Benzin toimesta kehitetty ESP- ajohallintajärjestelmän ohjelman päivitys, joka ohjelma paremmin huomioi äritilanteissa ajoneuvon kuormitustilan. Päivitys kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut asiasta. Työ merkitään Hymerin huolto-ohjelmaan Mercedes Benzin alustojen huoltoon tunnuksella 002-005-1037-E01.
Hymer	marraskuu 2018	B- Luokka, SupremeLine	valm.aika: mallivuosi 2018	Muutamissa kyseisen mallivuoden ajoneuvoissa on mahdollista, että kuljettajatilän sivulle sivupintaan liimattu lisälevy saattaa löystyä liimauksestaan ja pudota tielle ajon aikana. Kyseiset ajoneuvot tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa. Mahdollinen korjaus kestää n. 8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "015 - 053 - 1003"
Hyundai	tammikuu 2018	140 (VF)	valm.aika: 01.04.2011 - 26.03.2012	Kyseinen ajoneuvo saattaa käynnistyä vaikka kytkintä ei ole painettu ja vaihteen ollessa kytketty. Virhe saattaa aiheuttaa vammautumiseriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot kytkinkatkaisimen vaihtoon. Toimenpide kestää 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvoviranomainen on ilmoittanut virheestä. Toimenpide merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "71C118"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	maaliskuu 2018	Grandeur (TG), Sonata (NF)	valm.aika: 18.10.2004 - 12.12.2013	On mahdollista, että ABS/ESP- yksikköön jää virta päälle moottorin pysäyttämisen jälkeen. On mahdollista, että Yksikkö ei toimi tämän jälkeen tarkoitetulla tavalla ja että syntyy palovaara. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, yksikön ohjausreleen asennukseen. Työ kestää n. 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Asennus merkitään valmistajan huoltotiedostoon kooilla "71C126"
Hyundai	tammikuu 2018	IONIQ (AE)	valm.aika: 17.11.2016 - 30.03.2017	Elektroniikan ohjausyksikköön saattaa tiiveysongelman vuoksi tunkeutua vettä, aiheuttaa oikosulun ja palovaaran. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen jossa kyseisen yksikön tiiveys tarkastetaan ja tarvittaessa yksikkö vaihdetaan. Toimenpide kestää 1 päivän ja on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla " 71C062"
Hyundai	huhtikuu 2018	Santa Fe Fe (CM)	valm.aika: 2011	Polttoaineen esisyöttöjohdin saattaa vuotaa minkä vuoksi on vaarana, että polttoainetta tulee moottoritilaan aiheuttaen palovaaran. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon polttoainejohdinten vaihtoon. Työ kestää 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "71C071"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Hyundai	toukokuu 2018	Santa Fe (DM)	valm.aika: 15.06.2017 - 25.01.2018	Ratin runko saattaa kyseisissä ajoneuvoissa murtua, jonka johdosta kuljettaja saattaa menettää ajoneuvon ohjattavuuden. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, joka vaihtaa ratin. Vaihto kestää n. 1 pv ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "81C012"
Hyundai	lokakuu 2018	IONIQ AE, Hybrid, Plug-In-Hybrid	valm.aika: 2015 - 2017	Vahingoittunut tiiviste saattaa vaikuttaa hydraulikytkimen säätöpesän tiiveyteen. Epäedullisessa tapauksessa tämä saattaa johtaa sähköisen kytkimen ohjaustoimintoon epäedullisesti. Virhe ilmenee varoitusvalon syttymisenä ajon aikana ja voi aiheuttaa oikosulun ja palovaaran. Pesän tiiveys ja kytkimen toiminta tarkastetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Indian mp	helmikuu 2017	Roadmaster	valm.aika: mallivuodet 2015 - 2017	Kyseissä ajoneuvoissa saattaa jarruvalojen pistokeliittimeen päässeen veden vuoksi aiheutua katkos, jonka johdosta jarruvalo ja takavalot eivät toimi. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa tarkastetaan johtimiston ja liittimen kunto ja vaihdetaan tarvittaessa. Toimenpide kestää n. 30 min ja on Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja tarralla sivukatteen sisäpuolelle koodilla "I-18-01"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Indian mp	toukokuu 2018	Springfield, Chief, Roadmaster, Chieftain, vain Thunder Stroke 111- moottorilla	valm.aika: malliv. 2018	Ohjaustangon oikeanpuoleisen katkaisinyhdistelmän korroosio saattaa aiheuttaa tahattomia käynnistyksiä, kun käytössä on avaimeton järjestelmä. Ajoneuvon edustaja vaihtaa kyseisen katkaisinyhdistelmän. Työ kestää 30 min ja asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "I-18-04"
Infinity	syyskuu 2018	Q30 (H15), QX30 (H15)	valm.aika: ei tiedossa	Lapsimatkustajan turvaohjeet ja niiden toiminta ei vät ole oikeat. Tämän johdosta käyttöohjeet korvataan uudella parannetulla versiolla. Saavatko ajoneuvon haltijat tämän postissa tai edustajan toimittamana, ei ole tiedossa. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Tieto merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Infinity	marraskuu 2018	Q30 (H15), QX30 (H15)	valm.aika: 18.08.2015 - 15.01.2018 valm.numerot: SJKCH53EOHAO14249- SJKDH5CPXJA060604	Lastenistuimen käyttöohjeen kuvauksessa on virhe. Käyttöohje korvataan uudella korjatulla versiolla. Toimitetaanko uusi ohje postin välityksellä vai jälleenmyyjän toimesta, ei ole tiedossa. Korjattu versio on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimi merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "PG8B3"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jaguar	huhtikuu 2018	E-Pace (X540), F-Pce (X761), F-Type (X512), XE (X760), XF (X260), vain 2,0 l bens.	valm.aika: 01.09.2016 - 17.08.2017	Muutamat polttoainejohtimet saattavat olla virheellisesti asennetut, minkä johdosta moottoritilassa saattaa ilmaantua polttoaineen hajua ja vuotoja. Voimistuneet vuodot ovat havaittavissa konepeltiä avattaessa ja ovat palovaara. Ajoneuvon edustaja vaihtaa vuotavat polttoainejohtimet. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "H081".
Jaguar	huhtikuu 2018	E-Pace (X540)	valm.aika: 25.10. - 28.11.2017 mallivuosi 2018	Kyseisten ajoneuvojen etumaisten joustavien jarruletken pidikkeet saattavat olla taipuneet ja aiheuttaa nestevuodon. Vuoto johtaa punaisen merkkivalon syttymisen moninäytössä, joka merkitsee huollossa käymistä. Nestevuoto tietää pidentyvää jarrupolkimen liikettä ja rajoittuvaa jarrutustehoa yhdessä pidentyvän jarrutusmatkan kanssa. Huolto tarkastaa letkujen pidikkeet ja etäisyyden iskunvaimentimen runkoon. Tarvittaessa vaihdetaan molempien letkujen pidikkeet. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "H074".
Jaguar	huhtikuu 2018	XF (X260)	valm.aika: 31.01. - 15.12.2017 valm.numerot: ***Y50859 - ***Y67245	Turvavyön kiristimien ohjausyksikkö saattaa lähettää onnettomuus-tilanteissa väärää kiristimien toimintasygnaaalia. Korkeilla nopeuksilla on mahdollista että toiminta saattaa olla odotetunlaista, mutta alhaisilla nopeuksilla yksi tai molemmat turvavyöt eivät toimi kuten SRS-järjestelmä edellyttää tai kiristimen toiminta myöhästyy. Huolto päivittää kiristimien toimintaohjelman. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Päivitys merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "H090"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
JIANGSU istuin	marraskuu 2018	BEST BABY CARSEAT typ, LB-363, BBC-Q5, E1 04301313, E1 04301371	valm. aika: 2014 jälk.	Kyseiset istuimet eivät vastaa ECE-R44-määräyksiä. Näiden istuinten käyttö aiheuttaa turvallisuusriskin ja onnettomuus tilanteissa voi matkustajaa kohdata kohonnut tapaturmariski. Valmistaja kehottaa olla käyttämättä näitä istuimia. Istuimilla on hyväksymisnumerot E1-0430313, E104301371, joista istuimet voidaan yksilöidä. Muita valmistajan istuimia tämä virheilmoitus ei koske. Valmistaja on tiedottanut virheestä.
Jeep	huhtikuu 2018	Grand Cherokee (WK)	valm.aika: 05.01.2010 - 08.09.2013	Mahdollisesti virheellisesti asennetun suojuksen vuoksi saattaa jarrutehostimeen tunketua kosteutta, joka johtaa heikentyneeseen tehostimen toimintaan erityisesti alhaisissa lämpötiloissa ja jäätymisvaaran aikana. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot tarkastukseen jossa kosteussuojuksen toiminta tarkastetaan ja korjataan. Tarkastus kestää 0,5 h, korjaus 2 tuntia ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "T59".
Jeep	lokakuu 2018	Compass (MX)	valm.aika: 27.10.2017 - 21.02.2018	Pikalukitukset takaistuimen selkänojat, jotka eivät ole yhteydessä ulompien turvavöiden kiristimien ja vöiden kanssa, saattavat lukkojen nokkakolarissa avautuessa vaurioitua ja aiheuttaa matkustajille kohonnan vammatusmrisikin matkatavaroiden pidätyskyvyn puutteen vuoksi. Lukitukset vaihdetaan. Työ kestää n. 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Jeep	lokakuu 2018		valm.aika: 2009 - 2013	Etumatkustajan turvatyynyn kaasugeneraattori saattaa laukeamistilanteissa ylipaineen vuoksi murtua ja aiheuttaa matkustajan vakavan vammautumisen tai jopa kuoleman. Generaattori vaihdetaan. Vaihto kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Kawasaki mp	helmikuu 2018	Ninja ZX- 10RR, Ninja ZX- 10R	valm.aika: mallivuodet 2016 - 2018	Kyseisissä ajoneuvoissa vaihteiston hammaspyörät saattavat osoittaa puutteellista karkaisukovuutta. Vaihtamisen yhteydessä nämä joutuessaan suuren rasituksen kohteeksi saattavat johtaa koko vaihteiston lukkiutumiseen aiheuttaen onnettomuusvaaran. Korjaustoimena asennetaan korjaussarja, jossa 2.,3. ja 4.-vaihteiden hammaspyörät vaihdetaan sekä toisiopyörästä. Vaihto kestää 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkittään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "DAH 31"
Kawasaki mp	lokakuu 2018	Ninja H2 SX SE	valm.aika: mallivuosi 2018 valm.numerot; JKBZT02ABA000093 - JKBZXT02ABA0022673	Mainituissa ajoneuvoissa saattaa seisontatuen jousen kiinnityspultti puutteellisen hitsiliitoksen vuoksi irota, jonka johdosta jousi irtaana ja seisontatuki menettää otteensa. Tämä virhe saattaa esiintyä myös Ninja H2 SX (ZX1002AJF/ mallivuosi 2018):ssa, vaikka tuki on korvattu Kawasaki lisävaruste 99994-1064:llä. Korjaustoimet kestävät 15 min ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon, korjaamaton tuki on havaittavissa. Uusi jousen tuki on havaittavissa hitsiliitoksestaan.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Kia	toukokuu 2018	Rio (YB)	valm.aika: 10.04. - 05.06.2017	Takaovien sisäkahvan liian lyhyt vajeriohjaus saattaa vaikuttaa lukitusjärjestelmään toimintaan siten, että lapsilukkotoiminto ei toimi. Tästä johtuen ovi ei sulkeudu vaikka lapsilukko on kytketty. Huolto tarkastaa lukkojen toiminnan ja tarvittaessa vaihtaa vajeriohjauksen parannettuun versioon. Työ kestää 1 - 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "1710765"
Kia	kesäkuu 2018	Optima Plugin-Hybrid (JF)	valm.aika: 16.10.2015 - 11.09.2017	Esiintyvänä ongelmana saattaa olla hybriditoiminnon varoitusvalon syttyminen kuten myös EV-toiminnon katkeaminen. Huolto vaihtaa pää- ja HV-lisäakkutoiminnon paremmalla ylijännitesuojalla varustetulla osistolla siihen kuuluvine johdinsarjoineen. Vaihto kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "181019".
KIA	elokuu 2018	Sorrento (UM)	valm.aika: 10.07 - 25.10.2017	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa olla mahdollista, ettyä päiväajovalot putoavat pois päältä Start/Stop- toiminnon aikana. Kyseisen toiminnon ohjelma päivitetään. Tehtävä kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimi merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "181017"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
KIA	elokuu 2018	Sorrento (XM) 2,2 l diesel	valm.aika: 01.09.2011 - 31.10.2011	Olosuhteista riippuen saattaa esiintyä ennenaikaista kulumista öljynkestävyydestä johtuen moottorin polttoaineen paluuletkuissa. Seurauksena esiintyy polttoainevuotoa, hajua sekä varoitusvalon syttyminen. Kulutus saattaa nousta, ääritapauksessa ajoneuvon pysähtyminen. Lisäksi on palovaara mahdollinen, mikäli vuoto on lähellä syttymislähdettä, myös ajoradan likaantuminen ja vaara muulle liikenteelle. Kyseiset letkut vaihdetaan öljynkestävyyden paremmin sietävään materiaaliin. Vaihto kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "171072"
Kia	syyskuu 2018	Carnival (UP), Carnival (VQ)	valm.aika: 01.06.2005 - 11.04.2014	Lämpötilatunnistimen ennenaikainen aukeaminen saattaa aiheuttaa kondensiveden kertymisen ilmastointilaitteen alapuolella olevaan ohjausmoduliin aiheuttaen oikosulun. Huolto korjaa virheen vaihtamalla ohjausmodulin johtimineen. Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "181073" ja huoltovihkoon.
Kia	lokakuu 2018	Niro (DE) Hybrid	valm.aika: 01.11.2016 - 11.09.2017	Vahingoittunut tiiviste saattaa vaikuttaa hydraulikytkimen säätöpesän tiiveyteen. Epäedullisessa tapauksessa tämä saattaa johtaa sähköisen kytkimen ohjaustoimintoon epäedullisesti. Virhe ilmenee varoitusvalon syttymisenä ajon aikana ja voi aiheuttaa oikosulun ja palovaaran. Pesän tiiveys ja kytkimen toiminta tarkastetaan. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Kia	lokakuu 2018	Picanto (TA)	valm.aika: 01.02.2011 - 30.06.2012	Ajan mittaan olosuhteista riippuen saattaa esiintyä polttoaineen syöttö- ja paluujohdinten ulkopinnan kulumista joka johtaa polttoaineuotoon. Johtimien kunto tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan optimoiduilla osilla. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "181033".
Knott peräv.	heinäkuu 2018	jarrurumpu tyypissä 20-2425/1	valm.aika: 01.04.2018 - 30.05.2018	Kyseisten tavara- ja hevoskuljetusperävaunujen jarrut on valittu 1 - 3 tonnien kuormille. Hitsiliitokset eivät ole riittävän lujia, joka saattaa johtaa jarrutehon menetykseen. Lisätietoja on saatavilla valmistajan sivuilta os. https://www.knott.de/sicherheitsaktion-achse/ . Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Ajoneuvoissa tehdyt työt merkitään valmistajan tiedostoon.
KTM	helmikuu 2018	1290 SUPER DUKE GT, 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION, 1290 SUPER DUKE R, 690 DUKE R	valm.ajat: 690 SUPER DUKE R: alkaen mallivuo- desta 2015 1290 SUPER DUKE GT: alaken mallivuo- desta 2016	Brembolta saadun triedon mukaan saattaa rajoitetun valmistusajan puitteissa olla mahdollista tuotantovaihtelua eräissä käsijarrun jarrusylintereiden männissä. Tämä materiaalivirhe esiintyy erityisesti kovissa jarrutustilanteissa ABS-jarrutoiminnan aikana aiheuttaen mäntään murtumia. Tällöin saattaa jarrujen teho rajoittua etujarrujen toimintaan. Takajarruihin virhe ei vaikuta. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon käsijarrun männän vaihtoon. Vaihto kestää 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
KTM mp	helmikuu 2018	690 Duke R, 690 Duke	valm.aika: mallivuodesta 2016 lähtien	Toleranssivaihtelusta johtuen saattavat polttoainetankin täyttö- tulppa ja tämän tiiviste johtaa polttoainevuotoon. Tästä johtuen on tulppa ja tämän tiiviste vaihdetaan uudentyyppiseen. Vaihto kestää 40 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedot- tanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Kymco	kesäkuu 2018	New Downtown 125i ABS E4, X-Town 125i ABS E4	valm.aika: ei tiedossa	Erittäin kuumissa olosuhteissa pidempiaikaisessa käytössä vuo- risto-olosuhteissa laskettaessa on ilmennyt jalkajarrun kammen laakeroinnissa ongelmia. Koska tämä koskee EU- ajoneuvoa, edustaja vaihtaa taemman jarrusatulan. Vaihto on asiakkaalle maksuton.Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Lamborghini	elokuu 2018	Aventador, Avantador S, Centenario	valm.aika: mallivuodet 2012 - 2018	On mahdollista, että moottorinohjausyksikössä määritelty poltto- aineen palautus johtuen tankin ilmausventtiilin epäsäännöllisen toiminnan johdosta aiheuttaa moottorin pysähtymistä varoitukset- ta. Myös alhaisilla käyntinopeuksilla saattaa moottori pysähtyä, jolloin ohjaustehostimen toiminta myös loppuu. Huolimatta tästä on moottori usien uudelleen käynnistettävissä. Moottorin ohjaus- yksikkö päivitetään huollossa. Työ kestää n. 1 h ja asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lancia	huhtikuu 2018	Flavia (JS)	valm.aika: 02/2012 - 11/2014	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa sisäisen johdinpiirin ylikuormitus vaikuttaa aktiiviniskatukien toimintaan siten että ne eivät aktivoitu. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, jossa näiden ohjausyksikkö vaihdetaan. Yksikön testaus kestää 0,2 h ja testaus ja vaihto 0,7 h. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "6173"
Land Rover	huhtikuu 2018	Discovery (IV), Discovery (V), Discovery Sport, Range Rover (IV), Range Rover Evoque, Range Rover Sport (II), Range Rover Velar, vain 2,0 l bens.moott.	valm.aika: 05.05.2016 - 31.01.2018	Muutamat polttoainejohtimet saattavat olla virheellisesti asennetut, minkä johdosta moottoritilassa saattaa ilmaantua polttoaineen hajua ja vuotoja. Voimistuneet vuodot ovat havaittavissa konepeltiä avattaessa ja ovat palovaara. Ajoneuvon edustaja vaihtaa vuotavat polttoainejohtimet. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "N138".
Land Rover	huhtikuu 2018	Range Rover Velar	valm.aika: 14.04. - 17.11.2017 mallivuosi 218 valm.numerot: SALYM2RV9JA700315 - SALYL2RV9JA740302	Ilmastointilaite ei pysty pitämään tuulilasia huurteettomana. Näkyvyys saattaa odottamatta heikentyä eikä useimmissa olosuhteissa parane riittävän nopeasti ilmastointilaitteen ilman ohjauksen toimintasidosten vuoksi. Kun ilman lämpötila laskee alle 0-asteen, sisäilman kierrätykselläkään ei voida lasien huurtumista ratkaista. Ajoneuvon huolto päivittää ilmastointilaitteen ohjelman korjatulla versiolla. Työ kestää n. 1h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "N143".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	helmikuu 2018	CT (A10), 200H	valm.aika: 21.11.2016 - 07.04.2017	Takaisunkutsujen informaation mukaisesti polttoainetankin ja syöttöletkun välisen liitoksen vuotoon on synnä kokoonpanovirhe. Valmistaja kutsuu siksi kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, antamatta kuitenkaan kyselyistä huolimatta tietoja virheen aiheuttamista jatkotoimista. Korjaustoimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Lexus	toukokuu 2018	GSF (L10), LC (Z10), RC F (XC1) 5,0 I V8 20R-GSE- moott.	valm.aika: 05/2014 - 04.12.2017 valm.numerot: GS F: #A4000105 - #4002655 LC 500: #A000102 - #004459 RCF: #5000102 - 5006745	Kyseissä ajoneuvoissa, joissa on 2UR-CSE- moottori kaksine polttoaineen korkeapainepumppuineen, on mahdollista, että sulkuventtiilit saattavat vaurioitua määrättyissä olosuhteissa resonanssien vaikutuksesta ja johtaa pumppujen äänekkyyteen ja halkeamiin pumppujen rungoissa ja jotka saattavat johtaa laajentuessaan polttoainevuotoihin ja palovaaraan. Huolto tarkastetaan virheen ja vaihtaa pumpput tarvittaessa. Vaihto kestää n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "185MD - 010"
Lexus	toukokuu 2018	NX (AZ1), RX (AL1)	valm.aika: 20.05.2015 - 06.01.2016	Kyseiset ajoneuvot on varustettu järjestelmällä, jossa ajohallintajärjestelmän tunnistimet ohjaavat myös turvatyynyjen toimintaa onnettomuustilanteissa. Tuotannollisista syistä on mahdollista, että paine- ja kiihvyystunnistimien eristinkerrokset saattavat ajan mittaan irrota ja vaikuttaa tunnistinten toimintaan. Tällaisissa tapauksissa syttyy varoitusvalo näyttöön eivätkä tyynyt toimi aiheuttan loukkaantumisvaaran onnettomuustilanteissa. Huolto tarkastaa tunnistimien kunnon ja vaihtaa nämä tarvittaessa. Vaihto kestää 0,5 - 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Skasan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD-006"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Lexus	kesäkuu 2018	NX (AZ1), RX (AL1), RX (AL2), , vain NX200T, NX300h, RX350, RX450h	valm.aika: 20.05.2015 - 06.01.2016	Turvatyynyntunnistin ei saata oikosulun vuoksi toimia. Jos tämä tapahtuu ajon aikana, varoitusvalo tekee ilmoituksen tästä kuljettajalle. Jos kuljettaja ei huomioi tätä, saatta onnettomuustilanteissa pää- ja etururvatyynynt jädä toimimatta. Huolto tarkastaa ja vaihtaa tunnistimen tarvittaessa. Vaihto kestää mallista riippuen 1 - 6 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD-006".
Maserati	heinäkuu 2018	Ghipli III, Levante, Quattroporte VI	valm.aika: 24.07. - 18.12.2017	Etuakseliston kannattimen hitsiliitokset ovat mahdollisesti virheelliset. Ovatko kyseiset liitokset itsekussakin ajoneuvossa virheellisiä, ei voida vielä ennakkoon todeta. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, ei kuitenkaan kyselyistä huolimatta esitä tietoja jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Tiedot toimista merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mazda	huhtikuu 2018	3 (BM), 6 (GJ), CX-5 (GH)	valm.aika: ei tietoa	1) Riittämättömän polttainesuutinten kiristysmomentin vuoksi saattaa esiintyä epätiiveyttä ja palokaasujen vuotoa. Seurauksena saattaa olla nokikerrostumia öljynsuotimessa ja mahdollista öljynpaineen häiriöitä. 2) Epäsäännöllisten suutinten ohjaussignaalien vuoksi saattaa syntyä jännitehuippuja suuntinten ohjauspiirissä ja johtaa varokkeen palamiseen ja myös ohjausyksikön putoamiseen pois toiminnasta. Suutinten kiristysmomentit tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään ohjausyksikkö. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "AH008H".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	syyskuu 2018	2 (DJ1), CX-3 (DK), MX-5 (ND), vain ajoneu- joissa on i-ELOOP- järj.	valm.aika: 21.10.2014 - 21.08.2017 valm.numerot: MX-5: JMZ DK**** ** 100039 - CX-3: JMZ DK**** **100052- Mazda 2: 3MD DJ**** **100063- 213363	Kyseisesten ajoneuvojen moottorinohjauksen ohjelmavirhe saattaa johtaa tasasuuntaimen vaurioitumiseen. Jos mahdollisuus tähän on todettavissa, moottorin ohjauksen ohjelma päivitetään ja tasasuuntain vaihdetaan. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, ei kuitenkaan voi tässä vaiheessa kyselyistä huolimatta esittää mitään virheen aiheuttamista jatkotoimista. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Toimet ovat ajoneuvon haltijalle maksuttomat. Huoltotiedostoon kirjataan vielä avoin koodi "AJ042A", ei merkitä ajoneuvon.
Mazda	lokakuu 2018	2 (DJ1)	valm.aika: 06.03.2018 - 20.04.2018	Muutamissa ajoneuvoissa saattaa ilmausmagneettiventtiilin pidike koskettaa polttoainekorkeapainejohdinta. Korjaustoimenpiteenä pidike tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan modifioituun pidikkeeseen. Tarkastus kestää 0,2 h, vaihto 0,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mazda	lokakuu 2018	3 (BM), 6 (GJ), CX-5 (KF)	valm.aika: Mazda 3: 09.07.2013 - 21.01.2016 Mazda 6: 18.10.2012 - 21.01.2016 CX-5: 26.01.2012 - 20.01.2016 valm.numerot: Mazda 3: JMZBM**** **100061 - 325865 Mazda 6: JMZGJ**** **105981 - 347652 CX-5: JMZKE**** **109955 - 485502	Alipainepumpun riittämättömästä kestävyydestä johtuen saattaa olla seurauksena tämän tehon väheneminen, johtaa jarrutustehon heikkenemiseen ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Tämän lisäksi on mahdollista, että polttoainesuutinten kiristysmomentit ovat virheelliset ja johtaa öljyn ja palokaasujen vuotoon. Alipainepumppu vaihdetaan. Jos palokaasuvuodot ovat ilmeisiä, vaihdetaan polttoainesuutinten tiivisteet. Korjaustoimet tehdään tarvittaessa. Työ kestää 1,1 - 5,0 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheistä. Työt merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mazda	marraskuu 2018	3 (BM), 6 (GJ), CX-5 (KF), 2,2 litran SKYAKTIV-D diesel (SH)	valm.aika: 13.12.2012 - 04.07.2018	Virheellisen imuilman ohjausläpän ohjelman vuoksi saattaa kana- vaan kerrostuneen karstan vuoksi aiheutua, että läppä ei toimi odotetulla tavalla. Moottori saattaa pysähtyä läpän ollessa täysin suljettuna voimakkaan karstan muodostuksen vuoksi. Mikäli lä- pän sulkeutumisessa todetaan vikaa, tai jos varoitusmerkkivalo ohjelman korjauksenkin jälkeenkin palaa, korvataan läppäko- neisto uudella. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Mercedes	tammikuu 2018	AMG GT (190)	valm.aika: 17.10.2016 - 11.12.2017	Turvavyö saattaa juuttua istuimen ohjaussilmukkaan, joka vai- kuttaa vyön pidätysvoimaan. Onnettomuustilanteissa saattaa loukkaantumisriski kasvaa. Vyö antaa lisäksi muuttuvanlaisen käyttötunnon. Huolto asentaa silmukkaan lisäliukuelementin. Lisäys on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut vir- heestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	helmikuu 2018	AMG GT (190)	valm.aika: 08/2016 - 09/2017	Valmistaja on päättänyt että yhdistelmä urheiluistuin - turvaka- riyhdistelmän toiminta ei vastaa ECE R 17 ohjetta. Jos istuin on ylimmässä taka-asennossa, onnettomuustilanteiden tapaturma- riski ei ole poissuljettu. Ennakoivana toimenpiteenä Mercedes huolto-organisaatio on päättänyt vaihtaa turvakaaren. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on ilmoittanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	helmikuu 2018	AMG GT (190), AMG teho- istuin	valm.aika: 10/2016 - 03/2017	Automaattinen istuimensäätömuisti saattaa pienen ja kevyen matkustajan ollessa kyseessä ja lastenistuimen käytön yhteydessä antaa väärän tunnistuksen matkustajasta. Häiriötilanteissa saattaa huolimatta lastenistuimesta etumatkustajan turvatyyny laueta ja aiheuttaa vammautumiseriskin. Kuljettajalle ilmoitetaan tällaisissa tapauksissa PASSANGER-IRBAG ON/OFF merkillä aktivoinnista/deaktivoinnista. Huolto päivittää muistiohjelman ja vaihtaa tarvittaessa istuimentunnistimen. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työt merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	maaliskuu 2018	G-luokka (463), V8-Biturbo-bens.moottorit (M176)	valm.aika: 04. - 06/2017	Kyseisten ajoneuvojen jarrutehostimen alipaineletku saattaa olla valmistettu spesikaation vastaisesti, minkä johdosta nelikudoksisen johtimen sisäkalvo saattaa irrota aiheuttaen tehostimen alipaineen putoamista ja siten jarrupoljinvoiman kasvua. Alipainejohdin tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Vaihto kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	tammikuu 2018	S-luokka (222)	valm.aika: 01 - 05/2017	Kyseisissä ajoneuvoissa ei kuljettajan turvatyynyn päällys täytä spesifikaatiota. Poikkeuksellisissa lämpötiloissa alhaisemmalla kuin - 25 C ja korkeammalla kuin + 70 C saattaa päällys onnettomuustilanteissa estää tyynyn suunnitellun mukaisen aukeamisen. Huollossa turvatyyny vaihdetaan. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	tammikuu 2018	Sprinter Doppelkabine	valm.aika: 28. - 29.09.2017	Vasemman puoleinen keskiturvavyö takaistuinrivilla saattaa olla virheellinen eikä lukitu määräysten mukaisesti aiheuttaen vammaturmisriskin onnettomuustilanteissa. Kyseinen vyö vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	tammikuu 2018	Vito (447) V-luokka (447)	valm.aika 07.06.2014 - 02.06.2017	Kyseisissä ajoneuvoissa saatta epäsovivan kaapelin sijoituksen vuoksi istuimen kääntöpisteessä kaapeli juuttua, minkä seurauksena Thorax- turvavyö saattaa onnettomuustilanteesta riippumatta laueta. Kyseisiin ajoneuvoihin asennetaan lisävarusteena kaapelikimpulle optimoitu kiinnitys ja suojaputki kääntyvään istuimeen siten, että vahingoittuminen estyy. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	kesäkuu 2018	C-luokka (205), E-luokka (207), E-luokka (212), G-luokka (463), GLC (253) M-luokka (166), Vito (447)	valm.aika: kats. Seuraavassa	Puutteellisen pakokaasupäästörajoitusjärjestelmän vuoksi tehdään vapaaehtoisena huoltotoimenpiteenä ohjausjärjestelmän päivityksen suorittamiseksi virallinen takaisinkutsu. Tämä koskee seuraavia ajoneuvoja ja valmistusaikoja: Vito 1.6 diesel (OM622): 06/2015 - 06/2018, Vito 2.2 diesel (OM651): 09/2014 - 09/2016, C 220d/C250d ja C220, C 250 Blue TEC (OM651): 12/2013 - 05/2018, C 180d/C 200d ja C 180/200 Blue TEC (OM626): 08/2014 - 05/2018, E 350 Blue TEC, E 350 d (vain Coupe, C 207) (OM642): 02/2013 - 12/2016, G 350d (myös G 350 Blue TEC) (OM642): 09/2015 - 12/2015, GLC 220d/GLC 250d (OM651): 06/2015 - 06.2018, S300 Blue TEC Hyb./S300h (OM651): 12/2013 - 09/2016 ML 250 Blue TEC (myös GLE250d) (OM651): 08/2011 - 06/215 Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Päivitys merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2018	C-luokka(205)	valm.aika: 01/2016 - 11/2017	Tietyissä C-luokan Cabriolet ajoneuvoissa (BR 205) saattaa ilmetä, että taemman sivulinjan alumiinisen koristelistan liimaus ei vastaa vaatimuksia. Kyseinen lista saattaa ajoneuvon käytön aikana irrota ja aiheuttaa vaaratilanteita muille tienkäyttäjille. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan kyseisen listan kiinnitys ja tarvittaessa vaihdetaan tämä. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	C-luokka (205), E-luokka (238), vain Coupe ja Gabriolet	valm.aika: 04 - 08/2017	Tietyissä C-luokan ajoneuvoissa Coupe/Gabriolet (BR A/C 205) ja E-luokan Coupe/Gabriolet (BR A/C 238) ajoneuvoissa saattavat oikean puoleisen etuistuimen kiskot olla puutteellisesti varmistetut. Jos takaistuimen kiskoissa esiintyy samantyyppisiä puutteita, saattavat nämä puutteet nostaa loukkaantumisriskiä onnettomuustilanteissa. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan kyseiset kiskot ja vaihdetaan tarvittaessa. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	G-luokka (463) AMG, vain AMG-versiot	valm.aika: 12/2017 - 04/2018	Tietyissä rakenneluokan G mallisarja (BR463) AMG ajoneuvoissa saattaa takajarrusatuloiden kannattimissa esiintyä säröjä, jotka dynaamisissa kuormituksessa ajon aikana saattavat kasvaa ja johtaa jarrusatulan kiinnityksen peittämiseen, merkittävään äänekkyteen jarruissa jarrutustehojen heikkenemiseen. Tässä tapauksessa on kyseessä myös onnettomuusriski. Ennakoivana toimenpiteenä kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan kyseiset kannattimet. Työ kestää n. 2,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2018	GLE, GLS ja GLE Coupe, G-luokka	valm.aika: 11/2010 - 06/2016	Tietyissä GLE, GLS (BR166) ja GLE Coupe (BR 292) ajoneuvoissa jotka on varustettu dynaamisella kaarrevakautusjärjestelmällä, saattaa minimaalisella nestemäärällä tunkeutua öljysumua öljysäiliöstä ja säiliön täyttötulpan ilmausporausten ulkopuolelle ja joutua kosketuksiin pakokaasujärjestelmän kanssa. Tällöin on palovaara mahdollinen. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan nestemäärä ja täyttötulppa vaihdetaan optimoituun versioon, joka vähentää nestesumun määrää. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	G-luokka (463)	valm.aika: 12/2017 - 04/2018	Tietyissä G-luokan mallisarjan (BR463) ajoneuvoissa saattaa oikeanpuoleisen etuakselin sivuakselin lukitusrenkas puuttua tai olla huonosti asennettu. Lukitusrenkaan puutteellinen asennus tai puuttuminen johtaa siihen että akseli ei pysy paikallaan vaan joutuu kosketuksiin etuakselivaihteiston hammaspyörien kanssa. Tämä johtaa hammaspyörien vaurioon yhdessä merkittävän melun muodostuksen kanssa ja mahdollisuuteen etupyörän hetkeellisen lukkiutumiseen. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan kyseisen lukkorenkaan tilanne ja asennetaan tarvittaessa. Työ kestää n. 6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	A-luokka (176)	valm.aika: 24 - 29.05.2017	Tietyissä A-luokan ajoneuvoissa (BR 176) saattaa tuulilasin alareunan liimasauma olla ei ohjeen mukainen. Onnettomuustilanteissa saattaa tuulilasi irrota mainitulta alueelta antamatta tukea etumatkustan turvatyynylle aiheuttaen loukkaantumisriskin matkustajalle. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan lasin liimaus ja tarvittaessa vaihdetaan lasi. Työ kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2018	GLE (166)	valm.aika: 03/2017 - 05/2017	Tietyissä mallisarjan GLE (166) 4-syl. dieselmoottoriversioissa saattaa vaihteistoöljyn jäähdyttimen liitoskappale olla spesifikaation vastaisesti puristettu, minkä seurauksena johdin saattaa ajon aikana löystyä, öljyä tunketua ulos ja joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen kanssa aiheuttaa mahdollisen palovaaran. Ennakoivana toimena kyseinen liitos tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	A, B, C, E, luokat, AMG GT, GLA, GLC	valm.aika: 17.01. - 14.03.2018	Tietyissä mainittujen mallisarjojen ajoneuvoissa saatta kuljettajan turvatyynyn kotelo olla virheellisesti valmistettu. Materiaalivirheen vuoksi saattaa avautumistilanteessa olla puutteita tyynyn pidätysvoimassa ja kotelon hajoamisesta aiheutuvia sirpaleita joutua ajoneuvon sisätiloihin. Ennakoivana toimena vaihdetaan kyseisen tyynyn. Tyynyn vaihto kestää 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	A-luokka(176)	valm.aika: 98/2017 - 03/2018	Tietyissä mainittujen mallisarjan autoissa saattaa puuttua tiettyjä hitsiliitoksia etupyörätiloissa. Jos näitä ei ole, sattaa tämä vaikuttaa etupään rakenteeseen vaurioitilanteissa ja matkustajien turvallisuuteen. Ennakoivana toimena tarkastetaan kyseiset liitokset ja lisätään tarvittaessa. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2018	A-luokka (177)	valm.aika: 09/2017 - 03/2018	Tietyissä tämän mallisarjan ajoneuvoissa (BR177) saattaa ilmetä ISOFIX- lastenistuimen kiinnityskehikossa hitsiliitoksia, jotka eivät ole spesifikaation mukaisia. Riippuen hitsauksen suoritukselta saattaa kiinnitysvaatimukset vaarantua ja tapaturmavaara onnettomuustilanteissa kasvaa. Ennakoivana toimena vaihdetaan kyseinen kiinnityskehikko. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	A-luokka (177)	valm.aika: 01/2018 - 04/2018	Tietyissä tämän mallisarjan ajoneuvoissa (BR177) saattaa ilmetä, että hätätilanteen kommunikaatiomodulin hätäilmoitussysteemi (eCall) ei vastaa spesifikaatiota eikä eCallin käyttö anna tarkkaa ajoneuvon paikannusta, Ennakoivana toimena eCallin ohjelma päivitetään. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	E-luokka (213)	02/2017 - 01/2018	Tietyissä tämän mallisarjan ajoneuvoissa, jotka on varustettu SD-karttanavigoinnilla, saattaa olla virhe tämän ohjelmassa. Ohjelman käyttöönotto tulisi antaa ajoneuvon oikea sijainti, jota uusitussa versiossa ei tapahdu. Tämän johdosta eCall hätäilmoitusohjelma ei anna sijaintia Mercedes-Benz-hätäkeskukseen eikä pelastustoimet eivät tämän johdosta ohjaa ajoneuvon sijaintipaikalle. Ennakoivana toimena päivitetään navigointiohjelma. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistajan on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	syyskuu 2018	AMG GT (290), GLS (257)	valm.aika: 07/2017 - 03/2018	Tiettyjen näiden mallisarjojen ajoneuvoissa ei etumaisten turvavyökotelokansien niittiitos vastaa lujuusvaatimuksia niittien puutteellisen lujuuden vuoksi. Alhaisissa lämpötiloissa, so. Alle 17,5 ast C. saattaa onnettomuustilanteessa niittaus pettää. Ennakoivana toimena vaihdetaan etuistuinten turvavyöt. Vaihto kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	S-luokka (217), S-luokka (222)	valm.aika: 08/2017 - 02/2018	Tietyissä näiden mallisarjojen ajoneuvoissa saattaa tavarasäiliön varokerasiasta puuttua kaksi kiinnitysmutteria, joka johtaa kasvaneeseen ylimenovastukseen rasian ja varokerasian välillä, palovaaraan ja kosketushäiriöihin. Virheen korjaus on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	syyskuu 2018	C-luokka (205), E-luokka (238), 6-syl. Moottori, 4-matic- neliveto	valm.aika: 03/2018	Mallisarjojen ajoneuvoissa saattaa olla vääränlainen alustasuojamoottorin alapuolella. Tässä puuttuu tarpeellinen pakoputkistolle varattu tila. Seurauksena on suojuksen joutuminen kosketuksiin pakoputkiston kanssa, suojuksen syttyminen ja mahdollinen palovaara. Ennakoivana toimena tarkastetaan suojuksen tyyppi ja tarvittaessa vaihto. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	lokakuu 2018	Sprinter (907)	valm.aika: 11.09. - 11.10.2017	A-pilarista saattaa puuttua pistehitsiliitoksia, joiden vaikutus pilarin kestävyyyteen onnettomuustilanteissa ja käyttöikänsä ei ole poissuljettu. Ennakoivana toimenpiteenä katsotaan tarpeelliseksi tarkastaa mahdolliset puuttuvat pistehitsiliitokset, jotka tarvittaessa lisätään. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2018	V-luokka (447)	valm.aika: 01.11.2013 - 23.04.2018	Jos "matkustajan turvavyöyry pois käytöstä" - valo ei aktivoidu, joka kertoo etuistuimen ja turvavyön olevan pois käytöstä, ei käyttäjä voi olla tietoinen järjestelmän tilasta ja joka saattaa siksi lisätä vammautumisen riskiä onnettomuudessa. Ennakoivana toimenpiteenä on katsottu aiheelliseksi kaikissa potentiaalisissa ajoneuvoissa ohjauksyksikön uudelleenkoodaus. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään Valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	lokakuu 2018	Sprinter (907)	valm.aika: 07.12.2017 - 12.06.2018	Kuljettaja ei voi jättäytyä turvallisuusavustustoimintojen kuten törmäysvaroitus-, risteävän takaliikennevaroitustoimintojen varaan, jos näitä ei ole ajoneuvossa tarjolla. Ennakoivana toimenpiteenä on katsottu aiheelliseksi kyseisiin ajoneuvoihin aktivoida ESP-ohjausyksikköön kyseiset toiminnot. Aktivointi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut mahdollisuudesta. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2018	X-luokka (470)	valm.aika: 01.03.2018 - 23.03.2018	Puutteellisen rengaspaineen sattuessa ei kuljettajalle tule varoitus oikea-aikaisesti, jolloin paineenvaroitussysteemin vaatimukset eivät täyty. Ennakoivana toimenpiteenä päivitetään RDK-yksikön ohjelma. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut toimenpiteestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2018	Sprinter (902), (907)	valm.aika: 01.01.2018 - 27.03.2018	Mahdollisesti puuttuvien niittiliitosten vuoksi saattaa ilmetä etuistuimen hallitsematonta liikettä takaapäin tulevan törmäyksen vaikutuksesta ja aiheuttaa matkustajan loukkaantumisvaaran kasvun. Ennakoivana toimenpiteenä on katsottu aiheelliseksi istuimen tarkastus ja tarvittaessa tämän vaihto. Ajoneuvoissa joissa on sähköinen istuimen säätö, on koko yhdistelmän vaihto tarpeen, koska rakenteen yksityiskohtainen tarkastus ei ole mahdollista. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	lokakuu 2018	B-luokka (246), CLA (117)	valm.aika: 01/2018 - 02/2018	Daimler Benz AG on todennut, että määrätyissä CLA (BR 117) ja B-luokan (BR 246) ajoneuvoissa etumatkustajan tunnistusjärjestelmä ei ole spesikaation mukainen. Tapauksissa joissa istuimeen on kiinnitetty lastenistuin, ei eturvatyynyn toiminta kytkeydy pois tavoitteen mukaisesti. Tämän seurauksena saattaa turvatyyny laueta onnettomuustilanteessa ja lisätä lapsen vammautumisariskia. Ennakoivana toimenpiteenä vaihdetaan kyseinen tunnistusjärjestelmä. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on riedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2018	AMG GT (290), GLS (257) E-luokka (213)	valm.aika: 04/2017 - 06/2018	Daimler Benz AG on todennut, että määrätyissä E-luokan (BR 213), CLS (BR 257), ja AMG GT (BR 290) ajoneuvoissa etumatkustajan tunnistusjärjestelmä ei ole spesifikaation mukainen. Tapauksissa joissa istuimeen on kiinnitetty lastenistuin, ei eturvatyynyn toiminta kytkeydy pois tavoitteen mukaisesti. Tämän seurauksena saattaa turvatyyny laueta onnettomuustilanteessa ja lisätä lapsen vammautumisariskia. Ennakoivana toimenpiteenä vaihdetaan kyseinen tunnistusjärjestelmä. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2018	E-luokka (238)	valm.aika: 10/2017 - 11/2017	Valmistaja on havainnut, että tietyissä E-luokan ajoneuvoissa (BR A 238) lasten istuimen kiinnittämiseen tarkoitettu ISOFIX-konsoli saattaa olla spesikaation vastaisesti valmistettu ja vaikuttaa, että onnettomuustilanteissa istuin ei ole kiinnittynyt tavoitteen mukaisesti aiheuttaen lapsen tapaturmariskin lisäävästi. Ennakoivana toimenpiteenä konsoli tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	lokakuu 2018	E-luokka (213) AMG	valm.aika: 10/2016 - 01/2018	Valmistaja on havainnut, että tietyissä E-luokan ajoneuvoissa AMG (BR213) aktiivisen konepellin toiminta virheellisen sensori-johtimen sijoituksen vuoksi etupuskurissa saattaa häiriintyä. Mahdollisesti taittuneen johtimen vuoksi saattaa onnettomuus-tilanteessa jalankulkijan kanssa saattaa jalankulkijan tunnistus epäonnistua ja johtaa loukkaantumisen kasvuun. Ennakoivana toimenpiteenä tarkastetaan johtimien sijoitus puskurissa ja tarvittaessa korjataan tämä. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	lokakuu 2018	GLE (166), GLE (292) AMG, GLS (X166)	valm.aika: 04/2018 - 06/2018	Valmistaja on havainnut, että tietyissä em. sarjan ajoneuvoissa takajarrusatuloiden männät eivät ole valmistetut spesifikaation mukaisesti. Mäntien valmistusmateriaaliin saattaa olla sitouneena vetyä, joka ulos tunkeutuessaan jarrunesteeseen vaikuttaa jarrujen tehoon, poljinliikkeeseen ja edelleen ajohallintajärjestelmä ESP:n toiminnan tehokkuuteen. Ennakoivana toimenpiteenä suoritetaan takajarrujen ilmaus. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mercedes	marraskuu 2018	GLE (166), GLE (292), GLS (X166), Aktive Curve System:llä	valm.aika: 11/2010 - 06/20116	Kyseisissä ajoneuvoissa dynaamisissa ajotilanteissa ja milloin järjestelmän öljysäiliössä on merkittävä minimäärää vähemmän öljyä, saattaa säiliön kannen ilmaporauksesta tunketua öljysumua, joka joutuessaan kosketuksiin moottorin kuumien pintojen kanssa muodostaa käryä, eikä palovaarakaan ole poissuljettu. Järjestelmän öljymäärä tarkistetaan ja säiliön kansi vaihdetaan optimoituun versioon. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mercedes	marraskuu 2018	Sprinter (907)	valm.aika: 04.12.2017 - 20.04.2018	Asiakas saattaa odottaa sarjavalmistukselliselta monionnettomuusjarrulta normaalia korkeampaa turvallisuusvaikutusta, joka ei toteudu täydellisesti. Ennakoivana toimena on katsottu aiheelliseksi aktivoida uudelleen kyseisen järjestelmän toiminta ESP- (elektronisen luistonrajoittimen) ohjelmassa. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Mini	kesäkuu 2018	Countryman (F60)	valm.aika: 24.04. - 01.05.2018	Muutamat alihankkijan toimittamat etupyörän navat saattavat ei olla spesifikaation mukaisia ja niissä saattaa esiintyä murtumia ja tämän seurauksena pyörän tuenta pettää. Huolto tarkastaa kyseisten osien kunnon ja tarvittaessa vaihtaa nämä. Tarkastus kestää 30 min, vaihto n. 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0031860100".
Mini	syyskuu 2018	MINI (F60), MINI One Countryman MINI Cooper Countryman	valm.aika: 12/2016 - 08/2018	Onnettomuustilanteissa saattaa korkeapainepumpun määränohjausventtiili taittua, joka johtaa polttoainevuotoon. Tämän tyyppiä onnettomuuksia tosin ei tunneta. Mainituissa takaisinkutsuajoneuvoissa asennetaan jälkiasennuksena suojuslevy ilmiön estämiseksi. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodimerkillä "0013900200 korkeapainepumpun suojuksen asennus"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	helmikuu 2018	ASX	valm.aika: malliv. 2015	Riittämättömän juotosprosessin vuoksi saattavat moottorin ohjausreleet ylikuumentua ja lopettaa toimintansa. Huolto vaihtaa kyseiset releet. Vaihto kestää 0,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "R30343 30"
Mitsubishi	helmikuu 2018	ASX	valm.aika: mallivuosi 2015	Puutteellisen valmistusprosessin vuoksi on mahdollista, että ovien lukot toimivat epätasaisesti ja saattavat aueta matkan aikana. Huolto vaihtaa ovien lukot. Vaihto kestää 1,2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "R30337"
Mitsubishi	toukokuu 2018	ASX	valm.aika: 04/2010 - 09/2014	Kosteuden tunkeutuminen lasinpyyhkimien moottoriin saattaa aiheuttaa korroosiota ja johtaa laitteen toimimattomuuteen. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Mitsubishi	kesäkuu 2018	Outlander (II)	valm.aika: ei tiedossa	Lasinpyyhkimen moottoriin ja vivuston niveliin saattaa tunkeutua vettä ja aiheuttaa korroosiota. Tämän vuoksi saattaa pyyhinjärjestelmässä syntyä häiriöitä. Huolto vaihtaa moottorin ja vivuston modifoituun versioon. Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "R30328/41".
Moto Guzzi	maaliskuu 2018	V9 Roamer, V9 Bobber, V7	valm.aika: 2016 - 2017	Etujarruletkun hankautuminen toisioilmajärjestelmään saattaa aiheuttaa jarrunestevuodon etujarruissa ja onnettomuusriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyseleistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
MV Agusta	tammikuu 2018	Brutale 800 Dragster RR	valm.aika: 26.06. - 25.09.2017	Virheellisen pinnan nippeliin vuoksi saattavat pinnat löystyä. Edustaja vaihtaa siksi takapyörän. Toimi on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "2813"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	maaliskuu 2018	NV400	valm.aika: 01.12.2016 - 01.02.217 mallivuosi 2016/17	Polttoainesuotimen pidin saattaa murtua, aikaansaada polttoaine- johtimen murtumisen ja polttoainevuodon. Pidin vaihdetaan ja tarvittaessa johdin. Työ kestää 15 min ja on asiakkaalle maksu- ton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmista- jan huoltotiedostoon.
Nissan	huhtikuu 2018	Micra (K14)	valm.aika: 26.09 - 04.10.2017	Pyörän napojen virheellisen karkaisun vuoksi napoihin syntyä murtumia ja tämän aikaansaamaa melua. Ääritauksessa saattaa napa murtua ja pyörä irrota. Kyseisissä ajoneuvoissa pyörän na- vat vaihdetaan. Vaihto kestää 1,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmista- ja huoltotiedostoon.
Nissan	huhtikuu 2018	Micra (K14)	valm.aika: 26.09. - 03.10.2017	Takaistuimen keskimäisen turvavyön kelaan joutuneet epäpuh- taudet saattavat johtaa kelausmekanismin epävarmaan toimin- taan. Onnettomuustilanteessa ei kelaus mahdollisesti lukitu. Ajoneuvon huolto tarkistaa kyseisten ajoneuvojen turavavyön toi- minnan ja vaihtaa vyön kelan tarvittaessa. Tarkastus ja mahdol- linen vaihto kestää n. 50 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	toukokuu 2018	Qashqai (J11)	vlm.aika: 12.06.2017 - 15.01.2018	Ohjelmavirheen vuoksi suuntavilkun toimimattomuus ei välity varoituksena kuten EU:n säännös ECE R48 edellyttää. Huolto päivittää kyseisen ohjelman toiminnon. Työ kestää 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Nissan	kesäkuu 2018	Qashqai (J11), vain 1.2 DIG-T	valm.aika: 05.06. -05.10.2017	Tyypikilvessä merkitty yhdistelmän kokonaispaino (jarrullisella perävaunulla) on virheellinen. Kilpi on siksi vaihdettava huollossa. Vaihto kestää 15 min ja on asiakkaalle maksuton. Vaihto merkitään valmistajan tiedostoon.
Nissan	heinäkuu 2018	NV400	valm.aika: 12.05.2016 - 06.06.2017	Muutamissa ajoneuvoissa saattaa ohjausakselin kiinnityksen pulttiliitos olla virheellisesti kiristetty. Pitkäaikaisessa käytössä saattaa akseli irrota liitoksestaan. Valmistaja kutsuu siksi kyseiset ajoneuvot tarkastukseen, jossa kyseinen pulttiliitos tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Työ kestää 10 min ja asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Nissan	marraskuu 2018	Almera, (N16), Almera Tino (V10), Patrol (Y61), Pickup (D22), Terrano II, X-Trail (T30)	valm.aika: 04.01.2004 - 24.12.2012	Kaikissa ajoneuvoissa, joissa on suoritettu turvavyörynnön kaasuge- neraattorin painekoe, vaihdetaan kyseinen osa. Tämä uusi generaattorityyppi on tunteeeton kosteuden ja lämpötilan vaihte- luille ja takaa työnnön tarkoituksenmukaisen toiminnan kaikissa olosuhteissa. Vaihto kestää 0,9 - 1,2 h ja on asiakkaalle maksu- ton. Valmistaja on tiedottanut virheestä.
Opel	tammikuu 2018	Movano B	valm.aika: 12/2016 - 02/2017 mallivuosi 2017	Polttoainesuotimen kiinnityspanta saattaa murtua ja suotimen putki joutuessaan mekaaniseen kontaktiin saattaa murtua ja ai- heuttaa polttoainevuodon. Suotimen kiinnitys vaihdetaan huol- lossa. Toimi kestää 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmis- taja in tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huolto- tiedostoon koodilla "17-C-081"
Opel	toukokuu 2018	Insignia B	valm.aika: mallivuosi 201	Uloimmat takaturvavyöt saattavat ohjata virheellisesti akkuroin- tipisteissään ja saattavat etutörmäyksessä aiheuttaa suunniteltua suuremman kuorman ja matkustajan vammatumisen. Takavöiden toiminta tarkastetaan ja tarittaessa sijoitus korjataan. Työ kestää max 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Opel	syyskuu 2018	Insignia B	val.aika: mallivuosi 2016 -2017	Eräissä mainitun tyyppisissä ajoneuvoissa saattaa polttoaineen paluujohdinten asennus pumpusta olla tehty spesifikaation vastaisesti ja johtaa vaurioituessaan polttoainevuotoon. Polttoainevaimennusjohdin ja paluujohdin tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa. Tarkastus kestää 15 min, vaihto 20 min ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	tammikuu 2018	2008, 208, 3008 (II), 308 (II), 5008, 508, Partner (II)	valm.aika: 02.10 - 27.11.2017	Muuan moottorinosa toimii virheellisesti ja saattaa aiheuttaa häiriöitä moottorin vedossa, muutamissa tapauksissa lyhyissä kiihdytyksissä saattaa esiintyä moottorin vedon katkeamista. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kertomatta kyselyistä huolimatta virheeseen liittyvistä jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimenpide on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	tammikuu 2018	3008 (II)	valm.aika: 05.04.2016 - 24.08.2017	Polttoaineletkun hankautuminen tankin suojuksen saattaa aiheuttaa ajan mittaan vuotovaaran. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheeseen liittyvistä jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	helmikuu 2018	4008	valm.aika: 05.12.2014 - 01.07.2016	Muuan virheellisen releen vuoksi saatta moottori ajon aikana pysähtyä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Peugeot	helmikuu 2018	4008	valm.aika: 23.04.2015 - 14.03.2016	Ovi saattaa lämmön vaikutuksesta aueta ajon aikana. Valmistaja kutsuu siksi kyseiset ajoneuvot tarkastettaviksi kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Vastaavissa rakenteissa Mitsubishin ASX-malleissa on vastaavista lukoista seuraava tiedote: "Puutteellisen valmistusprosessin vuoksi saattavat lukot toimia epätyytyttävästi ja saattavat aueta ajon aikana. Korjaustoimena lukot vaihdetaan." Korjaus on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	Helmikuu 2018	5008	valm.aika: 05.09.2016 - 24.08.2017	Polttoainejohtimen ja tankin suojuksen välillä saattaa olla kosketus, joka hankautuman vuoksi aiheuttaa epätiiveyttä ja mahdollisuuden polttoainevuotoon. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Tarkastus on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanu virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	tammikuu 2018	Expert (III), Partner (II) 1,6 I dieselmoot. (DV6F)	valm.aika: 02.10. - 27.11.2017	Muuan moottorinosa toimii virheellisesti ja saattaa aiheuttaa häiriöitä vedossa, muutamissa tapauksissa lyhyissä kiihdytyksissä saattaa moottori jopa sammua. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Jatkotoimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	maaliskuu 2018	3008 (I), 308 (II), 5008, 508 (I) RXH	valm.aika: 3008 II (T84): 02.10.2013 - 30.04.2015 308 II: 05.02.2014 - 27.03.2015 5008 II: 27.01.2014 - 27.03.2015 508: 29.03.2012 - 30.04.2015	Moottorin ylikuumentuminen saattaa johtaa öljyvuotoon ja tehon menetykseen ajossa. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	huhtikuu 2018		208 valm.aika: 27. - 29.11.2017	Generaattorin ja ilmastointikompressorin pultit eivät ole kiristetyt oikeilla kiristysmomenteilla ja saattaa johtaa siihen, että laitteet saattavat löystyä ja jopa irrota vaarantaen muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	toukokuu 2018		208 valm.aika: 22.06.2017	Etuakselisto saattaa olla virheellisesti kiinnitetty, joka saattaa aiheuttaa ohjauslaitteiston ja akseliston liitokseen häiriön ja joutaa hallinnan menetykseen. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheetä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	toukokuu 2018	3008 (II)	valm.aika: 15.06.2017 - 15.01.2018	Perävaunun vetokytkimen pultit saattavat olla virheellisesti kiristetty, josta saattaa seurata kytkimen irtoaminen ja vaaratilanteita liikenteessä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan tiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2018	308 (II), Partner (II)	valm.aika: 08.11. - 26.11.2017	Turvatyynyjen ohjausyksikkö on saattanut kuljetuksessa tai asennuksessa vahingoittua, eikä mahdollisesti ole toimintakelpoinen aiheuttaen turvatyynyjen toimimattomuuden. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta asiakkaalle maksuttomista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	kesäkuu 2018		4007 valm.aika: 16.04.2007 - 02.07.2012	Lasinpyyhkineistoon saattaa tunkeutua vettä ja aiheuttaa koneiston toimimattomuuden ja mahdollisen onnettomuusriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta lisätietoja asiakkaalle maksuttomista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	kesäkuu 2018		4008 valm.aika: 24.11.2011 - 16.05.2016	Takaluukun kaasujousi on mahdollisesti tehoton ja saattaa johtaa luukun nopeaan sulkeutumiseen ja aiheuttaa loukkantumisvaaran. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Peugeot	elokuu 2018	3008 (II)	valm.aika: 06.06.2018	On mahdollista, että tietyt alustan komponentit on virheellisesti kiristetyt ja voivat vaikuttaa negatiivisesti ajoneuvon ohjauksen ja josituksen toimintaan. Valmistaja kutsuu siksi kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistaja tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Peugeot	syyskuu 2018		4008 valm.aika: ei tiedossa valm.numerot: ei tiedossa	Takaluukun vaimentimen tehottomuden vuoksi saattaa avoin luukku kääntyä alas. Valmistaja ei anna mitään jatkotietoja virheen korjaustoimista. Virheen korjausajasta ei tietoa.
Peugeot	lokakuu 2018		4008 valm.aika: 08.07.2014 - 23.12.2014	Epätarkasti toimivan männän säätöelimen vuoksi takajarrusatu- lassa saattaa käsijarrun toiminnassa esiintyä tehottomuutta tai toimimattomuutta, joka voi johtaa onnettomuuteen. Valmistaja ei kysyttäessä kerro virheen aiheuttamista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä.
Peugeot	lokakuu 2018	Expert (III)	valm.aika: ei tiedossa	Tietokoneen ohjelmavirheen vuoksi moottoriöljyn liian korkea lämpötila ei tunnistu. Liian korkea lämpötila saattaa aiheuttaa öljypohjaan muodonmuutoksen. Ohjelma päivitetään. Valmistaja ei anna tarkempia tietoja virheen aiheuttamista jatkotoimista. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Piaggio	maaliskuu	Medley 125 - 150 4T ie ABS E4	valm.aika: 2016	Ajoneuvon runko saattaa murtua ja aiheuttaa ajovakavuushäiriöitä ja myös onnettomuusvaaran. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Polaris 3-pyörä mp	toukokuu 2018	Slingshot	valm.aika: 22.04.2014 - 26.02.2018 mallivuodet 215 - 2018	Kyseisten ajoneuvojen istuinkehysten valmistus ei ole toteutettu ohjeen mukaisesti ja niistä puuttuu ainakin yksi hitsiliitos. Liitoksen puuttuminen saattaa johtaa kehyksen irtoamiseen ja/tai turvavyön lukon irtoamiseen. Kyseisellä virheellä on vaikutus turvallisuuteen onnettomuutilanteissa. Valmistaja kutsuu ajoneuvot huoltoon kyseisen osan tarkistukseen ja tarvittaessa yhden tai molempien osien vaihtoon. Tarkistus kestää 30 min, vaihto tämän lisäksi yhteensä 100 min ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon ja teipillä konepeltiin koodilla "T-18-01".
Polaris m-kelkat	joulukuu 2018	RZR XP 1000, RZR XP4 1000	valm.aika: 2014 - 2018	Kyseisten ajoneuvojen pakoputken lämpökilvessä saattaa esiintyä murtumia, jonka johdosta kuumien pakokaasujen suojavaikeus heikkenee saattaen aiheuttaa lähellä olevien komponenttien lämpövaurioita ja palovaaran. Lämpökilpi vaihdetaan uudentyyppiseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun versioon. Vaihto kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Pössl	huhtikuu 2018	Concorde Compact	valm.aika: 2008 - 2015	Saksan ajoneuvohallinnon mukaan saattaa takaistuimen oikean turvavyön vaijeriosa saattaa taittuessaan vaurioitua ja repeytyä. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot tarkastukseen kuitenkin kyselyitä huolimatta kertomatta virheen jatkotoimista.
Porsche	lokakuu 2018	Cayenne (9YA), 9YA	valm.aika: 14.09.2017 - 08.03.2018	Ajoneuvon ikääntyessä saattaa olla, että voimakkaassa nokka-kolarissa takana keskimatkustajan turvavyön pidätyskyky ei ole riittävä. Takaistuimen keskimäinen turvavyö vaihdetaan. Työ joka kestää alle 1 h, on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään huoltovihkoon koodilla "AJ08".
Porsche	joulukuu 2018	Cayenne (958) , Macan (95B) suksisäkillä	valm.aika: 01/2017 - 02/2018	Suksisäkin kiinnityshihnat eivät täytä lujuusvaatimuksia, minkä johdosta on mahdollista, että nämä murtuvat kovassa kuormituksessa eivätkä pidätä siihen sijoitettuja varusteita. Huolto tarkastaa tuotteen ja korvaa tämän tarvittaessa. Toimi kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Qtech/ Jix lasten kypärä	huhtikuu 2018	maastokypärä FF601/JX-601, Q998/DP998, Qtech7	ei tiedossa	Kyseiset kypärät ei vät täytä törmäysturvallisuusvaatimuksia, eikä niitä tule käyttää. Aiheesta tulee reklamoida kypärän myyjää.
Renault	maaliskuu 2018	Zoe	valm.aika: 18.10.2016 - 18.04.2017	Vaihteenvaihtimekossa on mahdollisesti virhe, jonka johdosta lukittuminen P-asentoon ei ole mahdollista. Valitsin toimii kuitenkin edelleen ja ajoneuvo lukittuu P-asentoon. Tämä takaisinkutsu on identtinen aikaisemman v. 2017 annetun kanssa, mutta koskee nuorempia ajoneuvoja. Korjaus kestää 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Korjaus merkitään valmistajanc huoltotiedostoon koodilla "0CL9"
Renault	huhtikuu 2018	Captur, Clio (IV), Zoe	valm.aika: 22. - 25.09.2017	Etunavoissa on mahdollista syntyä halkeilua ja jopa murtumia lämpökäsittelyssä tapahtuneiden virheiden vuoksi. Havaittavissa on virheen syystä melua auton etupäässä. Kyseisten ajoneuvojen etunavat tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan. Tarkastus kestää 1,1 h, vaihto 3,2 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CPW"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	huhtikuu 2018	Clio (IV), Clio (IV) R.S.	valm.aika: 09.05.2012 - 11.07.2017	Voimakkaassa törmäyksessä saattaa syntyä takaistuimen taitto-akseliin murtuma, jonka seurauksena matkatavarat saattavat tunkeutua matkustamoon. Akselille asennetaan lisätuki keskimäiseen kiinnityspisteeseen. Työ kestää 0,4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "0CN6".
Renault	huhtikuu 2018	Captur, Clio (IV)	valm.aika: Captur: 19.04.2017 - 23.10.2017 Clio: 23.06.2017 - 23.10.2017	Ajovalojen korkeudensäädin saattaa toimia epätydyttävästi virheellisen alustuksen vuoksi, joka johtaa näkemisongelmiin pimeällä ajossa. Huolto tarkastaa säätimene toiminnat ja alustaa toiminnat. Työ kestää 0,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCT7"
Renault	huhtikuu 2018	Master (III)	valm.aika: 12.05.2016 - 26.06.2017	Hammastangon ja ohjausakselin välinen kiinnityspultti kiristetään robotin tekemänä. Kyseisissä ajoneuvoissa ohjeen mukaisen kiristysmomentin valvonta on ollut epäselvää. Jos näin on, on mahdollista, että ohjausakselin ja hammastangon välinen liitos saattaa aiheuttaa ohjattavuushäiriöitä. Huolto tarkistaa kyseisen liitoksen kiristysmomentin ja korjaa tämän tarvittaessa. Tarkistus kestää n. 0,5 h, pultin vaihto 0,6 h ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCTQ".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Renault	toukkuu 2018	Scenic (III)	valm.aika: 22.3. - 30.06.2016	Virhe koskee huollon asentamia vetokoukkuasennusarjoja osa nro. 8201666414, 8201666412, 8201666411, 8201666409. Virhe koskee ylijännitepiikin syntymisen johdosta LED- modulin vahingoittumista, joka ohjaa perävaunun valoja. Jännitepiikit saattavat johtua esim. epätarkasti asennetusta johdinsarjasta tai kosketushäiriöistä perävaunun johdinpistokkeen ja rasian välillä. Huolto tarkastaa LED-modulin kunnan ja vaihtaa tämän tarvittaessa. Vaihto kestää 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan tiedostoon "OCU8".
Renault	kesäkuu 2018	Master (III),vain moottori M9T 708 ja 710	valm.aika: 12.05.2015 - 15.12.2016	OB- hyväksymisdokumenttien ja luokituksen välillä moottoreis-M9T 708 ja 710 ei ole poisuljettu, että päästöarvojen ylitys esiintyy varoitusvalon aktivoitumisena. Tämä edellyttää ohjelmiston päivitystä, joka kestää 0,6 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCUQ".
Renault	elokuu 2018	Master (III)	valm.aika: 03 - 11/2017	Kyseisistä ajoneuvoista puuttuu ohjaustehostimen toimintahäiriöistä ilmoitettava varoitusvalo. Syynä on ei sovitettu kojelaudan toiminta: ohjaustehostin ei ole sovitettu kojelaudan ohjelmaan. Kojelaudan ohjelma päivitetään. Tehtävä kestää n. 0,4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "OCR5".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	maaliskuu 2018	Alhambra (7N)	valm.aika: 13.09 - 02.11.2016 mallivuosi 2017	On mahdollista, että etumatkustajan turvatyyny valmistuslaadun vaihtelun vuoksi ei aukea oikein kaasugeneraattorin ja syyttimen välisen virheellisen hitsiliitoksen vuoksi. Tämä saattaa johtaa onnettomuustilanteissa tyynyn rajoittuneeseen turvavaikutukseen ja vammautumisriskiin. Kyseinen turvatyyny vaihdetaan, työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "69T1"
Seat	helmikuu 2018	Ateca (5FP)	valm.aika: 24. -28.08.2017	On mahdollista, että takapyörien laakeripesät ovat virheellisesti karkaistu ja saattavat murtua aiheuttaen ajovakavuushäiriöitä. Takalaakeripesät vesemällä ja oikealla vaihdetaan kyseisissä ajoneuvoissa. Vaihto kestää n. 5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "40M4"
Seat	maaliskuu 2018	Leon (5F)	valm.aika: 19.09. - 06.10.2014 mallivuosi 2015	Ei ole pois laskuista, että takaisinkutsuja koskevissa autoissa etumatkustajan turvatyynyissä on virheellinen hitsiliitos, minkä johdosta saattaa syntyä tyynyn aktivoituessa irtoavia osia. Kyseisten ajoneuvojen etumatkustajan turvatyyny vaihdetaan. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "69U8"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	huhtikuu 2018	Alhambra (7N), Altea (5P), Ibiza (6J), Leon (1P) dieselmoottorit, Start/Stop- järjestelmä	valm.aika: mallivuosi 2011	Start/Stop- yksikön magneettikytkimen palautusjousen takerte- telu/liikahtaminen saattaa johtaa yksikön syöttövirran jatkuvaan päällä oloon, joka johtaa yksikön ylikuumentumiseen ja mahdol- liseen palovaaraan. Kytkin vaihdetaan, vaihto kestää 0,5 - 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "27F7"
Seat	kesäkuu 2018	Mii (AA)	valm.aika: mallivuodet 2016 - 2019	Kyseisen ajoneuvon työkalusarjassa oleva vetosilmukka ei mah- dollisesti ole oikein hitsattu ja on mahdollista, että esiintyvillä vetovoimilla silmukka murtuu ja on tapaturmavaarana käyttäjäl- le. Silmukka vaihdetaan. Osien saatavuuden vuoksi on asiak- kaalle ilmoitettava, että osaa ei tule käyttää ennen tämän vaihtoa. Vaihto kestää 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimi merkitään valmistajan huoltotiedos- toon ja huoltovihkoon koodilla "50E1"
Seat	elokuu 2018	Arona (KJ), Ibiza (KJ)	valm.numerot: VSS 000001 - 195885 VSS 000001 - 014833 VSS 000001 - 0000149	Kyseissä ajoneuvoissa on mahdollista, että vasemman takatur- vavyön lukko tietyissä takaistuintilanteissa yhdessä ajotilanteen kanssa saattaa tahattomasti aueta ja jonka johdosta onnetto- muustilanteissa tai voimakkaissa jarrutuksissa matkustaja ei ole sidottu riittävästi paikkaansa. Kyseissä ajoneuvoissa sidotaan rinnakkain olevien turvavöiden lukot nippusiteellä toisiinsa siten, että keskimäisen vyön lukko ei voi avata painamalla vasemman puoleista lukkoa. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksu- ton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmista- jan huoltotiedostoon koodilla "69W1".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Seat	syyskuu 2018	Ibiza (KJ) TGI	valm.aika: alkanut 21.05.2018	Kyseisten ajoneuvojen määrättyissä valmistenumeroissa saattaa esiintyä kaasujohtimen kiinnitysmuhvissa puutteellinen kiristysmomentti. Jos kiristys ei ole ohjeen mukainen, on kaasuvuoto mahdollista. Kaikissa kyseisissä ajoneuvoissa tarkistetaan kiinnitysmuhvin kireys ja tarvittaessa korjataan tämä. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "24DQ".
Seat	marraskuu 2018	Ibiza (6P), (6P) Cupra, Ibiza 6P	valm.aika: 2016 - 2017	On mahdollista, että onnettomuustilanteessa akun miinusjohtimen kiinnityspisteen pultti irtoaa aluspelistään ja katkaisee miinusjohtimen virransyötön oven lukkojen toimintaa häiriten. Kyseisten ajoneuvojen korin maadoituspiste vahvistetaan aluslevyllä. Lisäksi 27G7:ssä tarkastetaan lisäksi akun kunto ja tarvittaessa uusitaan. Työ kestää 27G7:ssä 1,5 - 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "27G7" sekä huoltovihkoon.
Semperit renkaat	tammikuu 2018	Van-Grip 215/65 R 16	valm.aika: viikot 14 ja 15/2017	Virheellisen kumisekoituksen vuoksi saattaa kulutuspinna irrota kudosrungosta ja aiheuttaa vaaran ajo-ominaisuuksille. Valmistaja vaihtaa renkaat korvauksetta myyjän toimesta asiakkaalle. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Skoda	helmikuu	Karoq	valm.aika: 19.11.2017 asti	A-pilarin verhouksen alla on liimattuna fleece-tekstiili, joka saattaa irrota alle nollan lämpötiloissa. Tämä tekstiili toimii yhdessä A-pilarin turvatyynyn kanssa siten, että verhoukset eivät tyynyn lauetessa murru kokonaan. Jos tekstiili irtoaa, saattaa tämä aiheuttaa verhouksien tunkeutumista sisätiloihin. Huolto vaihtaa A-pilarien verhoukset vasemmalla ja oikealla. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "70G7 A-pilarin verhoukset"
Skoda	kesäkuu 2018	Citigo, Rapid	valm.aika: 01.10.2015 - 29.05.2017	Kyseisen ajoneuvon työkalusarjassa oleva vetisilmukka ei mahdollisesti ole oikein hitsattu ja on mahdollista, että esiintyvillä vetovoimilla silmukka murtuu ja on tapaturmavaarana käyttäjälle. Silmukka vaihdetaan. Osien saatavuuden vuoksi on asiakkaalle ilmoitettava, että osaa ei tule käyttää enne tämän vaihtoa. Vaihto kestää 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimi merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "50D8".
Skoda	joulukuu 2018	Karoq, 1,0 TSI, käsivaihteinen	valm.aika: 07/2017 - 08/2018	Vaihteiston vapaa-asentosignaali saattaa tietyissä olosuhteissa (ennenkaikkea alle +5 asteen lämpötiloissa) tulla väärin tunnistetuksi moottorinohjauksessa. Moottorin ollessa joutokäynnillä saattaa ja vaihteen ollessa kytkettynä moottorin ohjaukselle tulla virheellinen signaali. Kytkeänpolkimen nostaminen aikaansaa kaansaa normaalisti sähköisen pysäköintijarrun EPB avautumisen mukavan liikkeellelähden mahdollistamiseksi. Virheellinen signaali aikaansaa puolestaan hallitsemattoman jarrun avautumisen jolloin ajoneuvon liikkuminen on mahdollista. Elektronisen luistonrajoittimen ohjelma päivitetään. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "45H5"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	tammikuu 2018	Legacy (IV), Outback (III)	valm.aika: 2004 - 2009 valm.numerot: joissa JF1BL tai JF1BP	Kutsu koskee Takatan turvatyynyjä, jotka kostumisen seurauksena saattavat auetessaan haljeta. Syntyvät metallinsirut saattavat olla vammautumisriski. Kosteuden tunkeutuminen tyynyyn on vaikeissa kosteusolosuhteissa, jotka eivät Saksassa ole yleisiä. Tähän mennessä ei ole turvatyynyn aiheuttamia vahinkoja syntynyt. Etumatkustajan turvatyyny vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan viranomaisen on ilmoittanut asiasta. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "SA201707"
Subaru	maaliskuu 2018	B9 Tribeca, Tribeca	valm.aika: mallivuodet 2007 - 2011	Etumatkustajan Takata-turvatyyny saattaa auetessaan onnettomuustilanteissa kaasugeneraattorin virhetoiminnon vuoksi murtua ja turvatyyny aueta hallitsemattomasti. Tällaisissa tapauksissa saattaa aiheutua metallisirujen irtoamista ja loukkaantumista. Virhetoiminnon syynä on tutkimuksissa havaittu pitkäaikaisessa käytössä kosteuden vaikutukset ajopanosessa käytettyyn ammoniumnitraattiin erityisesti kuumissa ja kosteissa olosuhteissa riittämättömön kaasugeneraattorin tiiveyden ohella. Kyseisissä ajoneuvoissa vaihdetaan etumatkustajan turvatyyny toisen valmistajan tuotteeseen. Vaihto kestää 2 - 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Subaru	kesäkuu 2018	Forester (III)	valm.aika: mallivuodet 2009 - 2012	Onnettomuustilanteissa matkustajan turvatyynyssä saattaa ilmetä virhetoiminto, liian korkean avautumispaineen vuoksi saattaa kaasugeneraattori murtua ja tyyny aueta hallitsemattomasti. Tämä saattaa johtaa matkustajan loukkaantumiseen irronneiden metallipartikkeleiden vuoksi. Tutkimuksen mukaan pitkäaikainen kosteuden vaikutus panoksena olevaan ammoniumnitraattiin, minkä lisäksi hitsiliitos ja puutteellinen generaattorin tiiveys ovat syynä. Matkustajan turvatyynyn kaasugeneraattori vaihdetaan toisen valmistajan tuotteeseen. Työ kestää 2 - 3 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "SA201802".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
---------------	-----------------	--------------	-------------------------------	----------------------

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Subaru	joulukuu 2018	BRZ, Forester (IV), Impreza (IV), Legacy (V), XV (I), 2,0 l moottorit typpi FA20 ja FB20	valm.aika: 01/2012 - 05/2013	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa moottorin venttiijouset murtua, jonka seurauksena on mahdollista että ajon aikana moottori pysähtyy eikä enää ole käynnistettävissä. Materiaalin valmistuksen ohjauksen, kuin myös laadun vaihtelun ja kohonneen rasituksen vaikutuksesta saattaa jousien käyttöikä jäädä liian lyhyeksi. Jouset vaihdetaan modifioituun versioon. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon kuten myös merkinnällä ajoneuvoon.
Suzuki	kesäkuu 2018	Baleno (II), Ignis (III), Swift (V) ja (VI), vain Hybridi-moottorit	valm.aika: Baleno, Swift: mallivuodet 2016 - 2017 Ignis: mallivuosi 2016	Moottorinohjausyksikön ohjelmahäiriön vuoksi saattaa esiintyä että akku ei lataudu asianmukaisesti. Tällöin syttyy "Eng-A-Stopp OFF" varoitusvalo (start-stop-järjestelmä deaktivoituu). Jos ajoneuvoa liikutellaan edelleen, on vaarana, että ajoakku tyhjenee ja moottori ajossa pysähtyy, eikä ole enää käynnistettävissä. Huolto päivittää moottorinohjausyksikön. Työ kestää 0,4 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "97 CM"
Suzuki	kesäkuu 2018	Celerio	valm.aika: 09.01. - 12.03.2018	Tuotannon aikana on havaittu, että etuistuinten sivuturvatyyny eivät ole kiinnitetty oikein. Onnettomuustilanteissa turvatyynyjen lauetessa on mahdollista, että vaikka tyyny laukeaa, tämän teho virheellisen kiinnityksen vuoksi jää vajaaksi. Tyynyjen kiinnitys tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Työ kestää 0,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "99YJ"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki mp	maaliskuu 2018	GSX-R100/R	valm.aika: 02.02 - 01.12.2017 mallivuosi 2017/18	Tilanteissa joissa voimansiirtoon vaihteen valinnan seurauksena syntyy ylisuuri kuorma, saattaa voimansiirtoketju löystyä tia murtua. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Suzuki mp	kesäkuu 2018	GSX-125/S125	valm.aika: 08.12.2016 - 05.03.2018	Moottorin kiinnityspultit saattavat löystyä jonka seurauksena pyörän runko saattaa murtua johtaen huomattavaan onnettomuusriskiin. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen korjauksen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Korjaus merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Suzuki mp	elokuu 2018	GSX - S125, GSX - R125	valm.aika: 08.12.2016 - 05.03.2018	Kyseisten ajoneuvojen rungoissa saattaa esiintyä murtumia. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin kuitenkin kyselyistä kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista, jotka ovat asiakkaalle maksuttomat. Virheen tiedottamisesta ei ilmoitusta.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Suzuki mp	marrskuu 2018	DL 650, GSX-S750, GSX-R1000	valm.aika: 13.12.2016 - 30.05.2018	Polttoainepumpun tiivisterengas polttoainetankin laipan alueella saattaa olla asennuksen yhteydessä kiertynyt ja aiheuttaa tiivisterengaan riittämättömän tiiveyden ja edelleen sisäisten painevaihteluiden aikaansaamana polttoainevuodon. Tiivisteinä oleva O-rengas vaihdetaan. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Tesla	huhtikuu 2018	Malli S	valm.aika: 31.05.2012 - 09.04.2016	Tiesuolaus saattaa aiheuttaa ohjaustehostimen kiinnitysruuveissa korroosiota ja myöhemmin murtumia. Murtumat johtavat suuren- tuneisiin ohjausvoimiin, ajoneuvo on kuitenkin ohjattavissa. Tesla kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon jossa kyseiset ruuvit tarvittaessa vaihdetaan. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Thule polku- pyörän kul- jetusteline	tammikuu 2018	valm.numero 569000	valm.aika: 03/2015 - 05/2016	Tehoton kiinnityssysteemi polkupyörälle saattaa murtuessaan aiheuttaa pyörän irtoamisen. Valmistaja kutsuu kyseiset valmisteet takaisin kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta jatkotoimis- ta. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	toukokuu 2018	Avensis (T27), RAV4 (XA4) 2,0 l turbodiesel	valm.aika: 12.06.2015 - 05.04.2017 2,0 l turbodiesel	Kyseisissä ajoneuvoissa on mahdollista, että erikoisissa olosuhteissa syntyy sähköstaattinen varaus polttoainesuotimessa, joka löysää polttoainealipaineletkun siteen, ja jonka johdosta pitkäaikaisessa käytössä saattaa syntyä polttoainevuoto ja hajua moottoritilassa. Huolto vaihtaa suotimen ja alipainejohtimen siteen. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "17SMD-115(1)".
Toyota	toukokuu 2018	C-HR (X10), vain 1,2 l turbo-moott.	valm.aika: 17.06.2016 - 18.10.2017 ,	Kärsijarrun virhetoiminta ei mahdollisesti vaikuta siihen liitettyyn luistonrajoittimen ECU toimintaan. Seurauksena saattaa ilmetä erityisesti pidempiaikaisessa pysäköinnissä että jarrun poistaminen päältä ei aktivoi ECU-toimintoa. Tämä johtaa varoitussignaalin syyntymiseen näytössä. Huolto päivittää rajoittimen ohjelman. Tarkastus kestää 0,3 h ja päivitys lisäksi 0,6 h ja ovat asiakkaalle maksuttomia. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Tarkastus merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla 217SMD-114".
Toyota	toukokuu 2018	Hilux (N25), Prius (XW3), Plug-in	valm.aika: 20.05,2015 - 06.01.2016	Kyseiset ajoneuvot on varustettu järjestelmällä jossa paine- ja kiihtyvyyttunnistimet ohjaavat turvatyynyjen toimintoja onnettomuustilanteissa. On mahdollista, että kyseisten tunnistimien eristyskerrokset saattavat irtoilla ja aiheuttaa avoimien piirien syntymistä järjestelmässä. Tällaisissa tilanteissa sytty varoitusvalo näyttöön, eivätkä tyynyt toimi onnettomuustilanteissa aiheuttaen loukkantumisriskin. Huolto tarkastaa tunnistimien kunnon ja vaihtaa nämä tarvittaessa. Prius-malleja ei kiihtyvyyttunnistinvirhe koske ja siten etumaisia turvatyynyjä, koskee siis vain sivuturvatyynyjä. Työ kestää 0,5 - 0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD-006"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	toukokuu 2018	Prius (XV3) plug-In	valm.aika: 20.07.2011 - 08.01.2015	Kyseissä ajoneuvoissa saattaa toistuvissa ajoissa suurilla kuormilla ilmetä sähköisen kuormituksen toiminnolla (esim. mäen nousussa suurella kuormalla) esiintyä HV- akuston suojauksen virhetoiminto joka johtaa järjestelmän rajoittumiseen tai putoamiseen pois päältä. Huolto vaihtaa sähkötoimintojen varokkeen. Työ kestää 1,2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "17SMD-110"
Toyota	kesäkuu 2018	Hilux (AN1P), Prius (XW3) Plug.In, Prius+ (XW3/4)	valm.aika: 20.05.2015 - 06.01.2016	Turvatyöntunnistin ei saata oikosulun vuoksi toimia. Jos tämä tapahtuu ajon aikana, varoitusvalo tekee ilmoituksen tästä kuljettajalle. Jos kuljettaja ei huomioi tätä, saattaa onnettomuustilanteissa pää- ja etururvatyöntunnistin jäädä toimimatta. Huolto tarkastaa ja vaihtaa tunnistimen tarvittaessa. Vaihto kestää mallista riippuen 1 - 6 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD-00t6"
Toyota	elokuu 2018	Proace (V), 2,0L diesel	valm.aika: 02.05 - 02.06.2018	On mahdollista, että 2,0 litran dieselin öljyntulppa joka sijaitsee moottorin etupuolella, ei ole kiristetty ohjeen mukaisesti kiinni. Tällöin saattaa olla seurauksena öljyvuohto ja öljyä saattaa vuotaa ajoalustaan. Kyseisissä ajoneuvoissa tulppa kiristetään ohjeenmukaiseen kireyteen. Työ kestää 1,5 - 2,0 h ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	syyskuu 2018	C-HR (X10), Prius (XW5), Prius XW5 Plug-In	valm.aika: Prius Plug-In: 03/2016 - 05/2018 Prius Plug-In: 07/2015 - 05/2018 C-HR Hybrid: 05/2016 - 05/2018	Moottorikaapelikimppu saattaa asennusvaihteluiden vuoksi joutua puristuksiin suojakotelossaan. Tärinän vuoksi saattaa johtimien eristyksissä syntyä kulumista ja jopa oikosulku. Korjaustoimet kestävät 30 min ja ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan tiedostoon..
Toyota	lokakuu 2018	Proace (V)	valm.aika: 19.05.2016 - 14.02.2018	Kyseisissä ajoneuvoissa virheellinen moottorin ohjausohjelma ei tunnista liian korkeaa moottoriöljyn lämpötilaa. Tämä saattaa aiheuttaa että öljypohja muuttaa muotoaan liian korkean lämpötilan vuoksi ja aiheuttaa öljyvuodon. Moottorin ohjausohjelma päivitetään. Työ kestää n.0,7 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD061".
Toyota	lokakuu 2018	Auris (E15), Auris (E18), Prius+ (XW3/4)	valm.aika: Auris HV: 26.05.2010 - 09.05.2014 Prius: 10.10.2008 - 05.02.2014 Prius+: 19.11.2011 - 10.11.2014	Hybridisysteemin ohjausohjelmaa kehitetään, jotta tälle saataisiin erityinen vikasieto-ohjelma korvaamaan toimintahäiriöitä erilaisissa tilanteissa. Tietyissä tapauksissa, kuten esim. voimakkaissa kiihdytyksissä välittömästi jonkin komponentin häiriötilanteissa, jolloin hybriditoiminto putoaisi pois päältä, takaisi varalla oleva erityinen vikasieto-ohjelma toiminnan jatkumisen. Käyttövoiman hallinnan ECU päivitetään parannetulla ohjelmalla. Päivitys kestää n. 0,8 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut tavoitteesta. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD088".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Toyota	marraskuu 2018	C-HR (X10), Hybrid + 1,2l Turbo	valm.aika: 06/2018 - 08/2018	Kyseisten ajoneuvojen takapyörien laakeristot on kiinnitetty neljällä pultilla taka-akseliin. On mahdollista, että näiden pulttien kiristysmomentit eivät ole riittävät ja pultit saattavat irrota ja ajon aikana vahingoittaen takjarruja. Löystyminen saattaa vaikuttaa ajovakavuuteen. Huolto tarkastaa kyseisten pulttien kireyden ja uusii nämä tarvittaessa. Työ kestää 0,2 - 2,3 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "18SMD092".
Triumph	maaliskuu 2018	Thrupton R, Thrupton sivuvaunulla/ilman	valm.aika: mallivuodet 2016 - 2018	Kyseisissä ajoneuvoissa on mahdollista, että moottori sammuu, kun joutokäynnillä tai irroitettulla kytkimellä annetaan lyhyitä toisiaan seuraavia kaasutuksia. Moottorin sammuminen saattaa vaarantaa kuljettajan ja liikenteen turvallisuuden. Moottorinohjaus päivitetään ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Päivitys merkitään Valmistajan huoltotiedostoon koodilla "SB 555".
Triumph mp	kesäkuu 2018	Street Triple	valm.aika: mallivuodet 2017 - 2018	Kosteus saattaa tunketua vasempaan katkaisinyhdistelmään ja häiritä vilkkujen ja kaukovalojen kytkemistä. Valmistaja kutsuu kyseinä aikana valmistetut ajoneuvot takaisin katkaisinyhdistelmän vaihtamiseksi. Vaihto kestää 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Saksan ajoneuvohallinto on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "SB557".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Uniroyal renkaat	huhtikuu 2018	Snowmax 2	valmistustunnus: DOT 6GLLEVEN1417 JA 1517 (2017)	Continental kutsuu muutamit Uniroyal- merkkiset em. DOT-merkinnän mukaiset renkaat tarkastukseen kulutuspinnan irtoamisen vuoksi, kuitenkin kyselyistä huolimatta kertomatta virheen aiheuttamista jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Volvo	joulukuu 2018	S90 (P), V60 (Z), V90 (P), XC40 (X), XC60 (U), CX90 (L), Telematic- toiminnolla	valm.aika: mallivuodet 2017 - 2019	Mainituissa ajoneuvosarjoissa saattaa esiintyä ohjelmaheikkouksia kommunikaatiomodulissa yhteydessä Volvo On Call- palveluun. Tällöin esim. onnettomuustilanteissa ei saada tietoa GPS-sijainnista. Kyseinen ohjelma päivitetään. Työ kestää n. 35 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
Volvo	lokakuu 2018	XC40 (X)	valm.aika: mallivuosi 2019	Rajoitetussa määrässä mallivuoden 2019 ajoneuvoja saattaa takaistuimen selkänojiin pikalukot olla virheelliset, jolloin nojat eivät pysy asennossaan voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuustilanteissa ja eteenpäin taipuessaan saattavat lisätä matkustajien vammatumisriskiä. Kyseisissä ajoneuvoissa tarkastetaan pikalukkojen asennus ja vaihdetaan tarvittaessa. Tarkastus kestää 42 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Volvo	marraskuu 2018	XC 40 (X)	valm.aika: mallivuosi 2019	Rajoitetussa määrässä XC 40- ajoneuvoja vm. 2019 saattaa esiintyä jarrupolkimen niittauksen puutteita, jotka vaikuttavat polkimen säätöön. Tämä saattaa vaikuttaa pienentyneeseen jarrutehoon. Kyseiset ajoneuvot tarkastetaan, ja poljin vaihdetaan tarvittaessa. Työ kestää 42 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
VW	tammikuu 2018	Arteon, R-Line	valm.aika: 24. - 31.08.2017 malliv. 2017	Takaspoilerin yläosan liimaus saattaa olla virheellisesti tehty osatoimittajan toimesta. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon spoilerin vaihtoon. Työ kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on informoinut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja käsikirjaan koodilla "66J6".
VW	maaliskuu 2018	Arteon, Golf VII, Passat (B8), Tiguan II, vain 2,0 l moottorit	valm.aika: 19.01. - 23.01.2018	Kyseisissä ajoneuvoissa on valun jäljiltä liian ohuet etujarrujen levyt. Lämpömekaanisen rasituksen seurauksena saattaa niihin syntyä säröjä, joka vähentää jarrujen tehoa jarrutusmatkojen kasvaessa. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon kyseisten levyjen vaihtoon. Vaihto kestää n. 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "46H4"

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	helmikuu 2018	CC,Sharan II	valm.aika: 13.09. - 07.11.2016	Muutamien matkustajaturvatyynyjen painesäiliön ja syyttimen välinen hitsiliitos ei vastaa laatuvaatimuksia ja saattaa johtaa tyynyn vajaatäyttymiseen ja edelleen rajoitettuun pysäytyskykyyn. Tyyny vaihdetaan, Vaihto kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
VW	helmikuu 2018	Eos, Golf VI, Jetta IV, Passat (B7), Polo V, Schirocco III, Sharan II, Tiguan I, Touareg II, Touran I, 1,6 ja 2,0l diesel	valm.aika: 03. - 06/2011	Magneettikytkimen palautusjousen murtuma tai virheasento saattaa johtaa virransyötön pitkittymiseen, joka mahdollistaa piiriosan ylikuumentumiseen ja mahdolliseen palovaaraan. Huolto vaihtaa magneettikytkimen. Vaihto kestää 1,5 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "27F9", varapyöräkoteloon tarralla ja huoltokirjaan.
VW	tammikuu T6 2018		valm.aika: 28.11.2016 - 11.01.2017	Polttoaineletkujen murtumista saattaa aiheutua polttoainevuotoja aiheuttaen palovaaran omalla tai takana tuleville ajoneuvoille. Huolto vaihtaa kolme polttoaineletkua. Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "20AP" ja otteella kuljettajan jalkatilan alueelle lisättynä päivämäärällä ja huollon leimalla.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	maaliskuu 2018	T6 vain yksittäisellä etumatkustajan istuimella	valm.aika: 09.11. - 08.12.2017	Etumatkustajan turvatyynyn tyynyn koontavirheen vuoksi saattaa onnettomuustilanteissa olla mahdollista, että suojavaikutus pienille matkustajille istuimen etuasennossa on riittämätön aiheuttaen vammatumisriskin. Kyseinen turvatyyny vaihdetaan. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltokirjaan koodilla "69U2"
VW	huhtikuu 2018	Crafter hyötyajoneuvot, suljettu rakenne, korkea lattia, yksittäisasennus- renkaat	valm.aika: 05.12.2016 - 10.08.2017	Takasulkupellissä saattaa esiintyä murtumia ja mahdollisesti korroosiota. Tämä saattaa vaikuttaa perävaunukäytössä ajovakautteen, ääritapauksissa murtumiin perävaunukäyttöjärjestelmässä. Rakenteen jäykkyyden lisääminen tapahtuu lisäämällä neljä pulttia takasulkupeltiin. Työ kestää 30 min - 1,5 h ja asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltokirjaan koodilla "53C3".
VW	huhtikuu 2018	Polo	valm.aika: 29.03. - 24.04.2017	Hitsausvirheen vuoksi on mahdollista, että muutamat hinaussilmukat eivät ole virheettömästi hitsattu kokoon ja hinattava saattaa irrota hinauskuorman aikaansaamana. Hinausköyden jännitys purkautuessaan saattaa aiheuttaa lisäksi tapaturmavaaran. Hinaussilmukka vaihdetaan huollossa. Vaihto kestää 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "50D9".

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	toukokuu 2018	Caddy III, Golf VII, Golf VII e-Golf, Golf VII R, Passat (B8), Touran II	valm.aika: 02 - 03/2018	Etuistuinten niskatukien holkkien valmistuavirheen vuoksi tuet eivät lukitu. Lukittumaton niskatuki saattaa onnettomuustilanteissa nousta ylös asennostaan ja aiheuttaa loukkaantumisriskin. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot huoltoon tyynyholkkien vaihtoon. Vaihto kestää 0,75 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "72H5"
VW	kesäkuu 2018	Pssat (B6), Passat (B7), Passat CC, vain 2,0 l dieselit (EA 189 Gen1) EU6 ja SCR systeemit	valm.numerot: ei tiedossa	Ruiskutusohjelman päivityksen jälkeen saattaa keltainen moottorin tarkkailuvalo syttyä seuraavalla tekstillä: "Tarkista Ad Blue! ei moottorin käynnistystä 1000 km". Tämä tieto tulee näyttöön siinäkin huolimatta, että säiliössä on riittävästi Ad Blue-ainetta. Syynä on diagnoosiohjelmassa ja SCR- systeemin vian tunnistuksessa. Ohjelma päivitetään minkä lisäksi näissä ajoneuvoissa tehdään diagnoositavuuden parannus vaihtamalla NOx-tunnistin, ilmamassamittari ja jäähdytysnestetunnistin. Ajoneuvolla voidaan ajaa, jokainen keltaisen merkkivalon syttyminen edellyttää kuitenkin merkkikorjaamon tekemää analyysiä. Korjaustoimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "ohjelmapäivitys 23R7, ohjelman vaihto 23Z1"
VW	kesäkuu 2018	Polo V, up!	valm.aika: 01.10.2015 - 24.04.2017	Tavarantoimittajan virheellinen hitsiliitos vetosilmukassa saattaa aiheuttaa murtuman silmukkaan tietyllä vetovoimilla ja hinattava ajoneuvo menettää yhteyden vetävään ajoneuvoon, minkä lisäksi irtoava köysi on tapaturmariski käyttäjälle. Virheellinen vetosilmukka vaihdetaan, vaihto kestää 10 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Vaihto merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "50D9" ja merkitärralla varapyöräkoteloon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	kesäkuu 2018	Polo VI	valm.aika: mallivuosi 2018 ja osin 2019	Ajoneuvon hallinnan ääritilanteissa (väistö oikealle) takaistuimen vasemman ja keskipaikan päällekkäiset turvavyön lukot vaikuttavat toisiinsa siten, että vasemman vyön lukko saattaa aueta. Valmistaja kutsuu kyseisenä aikana valmistetut ajoneuvot huoltoon, jossa vyön lukot erotetaan siten, että ne eivät voi vaikuttaa toistensa toimintaan. Työ kestää 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "69W3".
VW	elokuu 2018	Tiguan II, vain Allspace	valm.aika: 27.07.2017 - 03.04.2018	Tavarantoimittajan virheen johdosta raidetangon vasemman ja oikeanpuoleisessa pallonvelen kiristys ei ole tehty 70 Nm momentilla ja kireys ei ole täten varmistettu. Mutteri saattaa löystyä ja aiheuttaa hallintavaikeuksia ajettaessa. Korjaustoimenpiteenä vaihdetaan pallonivelten mutterit. Vaihto kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon koodilla "40N4"
VW	syyskuu 2018	Tiguan II, Touran II, panoraamakatto	valm.aika: 05.07.2018	Kosteuden tunkeutuminen LED-moduliin saattaa aiheuttaa oikouulun ja lämmön muodostuksen kattoikkunan yleisvalaistuksessa ja edelleen lämpövaurioita, hankalimmissa tapauksissa jopa palovaaran. Korjaustoimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	syyskuu 2018	Passat (B8)	valm.aika: 05/2018	Osatoimittajan ruiskuvaluvirheen vuoksi saattaa niskatuen ohjainhylsyn pidätysmekanismi olla virheellinen. Tämän seurauksen kolaritilanteissa ei niskatyynyn pidätys toimi odotetulla tavalla. Ohjainhylsy vaihdetaan huollossa. Työ kestää n. 45 min ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon.
VW	syyskuu 2018	Tiguan II	valm.aika: ei tiedossa	Osavalmistajan valmistusvirheen vuoksi saattaa etumatkustajan turvatyyny olla virheellisellä täyttömodulilla varustettu. Onnettomuustilanteissa ei tyyny saata toimia odotetusti ja aiheuttaa matkustajan loukkaantumisen. Kyseisiin ajoneuvoihin vaihdetaan tyynymoduli. Työ kestää n. 1 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "69W9".
VW	syyskuu 2018	Tiguan II Allspace	valm.aika: 15.01 - 09.03.2018	Osavalmistajan valmistusvirheen vuoksi saattaa takaiskunvaimentimen alakiinnityssilmukka olla virheellisesti hitsattu, jonka vuoksi silmukka saattaa repeytyä irti ja ajovakavuus mahdollisesti häiriintyä. Takavaimentimet vaihdetaan. Työ kestää n. 2 h ja on asiakkaalle maksuton. Ajoneuvon valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään huoltotiedostoon ja huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
VW	marraskuu 2018	T-Roc	valm.aika: mallivuosi 2018	Moottorinohjausjärjestelmä saattaa alle 5 asteen lämpötilassa väärintunnistaa asetetun vaihteen, vaikka käsivaihteistossa ei ole asetettu vaihdetta päälle. Määrätyillä edellytyksillä kytketyllä sytytyksellä saattaa tämä johtaa sähköisen käsijarrun avautumiseen. Käsijarru löystyy automaattisesti ilman liikkellelähtöä käsijarrusignaalin väärintulkitessa tilan. Suoritetaan ohjelmiston päivitys. Työ kestää n. 30 min ja on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "24DW"
VW	joulukuu 2018	eri mallit	valm.aika: 2006 - 2018	Sisäisessä tarkastuksessa on todettu, että mallivuosien 2006 - 2018 välisenä aikana valmistettujen yhteensä n. 6700 ajoneuvon varustelumerkinnöissä saattaa olla virheitä, jotka eivät vastaa sarjakuvausta. Enimmäkseen tämä koskee esisarjan ajoneuvoja. Malleja ovat Up, e-Up, Polo, Golf, e-Golf, Golf Plus, Golf Cabrio, Golf Variant, US-Passat, Phaeton ja Touareg. Tarkastus on tarpeellinen koska mahdollisesti sarjavalmistuksessa on ollut käytössä tutkimus- ja koekäytössä olevia osia, jotka eivät vielä ole olleet hyväksytyjen ajoneuvon osien listalla. Jos nämä ajoneuvot eivät takaisinkutsuttuina yksityiskohdiltaan ole hyväksytyjen listalla, ei varustuksien toiminta tule virheettömästi dokumentoiduksi. Ei ole pois laskettu, että kyseisten ajoneuvojen turvavarusteluissa saattaa esiintyä toimintavaihtelua. Ennakoivasti tarkastetaan kaikki kohteeksi tulevat ajoneuvot. Toimet ovat asiakkaalle maksuttomat. Valmistaja on tiedottanut asiasta. Toimet merkitään valmistajan huoltotiedostoon koodilla "01C5"
VW	joulukuu 2018	Tiguan II, Touran II. panoraamalasi, ambiente- valaistus	valm.aika: - 05.07.2018 asti	Kosteuden tunkeutuminen sisätalvalaistuksen LED-moduliin saattaa aikaansaada oikosulun ja lämmönmuodostusta. Seurauksena saattaa olla lämpövaurioita ja pahimmassa tapauksessa palovaara. Kyseisissä ajoneuvoissa asennetaan varokkeilla varustetut johtimet virtalähteestä LED-moduliin. Työ on asiakkaalle maksuton. Työ merkitään valmistajan huoltotiedostoon ja huoltovihkoon.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Westfalia	tammikuu 2018	Nugget	valm.aika: 27.09.2016 - 04/2017	Takaistuimen turvavöiden kiinnityksellä on puutteellinen veto- lujuus ja saattavat onnettomuustilanteissa murtua. Valmistaja kutsuu kyseiset ajoneuvot takaisin antamatta kyselyistä huoli- matta lisätietoja jatkotoimista. Toimet ovat asiakkaalle maksutto- mat. Valmistaja on tiedottanut virheestä. Toimet merkitään val- mistajan tiedostoon
Yamaha mp	elokuu 2018	XSR 700. Tracer 700. MT -07	valm.aika: MT -07: JYARM172000000301- ...10132 Tracer 700: VG5RM141000000101 - ...25544, VG5RM142000000101 - ...740, VG5RM151000000101 - ...5380 XSR 700: VG5RM111000000101 - ...20254, VG5RM121000000101 - ...3701	Kyseissä ajoneuvoissa saattaa ketjusuojuksen kiinnitysmutterit löystyä ajon aikaisen tärinän vaikutuksesta. Tämä johtuu väärin suunnitellusta kiinnitysmateriaalista ja holkeista. Holkkien seinä- mävahvuus 0,5 mm on väärin valittu ja saattaa aiheuttaa ketju- suojuksen joutumisen ketjun kanssa kosketuksiin. Kiinnitysruu- vit ja holkit vaihdetaan. Toimi on asiakkaalle maksuton. Valmis- ta on tiedottanut virheestä. Työ merkitään valmistajan tiedostoon.
Yamaha mp	joulukuu 2018	YZF-R3/A, MT03/A	valm.aika: mallivuodet 2015 - 2016 valm.numerot: MH3RH071000001001 -6000 MH3RH07K000001001 -4520	Vaihteensiirtomekanismi saattaa aiheuttaa vaikeuksia katken- neen pidätinjousen vuoksi jopa siten, että vaihteen valinta epä- onnistuu kokonaan. Korjaus pitää sisällään modifioidun pidätin- jousen asennuksen. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä.

Merkki	Ilm.aika	Malli	Valm. aika/valm.numero	Virheilmoitus
Yamaha mp	joulukuu 2018	YZF-R3/A, MT03/A	valm.aika: mallivuodet 2015 - 2018 valm.numerot: MH3RH071000001001 -6680 MH3RH121000001001 -3280 MH3RH07K000001001 -6640 MH3RH125000001001 -5280	Murtuvan ja katkeilevan jäähdytysnestevuotoon vuoksi saattaa aiheutua äkillinen jäähdytysnestevuoto. Syynä on vaurio on virheellinen letkun vulkanointi letkujen tuotannossa. Letkut vaihdetaan modifioituun versioon. Vaihto on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä.
Yamaha mp	marraskuu 2018	SR 400	valm.numerot: JYARH051000000301- JYARH05000002787	Kyseisissä ajoneuvoissa saattaa esiintyä öljyjohtimen kierrelitoksessa vuotoa, joka sijaitsee moottorin ja öljysäiliön välissä. Syynä on riittämätön liittimen kiristystiukkuus. Liitoksen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan koko johdin. Työ on asiakkaalle maksuton. Valmistaja on tiedottanut virheestä.
Zero mp	heinäkuu 2018	DSP, DS, S	valm.aika: 21.10.2011 - 25.06.2012 mallivuosi 2012	Akunvalmistajan suunnitteluvirhe saattaa aiheuttaa, että akkujen väliseinän sisällä ja akun pitimen hankauma akun ulkopintaan saattaa mahdollistaa kosteuden tunkeutumisen rakenteeseen aiheuttaen oikosulun mahdollisuuden ja palovaaran. Tosiasia on, että v. 2012 akun konstruktion ei voida tehdä enää muutoksia ja että käytetty akkumalli ei ole korvattavissa uudella. Tämän vuoksi valmistaja on päättänyt ostaa takaisin kyseiset ajoneuvot niiden käypään hintaan. Takaisinosto merkitään valmistajan tiedostoon koodilla "SV-ZMC-018-383 2012 SDS battery recall".

Autoliiton julkaisemia takaisinkutsutietoja saa julkaista vain Autoliiton luvalla. Tekstit on käännetty asiantuntijan toimesta saksalaisesta tekstistä. Varsinaisen tiedon alkukieli on voinut olla myös joku muu kieli. Autoliitto ei vastaa virheellisestä käännöksestä tai muutenkaan virheellisen tiedon aiheuttamista kustannuksista tai vahingoista millään osin.